


改善箇所説明図

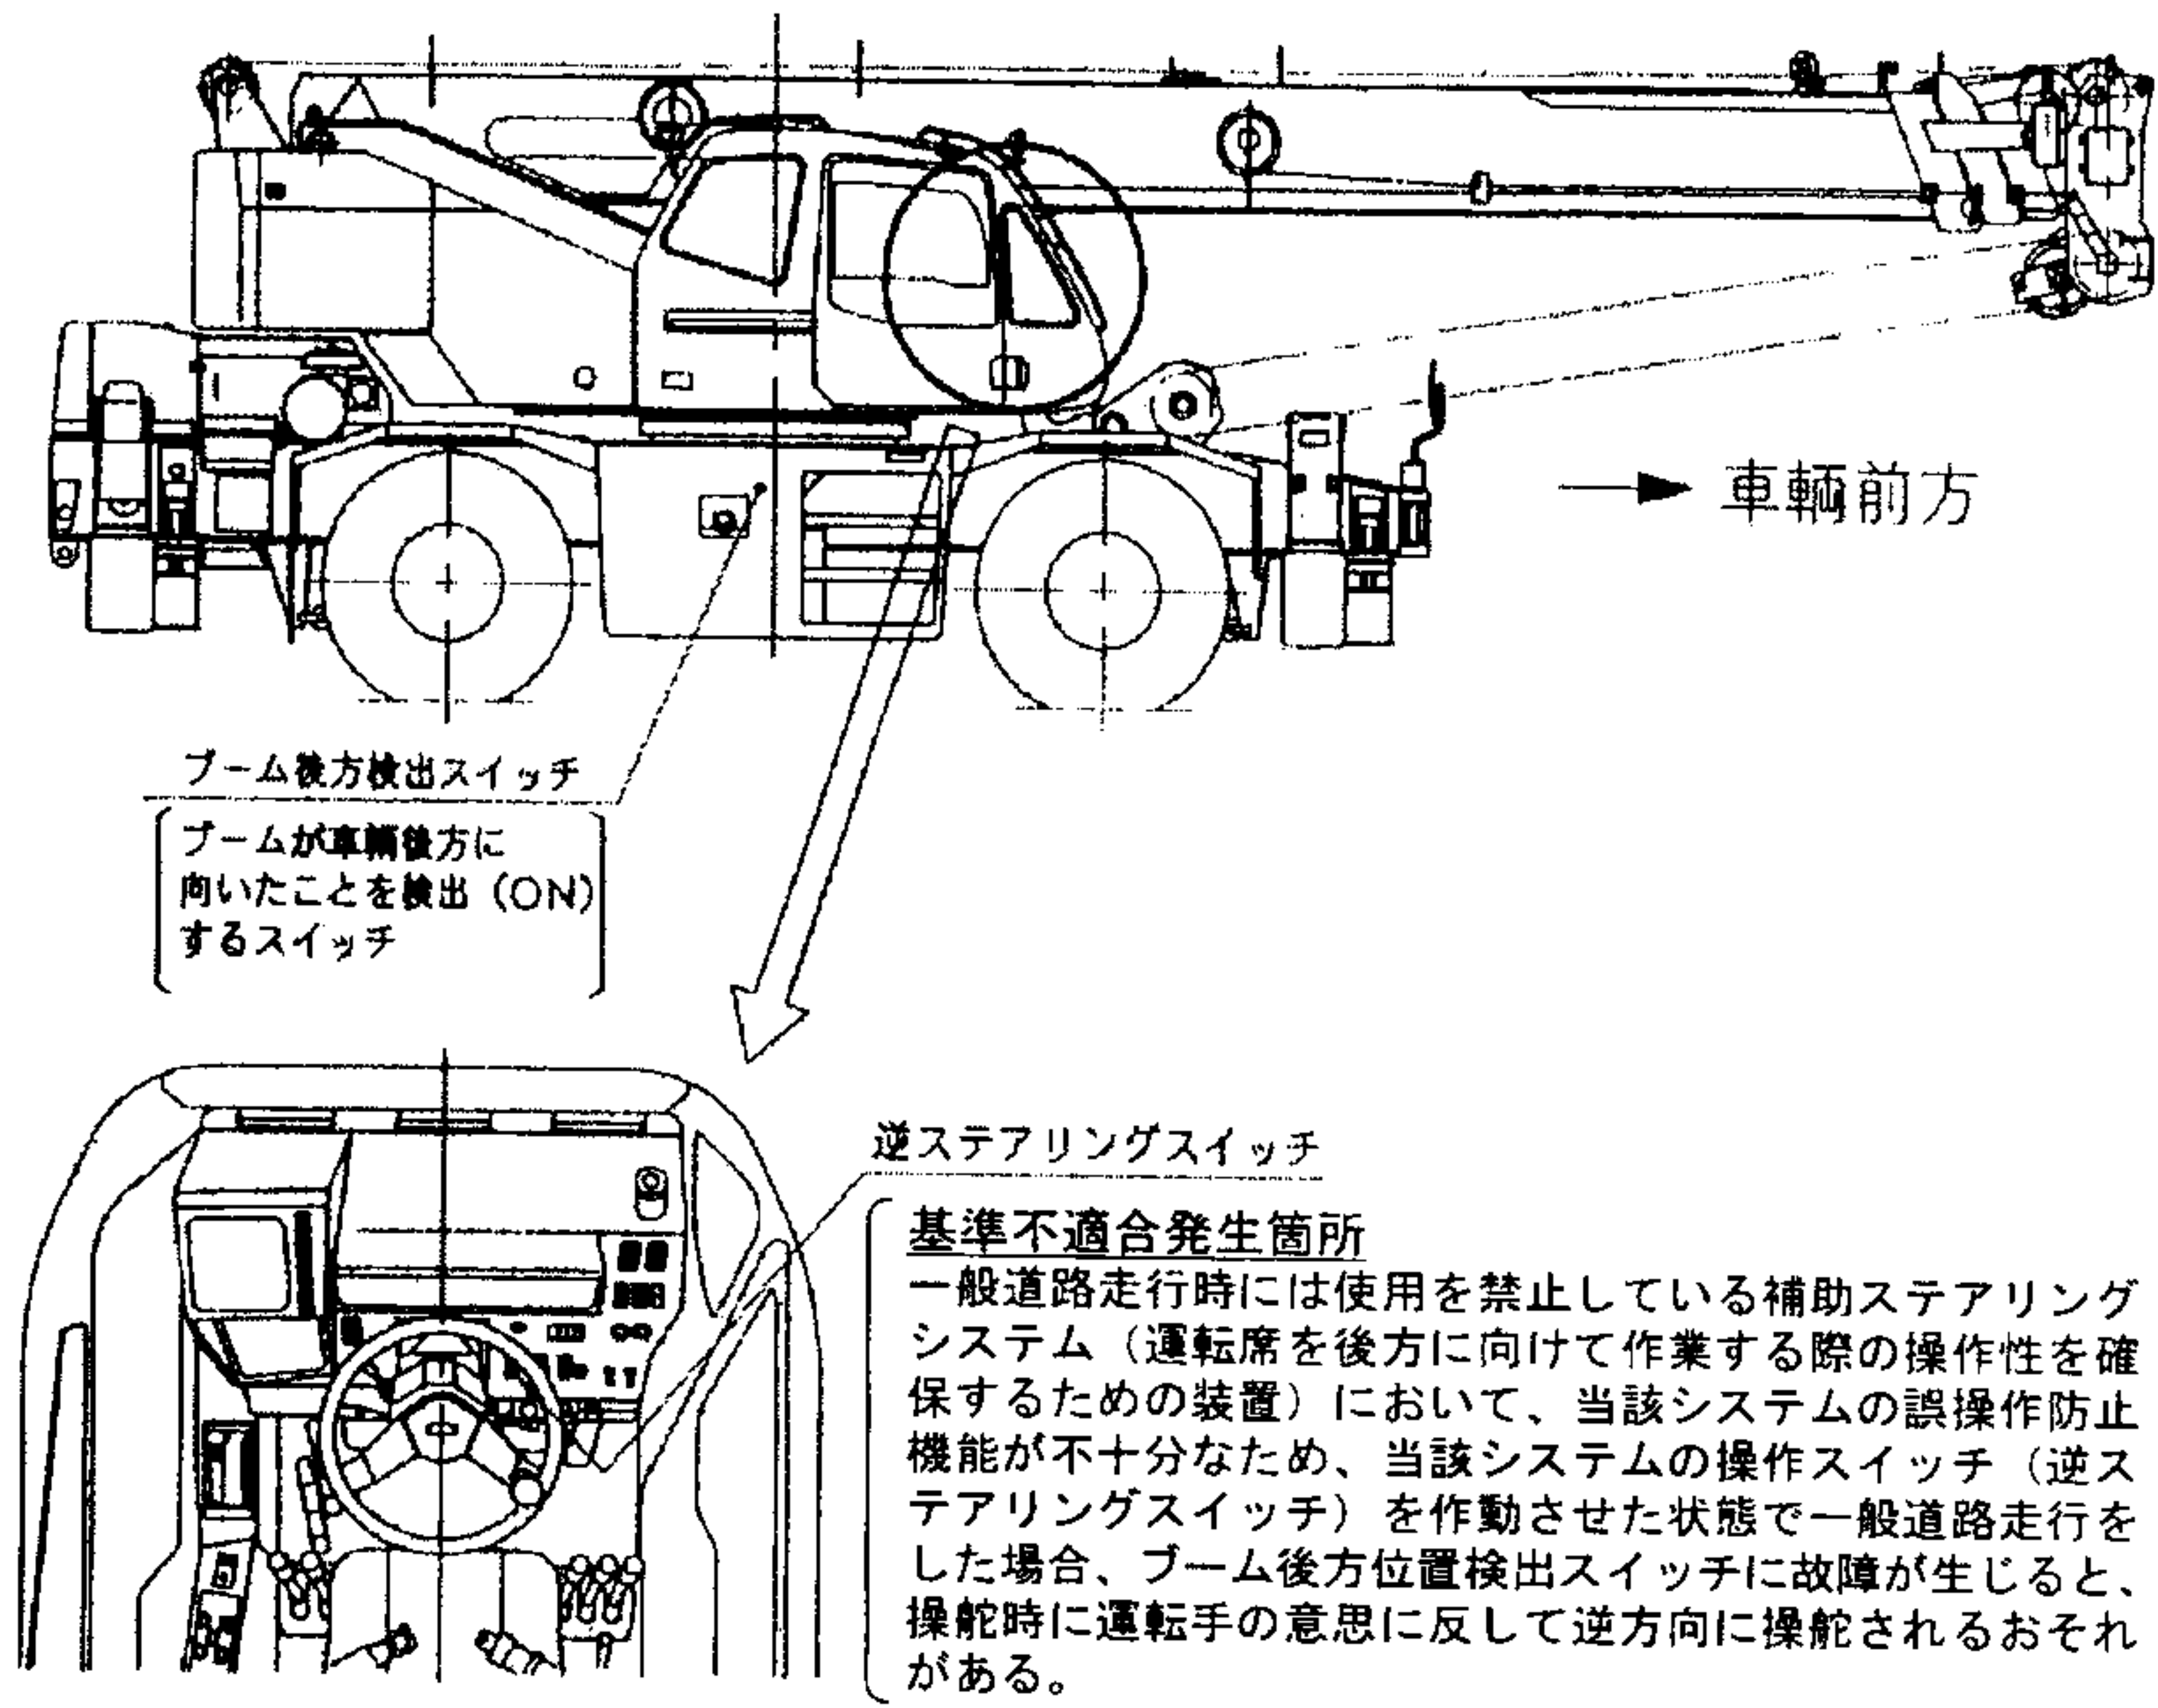


改善内容

全車両、対策品（補助ステアリングシステム誤操作防止機能として、一般道路走行時に逆ステアリングスイッチが作動状態である場合、ブーム後方位置検出スイッチに故障が生じても、逆ステアリングモードにはならないように当該システムの作動を停止し、また運転者に対し警報ブザーにより警告する回路に変更したもの）に交換する。

なお、対策品の技術的検証および部品の供給に時間を要することから、早急に、次の対策を行い、技術的検証が済み次第、速やか（平成17年1月上旬予定）に対策品に交換する。

・使用者に対し誤操作防止のため、当該補助ステアリングシステムの使用方法を周知徹底するとともに、取扱説明書を修正する。

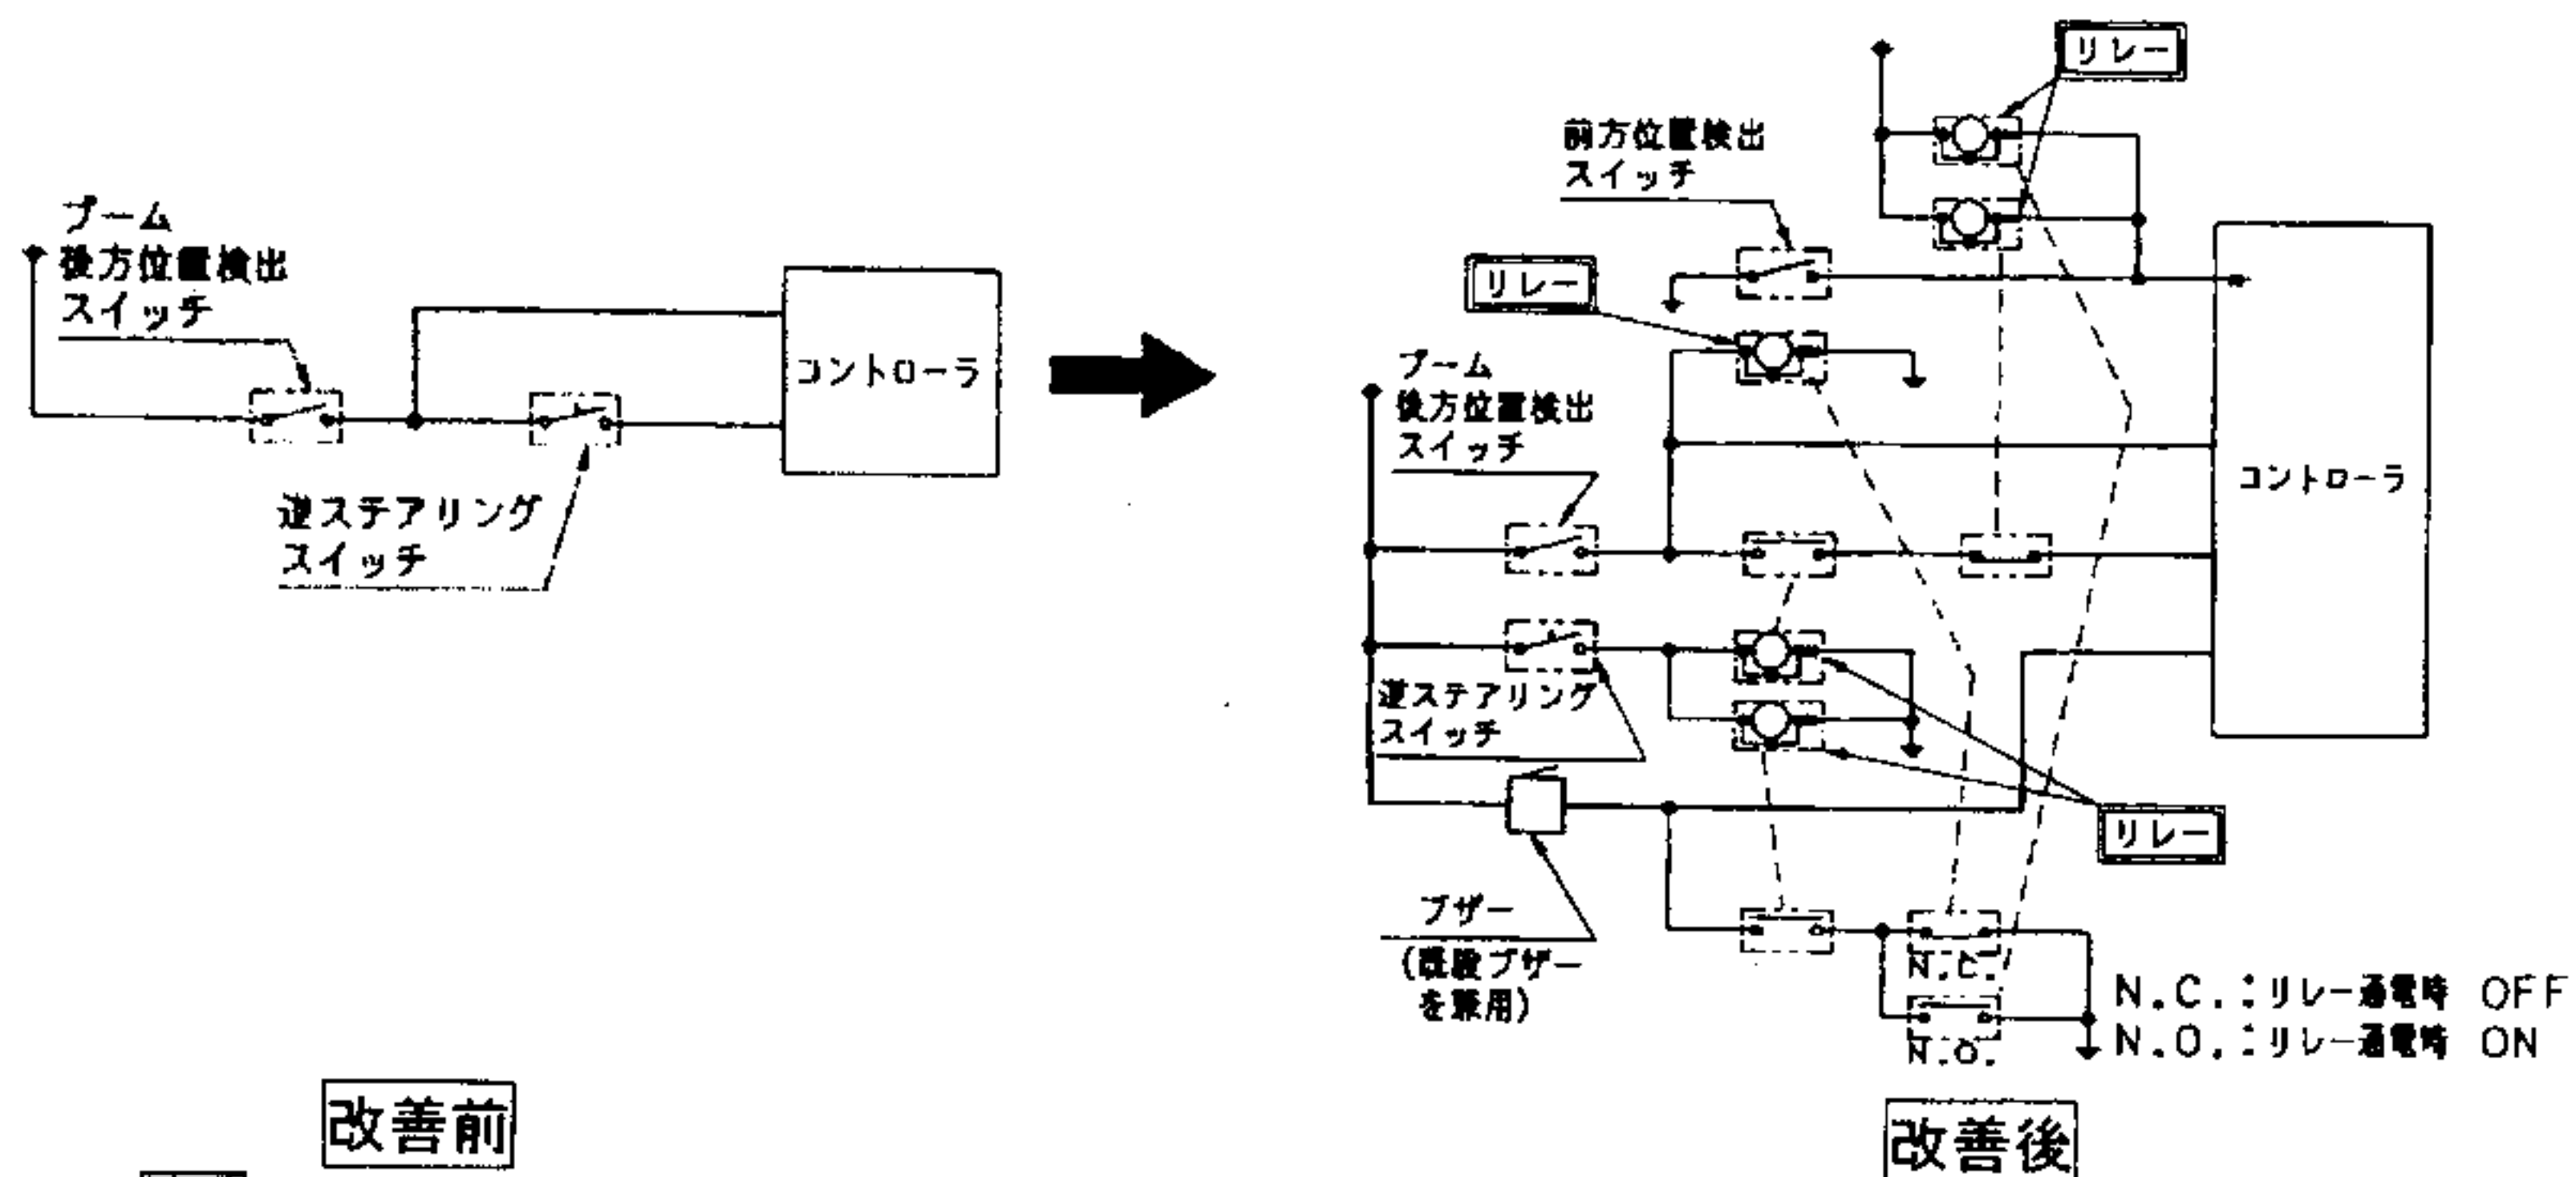

注1) 内は、追加部品を示す。

注2) 識別：改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1332のステッカーを貼付する。