


改善箇所説明図

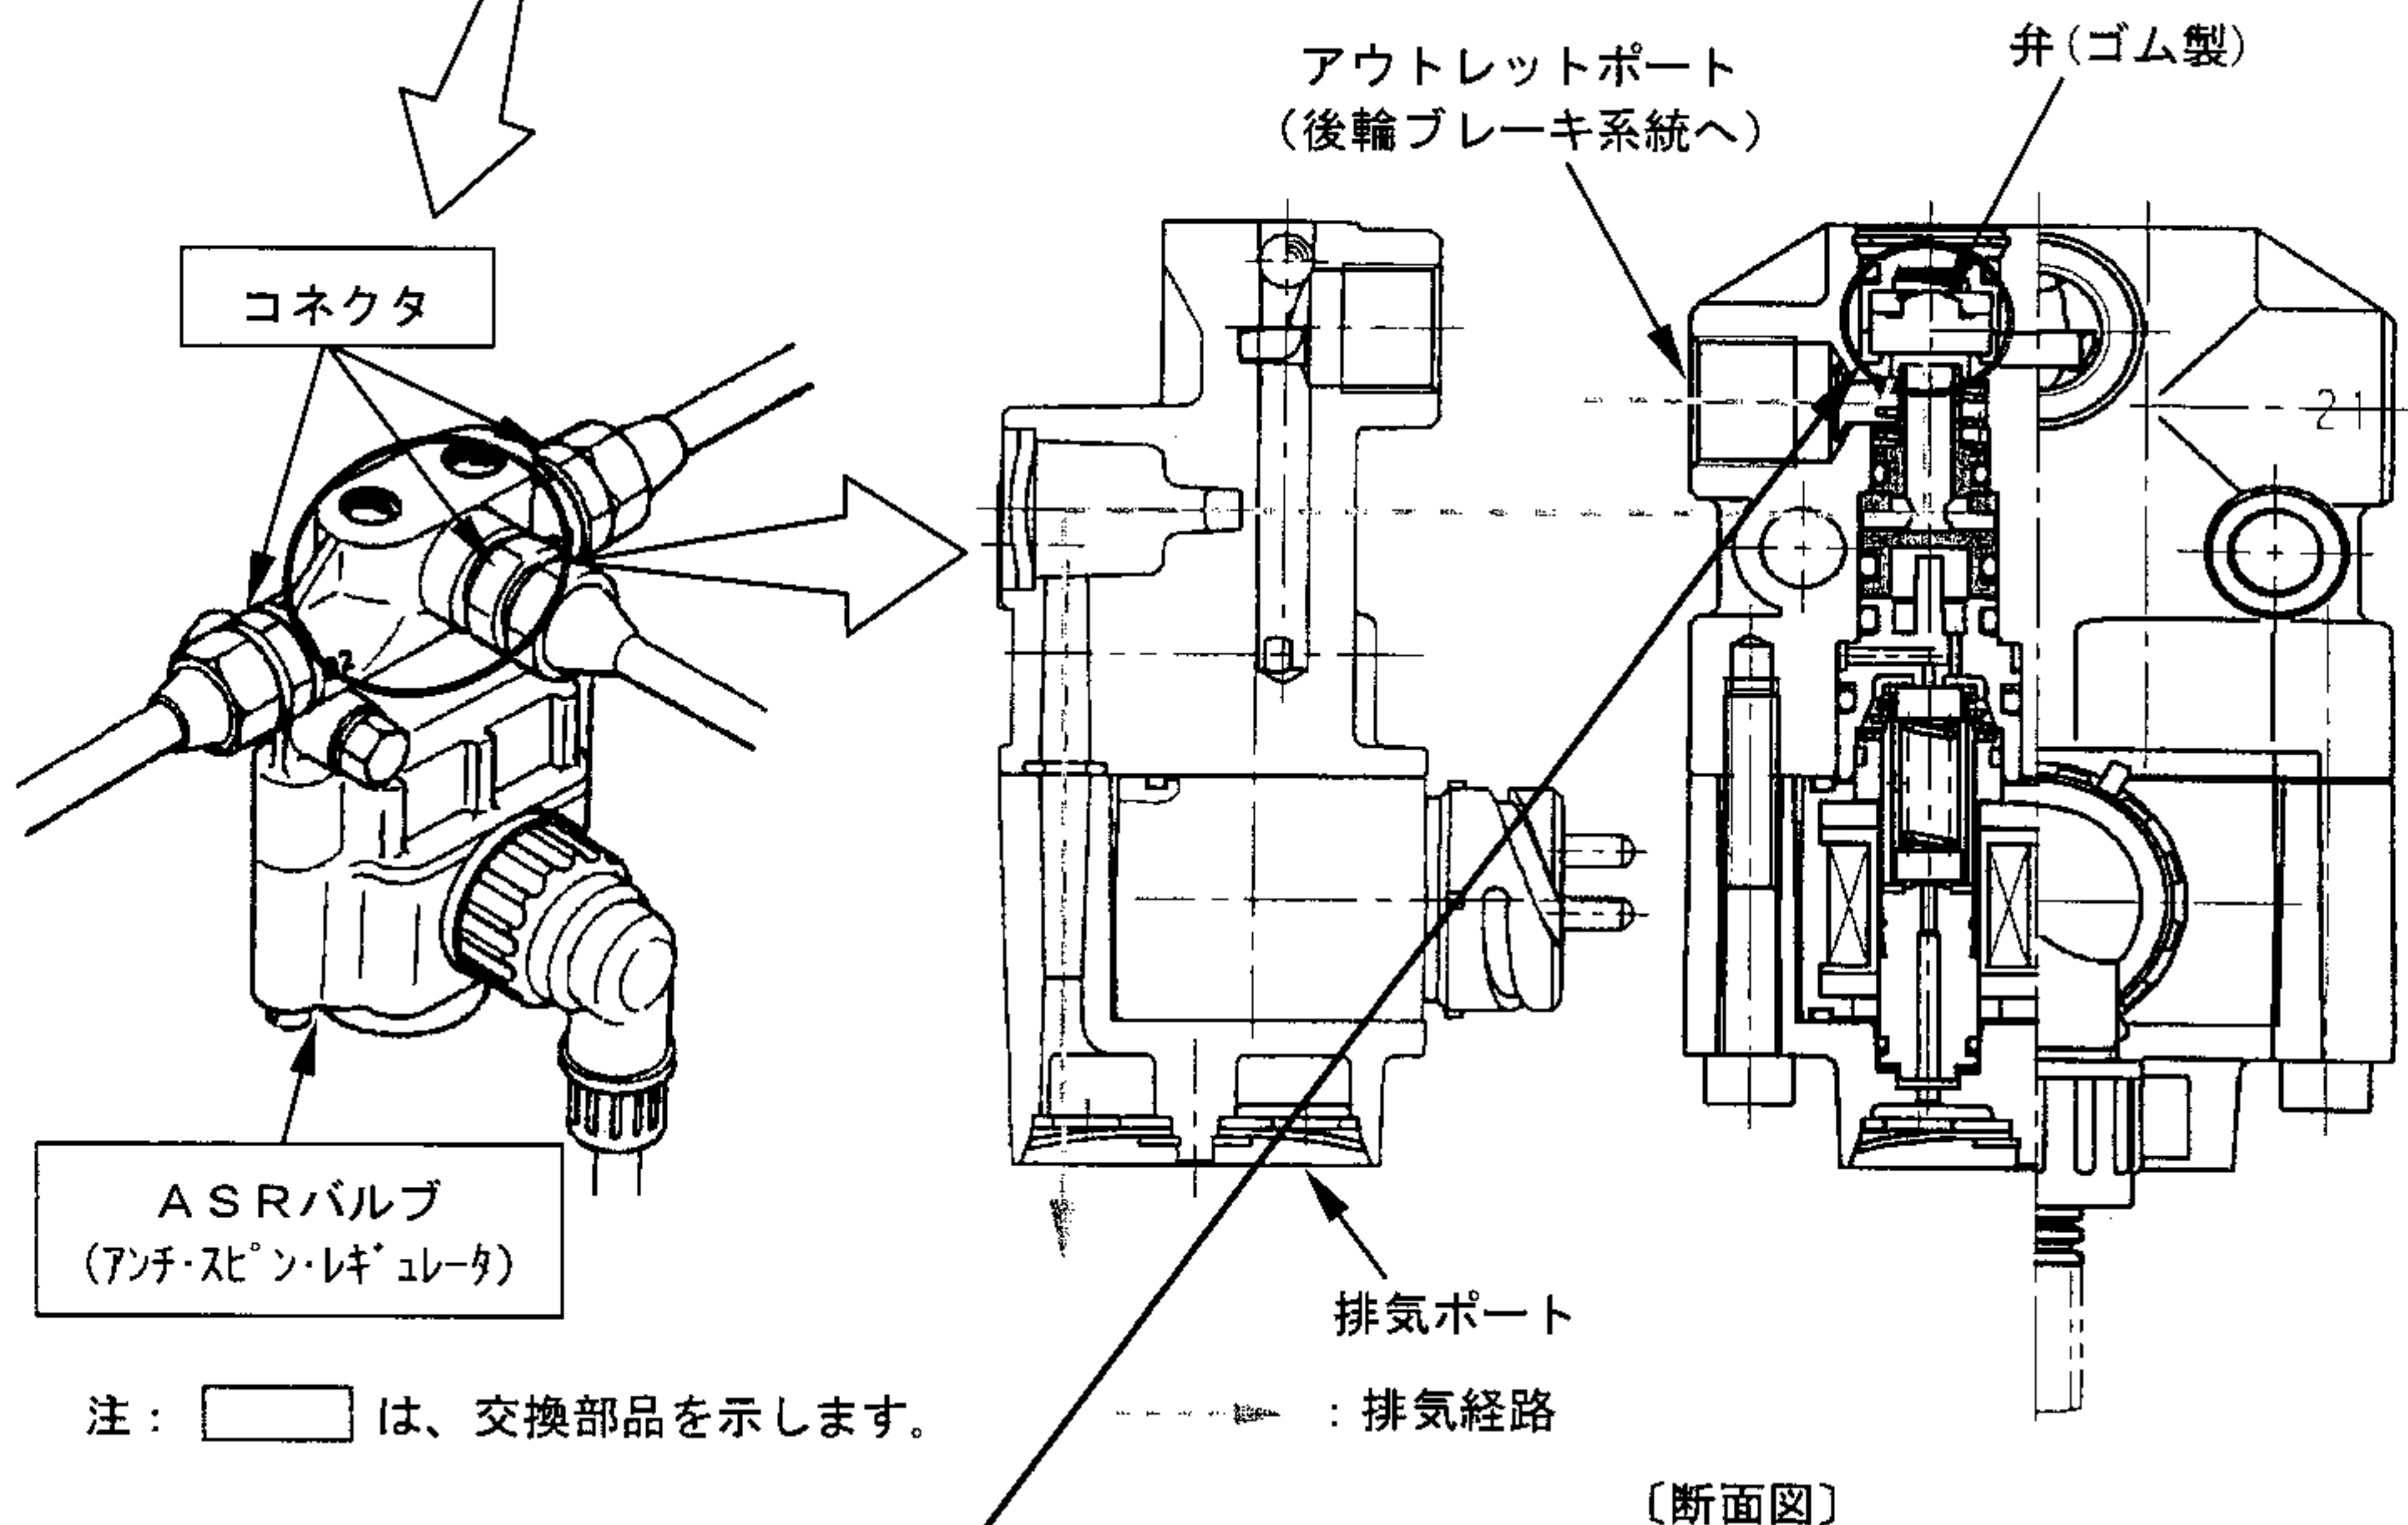

基準不適合箇所

駆動輪の空転を防止するために装着されているASR（アンチスピンレギュレータ）バルブ内部の弁の材質および寸法が不適切なため、当該弁の背面にかかるエア圧による経年劣化および高温環境下での変形により、排気ポートを塞ぐものがある。そのため、ブレーキ配管内に圧力が残留し、常にブレーキが作動した状態となってブレーキドラムが過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ASRバルブを対策品と交換すると共に 配管コネクタを新品と交換する。
また、当該バルブを10年毎の定期交換部品に変更する。

識別：作業終了車には、所定の位置に「HD-17」の文字が記載された白黄色のシールを張付ける。

貼付け位置 トラック：助手席側ドアリヤピラーストライカ下部

バス ：車両左後方点検リッド内側上隅