


改善箇所説明図

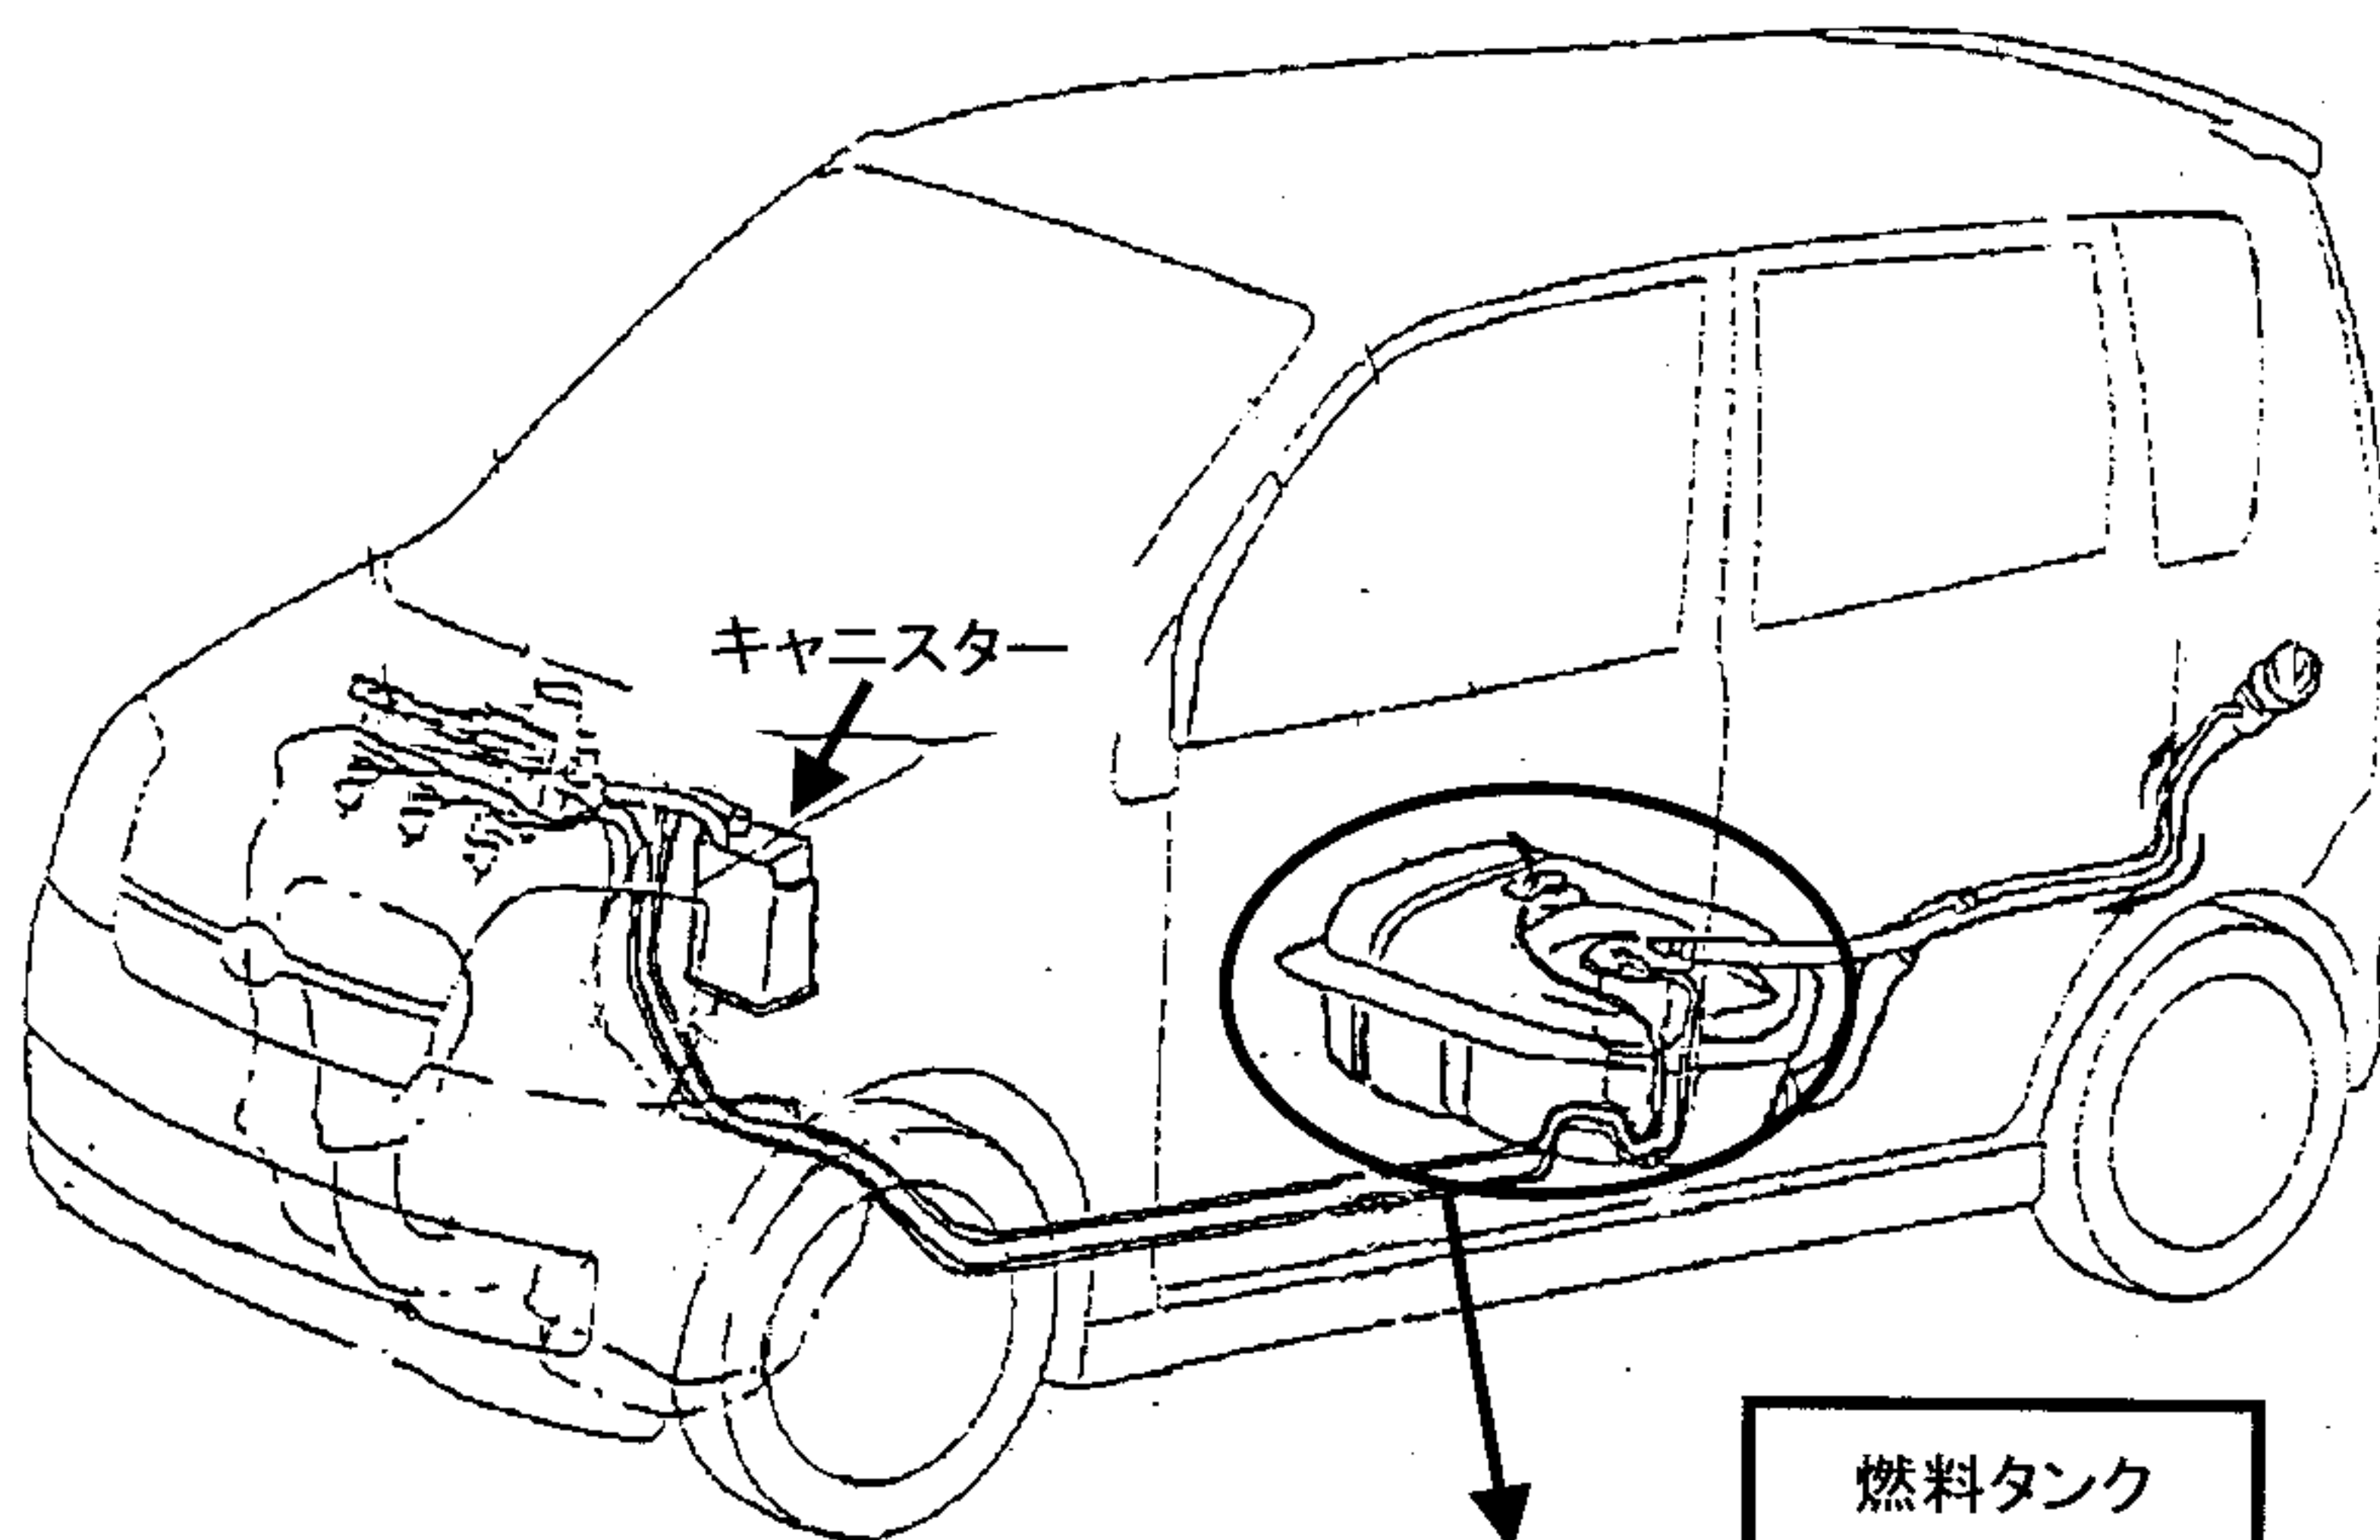

基準不適合発生箇所

燃料システムの気密検査において、燃料タンクに通常の検査圧力を超える圧力がかかったため、燃料タンクが変形したものがあつた。そのため、夏場の外気温が高い時に、燃料を満タンにした状態で急な斜面に長時間駐車等をした場合、燃料タンクからキャニスター内に燃料が過剰に流入し、キャニスターから燃料が漏れるおそれがある。

交換作業完了後は、グローブボックス左横に黄色のシールを貼りつける

改善内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。

注: は、交換部品を示す。