
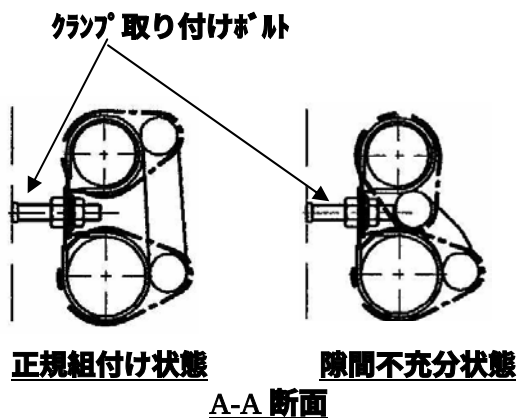
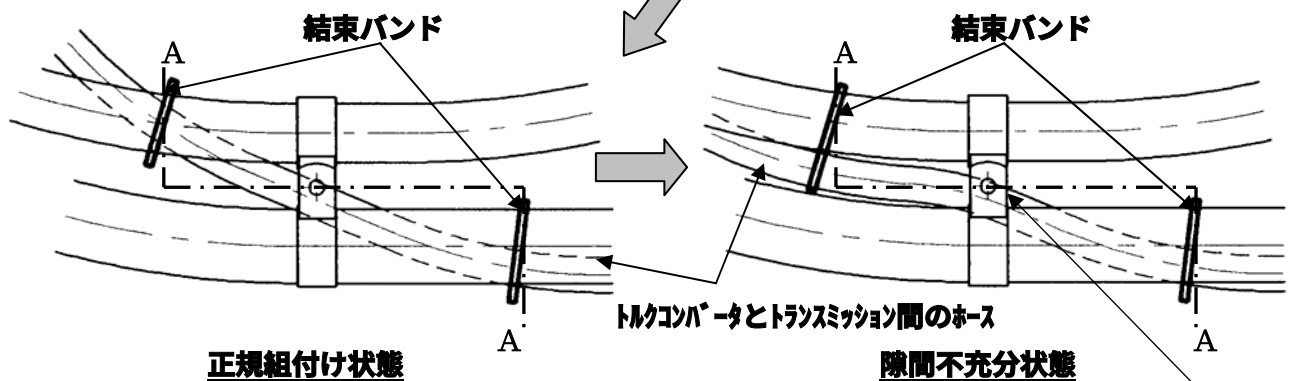


改善箇所説明図

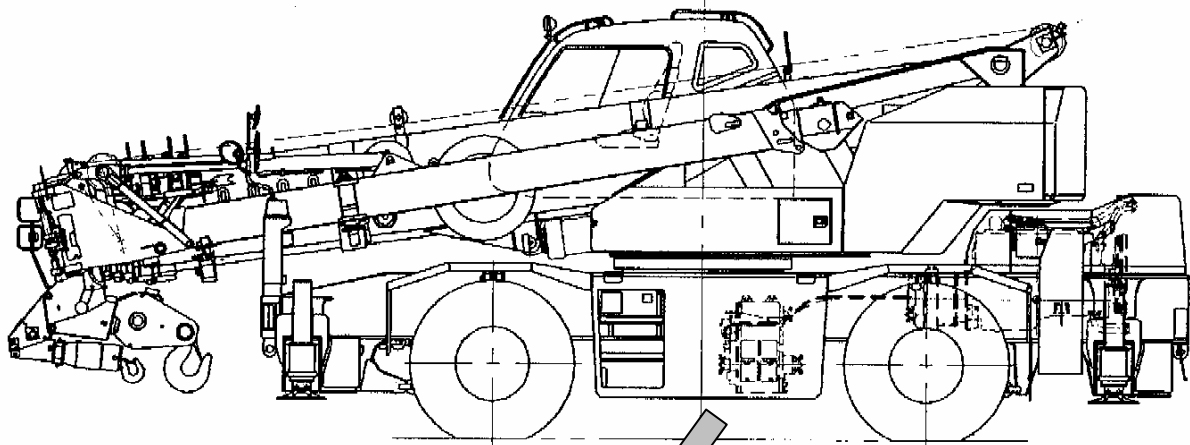

基準不適合発生箇所

トルクコンバータとミッション間のホースを固定する結束バンドの取り付けが不適切なため、当該ホースと作業装置用ホースを固定するクランプ取り付けボルト間の隙間が不十分なものがある。そのため、車両の振動等によりホースとボルトが接触し、ホース表面が磨耗して穴が空いてオイルが漏れ、最悪の場合、トルクコンバータ油圧警報が鳴るとともに、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、当該部分に保護材を巻いたホースに交換するとともに、結束バンドを追加し、ホースとクランプ取り付けボルト間の隙間を確保する。

