


改善箇所説明図

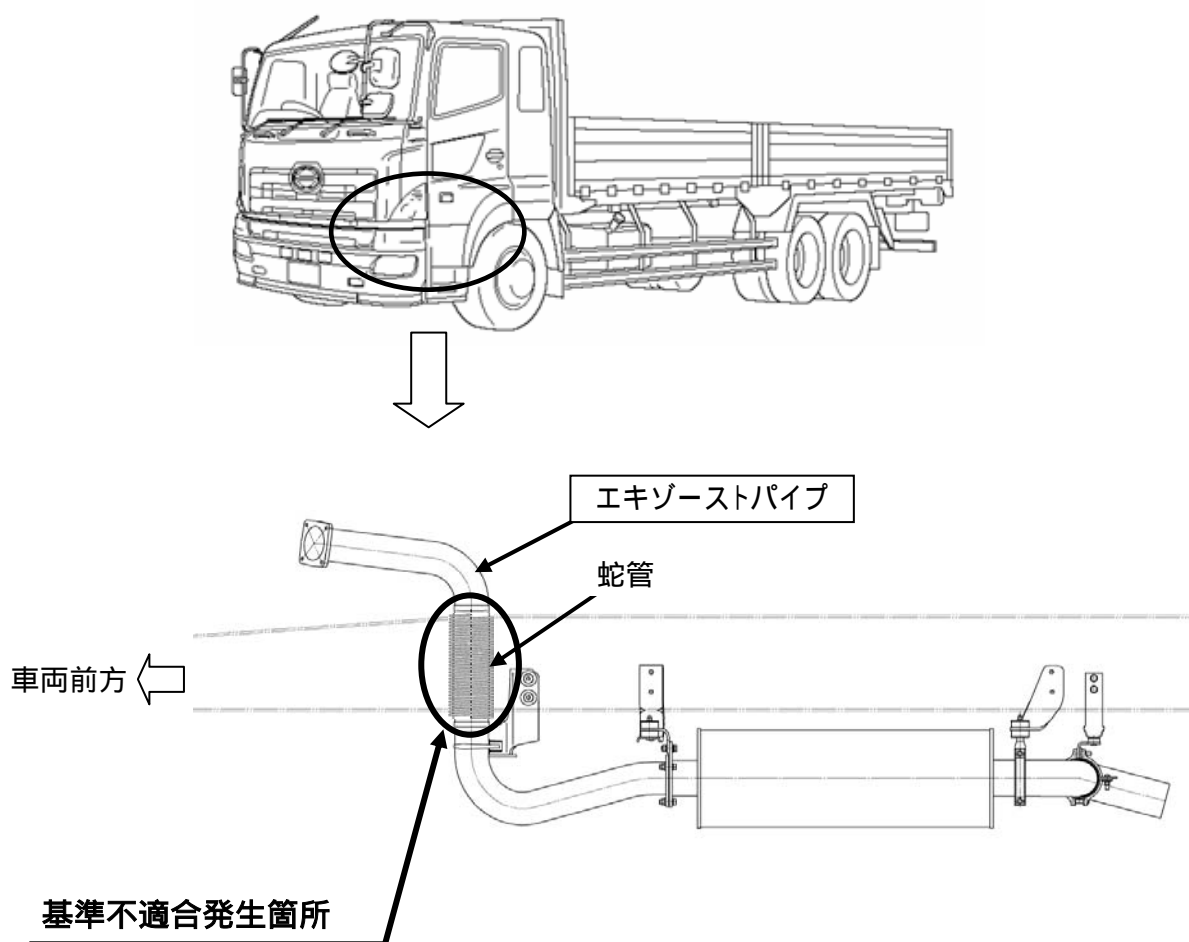

エキゾーストパイプの蛇管部分の強度が不足しているため、エンジンリターダを使用した場合、エキゾーストパイプが共振し、当該蛇管部分に亀裂が発生するものがある。そのため、当該部分から排出ガスが漏れるおそれがある。

注：□ は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、エキゾーストパイプを対策品と交換する。

識別；改善済み車両には、エキゾーストパイプ取り付けハンガの取り付けボルトのナットに黄色ペイントを塗布する。