


改善箇所説明図

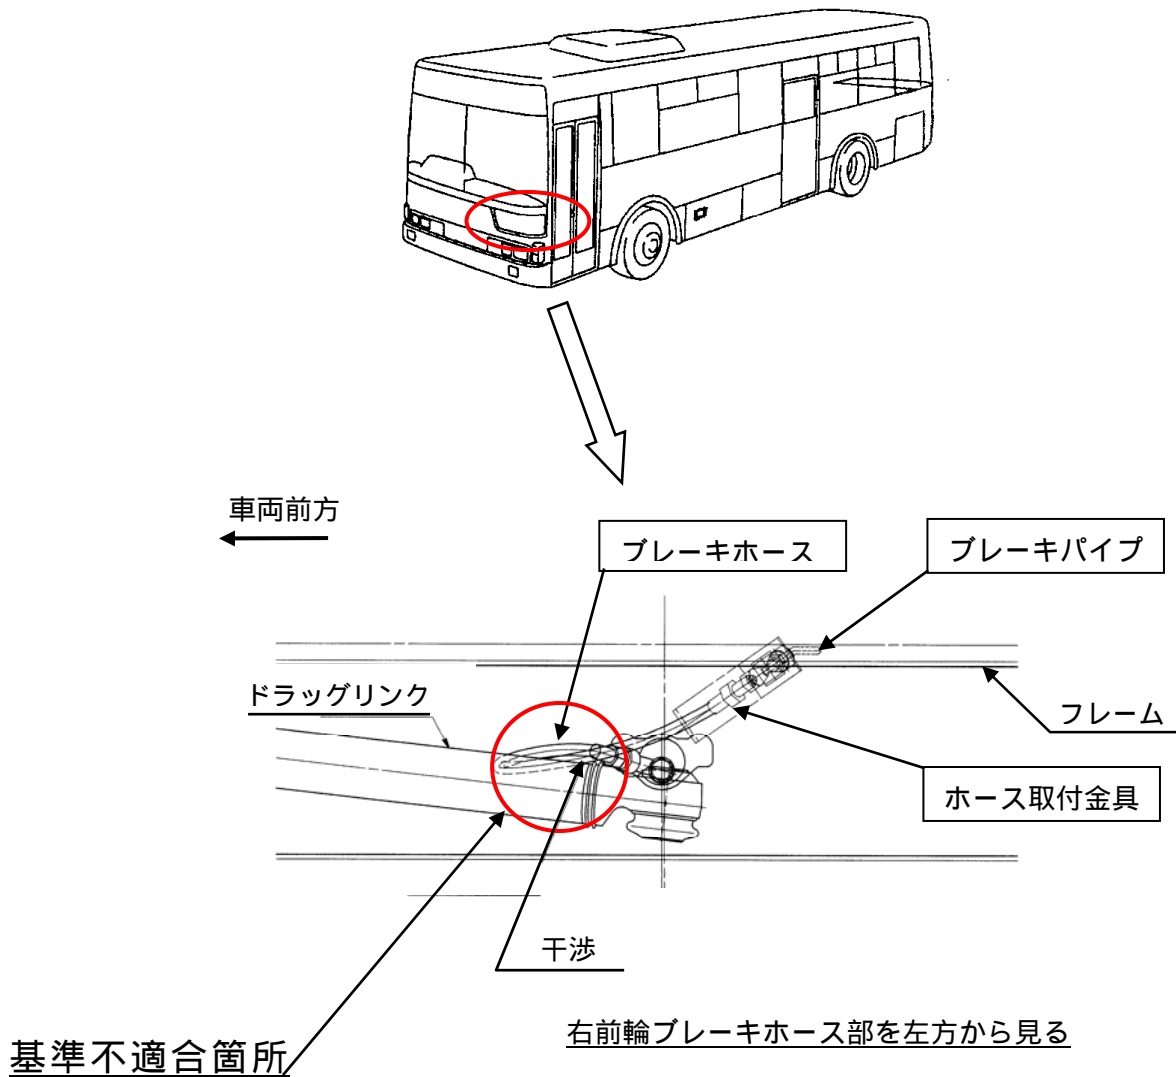

右前輪のブレーキホースの取付金具に異なったものを使用したため、ホースの取り廻しが不適切となり、車体のバウンド時に当該ブレーキホースがドラッグリンクに干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が洩れて、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキホース取付金具、ブレーキパイプを対策品に交換し、ブレーキホースを新品に交換する。

注：□ は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置に「HB-16」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。