



改善箇所説明図

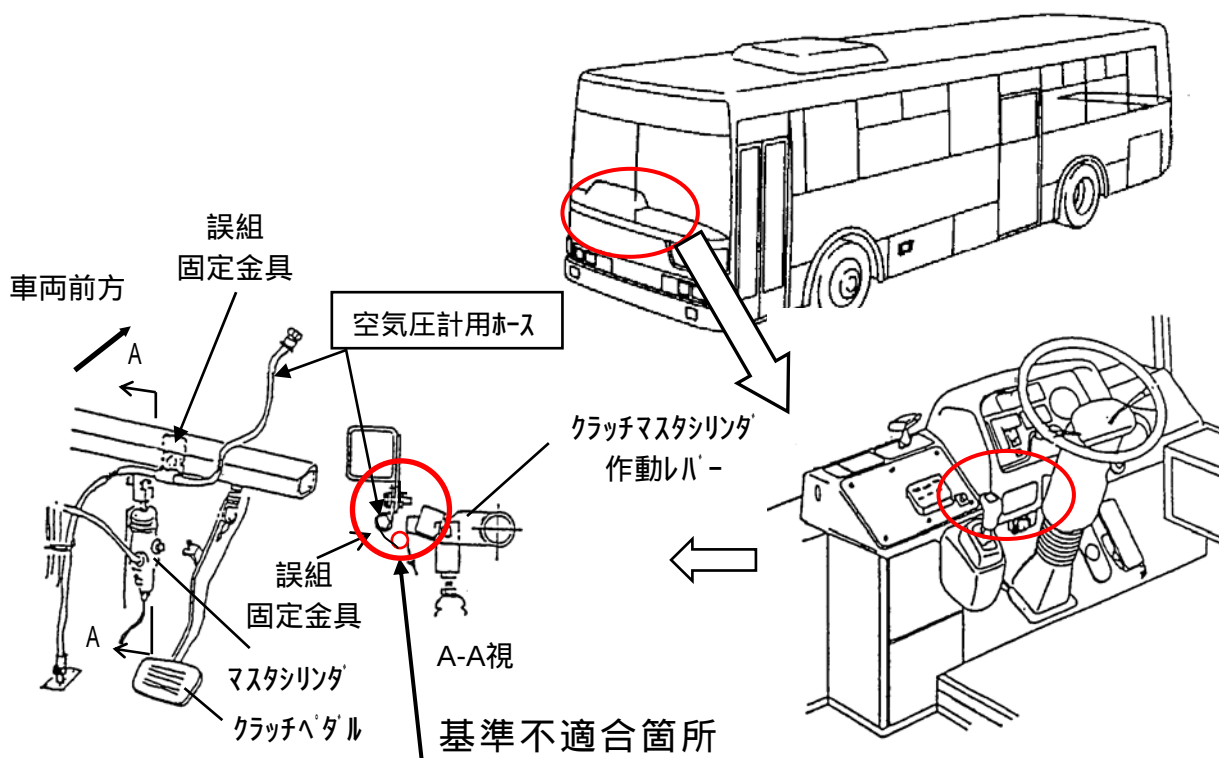

空気圧計用ホースの固定金具の組付け及びホース取り回しが不適切なため、当該ホースがクラッチマスシリンダの作動レバー部と干渉するものがある。そのため、クラッチ操作を繰り返し行くと、当該ホースが損傷し、最悪の場合、エアが漏れ、制動力が低下するおそれがある。

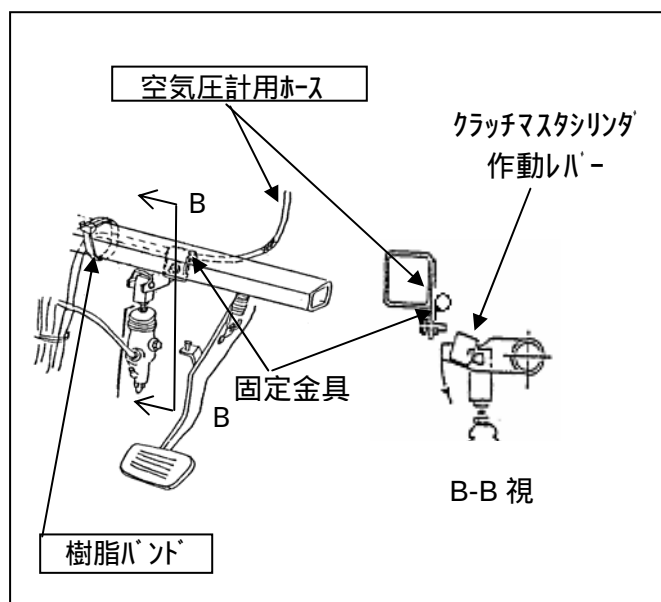

改善の内容

全車両、当該ホース固定金具を正規位置に変更したうえで、ホースを新品に交換するとともに、樹脂バンドを追加する。

注：□ は、追加及び交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-12」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。