


改善箇所説明図

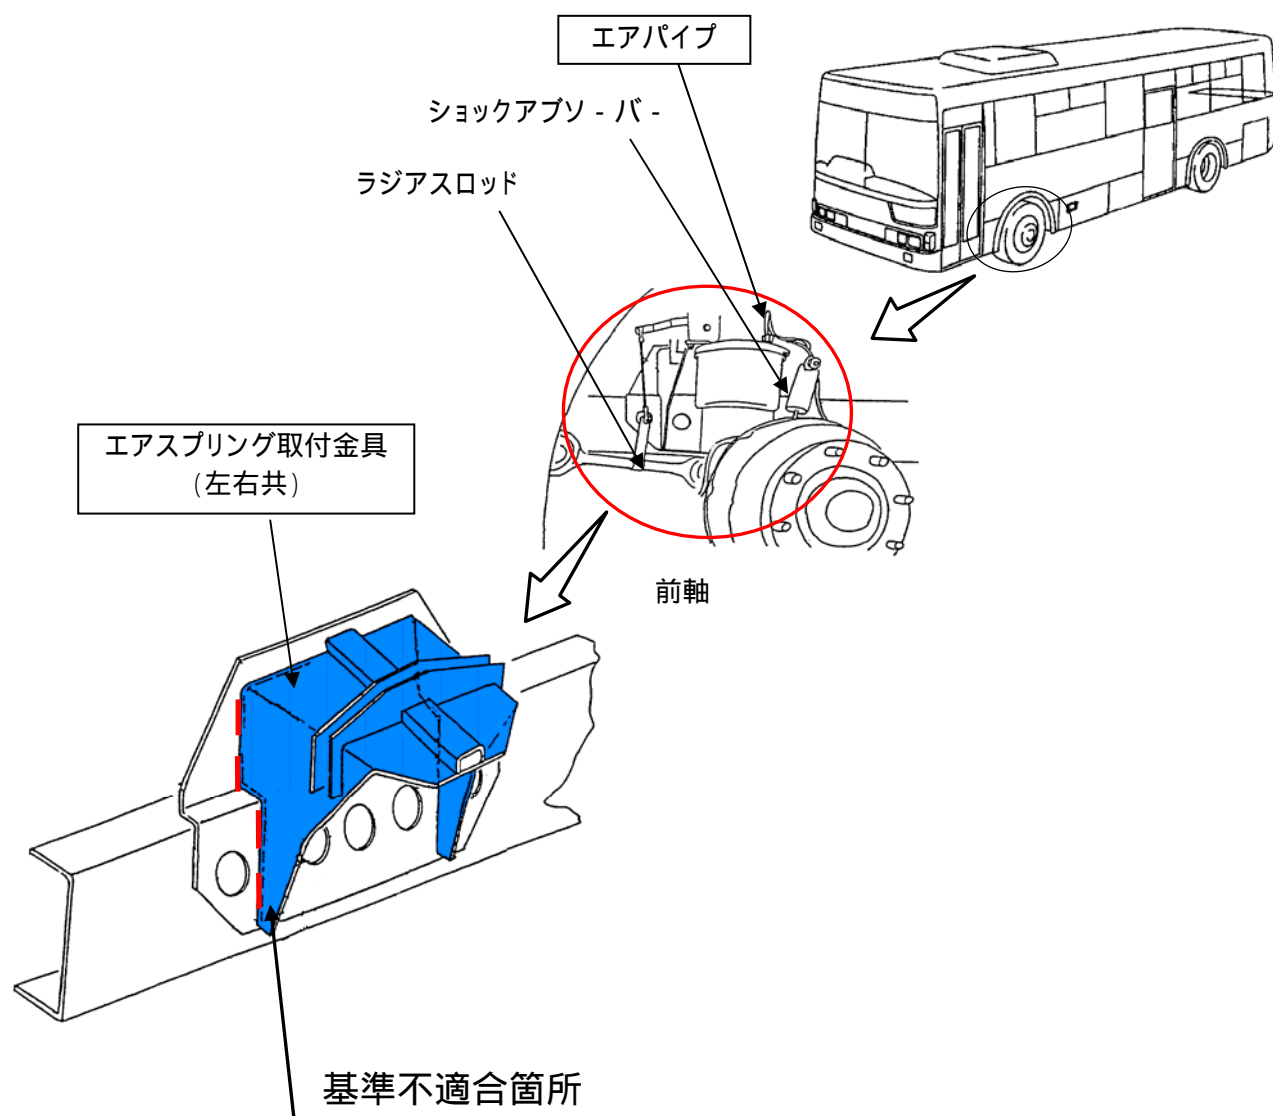

前軸のエアスプリング取付金具の溶接強度が不足しているため、車両振動等により、当該取付金具の溶接がはがれて、当該取付金具がぐらつくものがある。そのため、エアスプリングにエアを供給するパイプが損傷し、最悪の場合、エアが漏れ、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該取付金具の溶接補修を行う。なお、エアスプリングにエアを供給するパイプを点検し、損傷しているものはパイプを新品に交換する。

注：□ は補修部品及び交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-13」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。