


改善箇所説明図

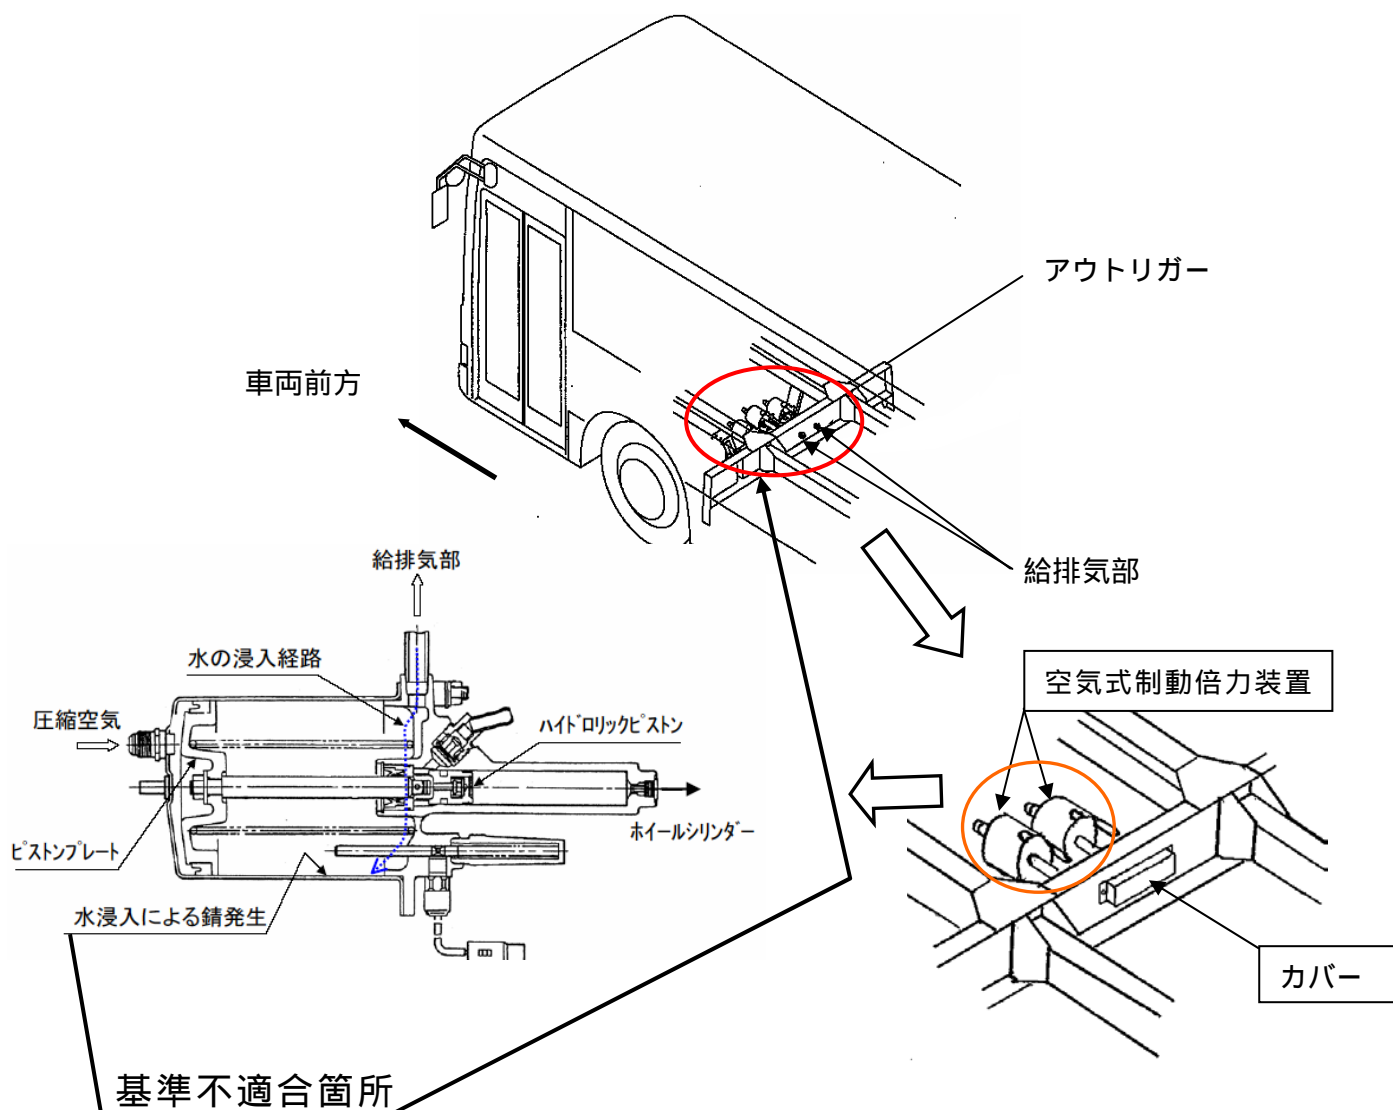

空気式制動倍力装置の吸排気部の防水カバーの装着を忘れたものがあるため、当該吸排気部から水が浸入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、倍力装置内部に錆が発生し、最悪の場合、ピストンの作動不良により、倍力能力が減少し、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、倍力装置の吸排気部を点検し、防水カバーが未装着のものは追加する。なお、倍力装置内部を点検し、錆が認められるものは、新品に交換する。

注：□ は、追加及び交換部品を示します。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-17」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。