



改善箇所説明図

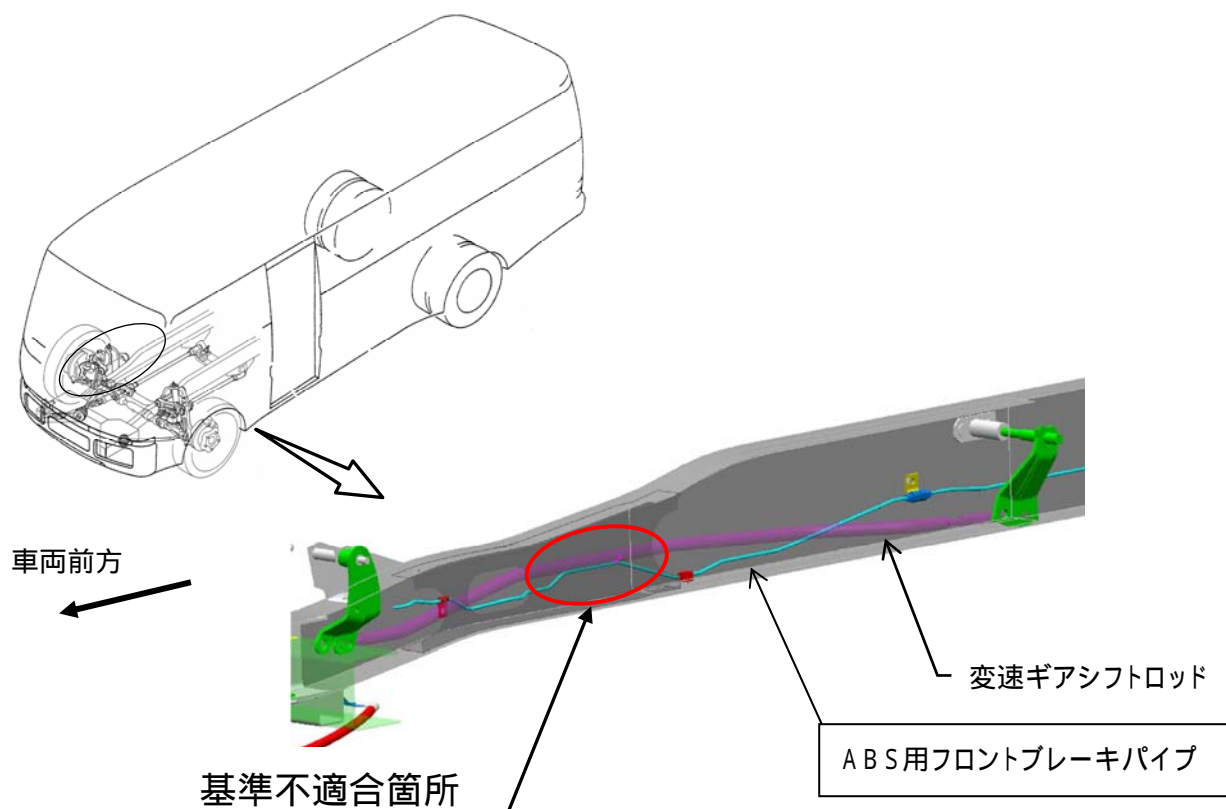


右フロントブレーキパイプの取り回しが不適切なため、変速時に当該パイプが変速ギアシフトロッドに干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該パイプが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善前

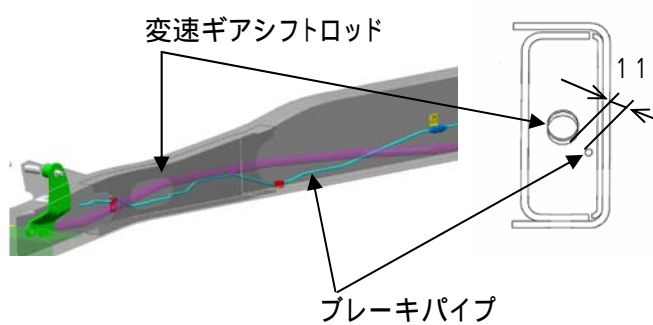

改善後

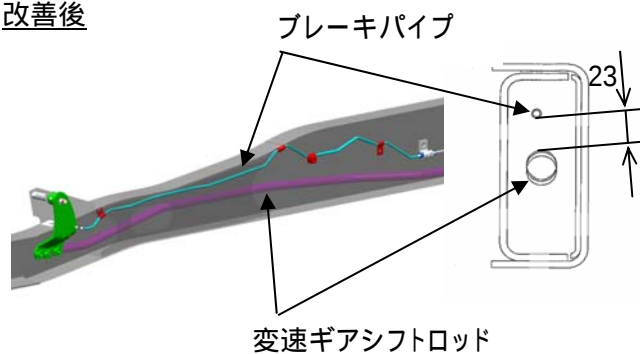

改善の内容

全車両、当該パイプを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、アクセルペダル右部壁面（車両銘板下部）に「LB-04」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。