




改善箇所説明図

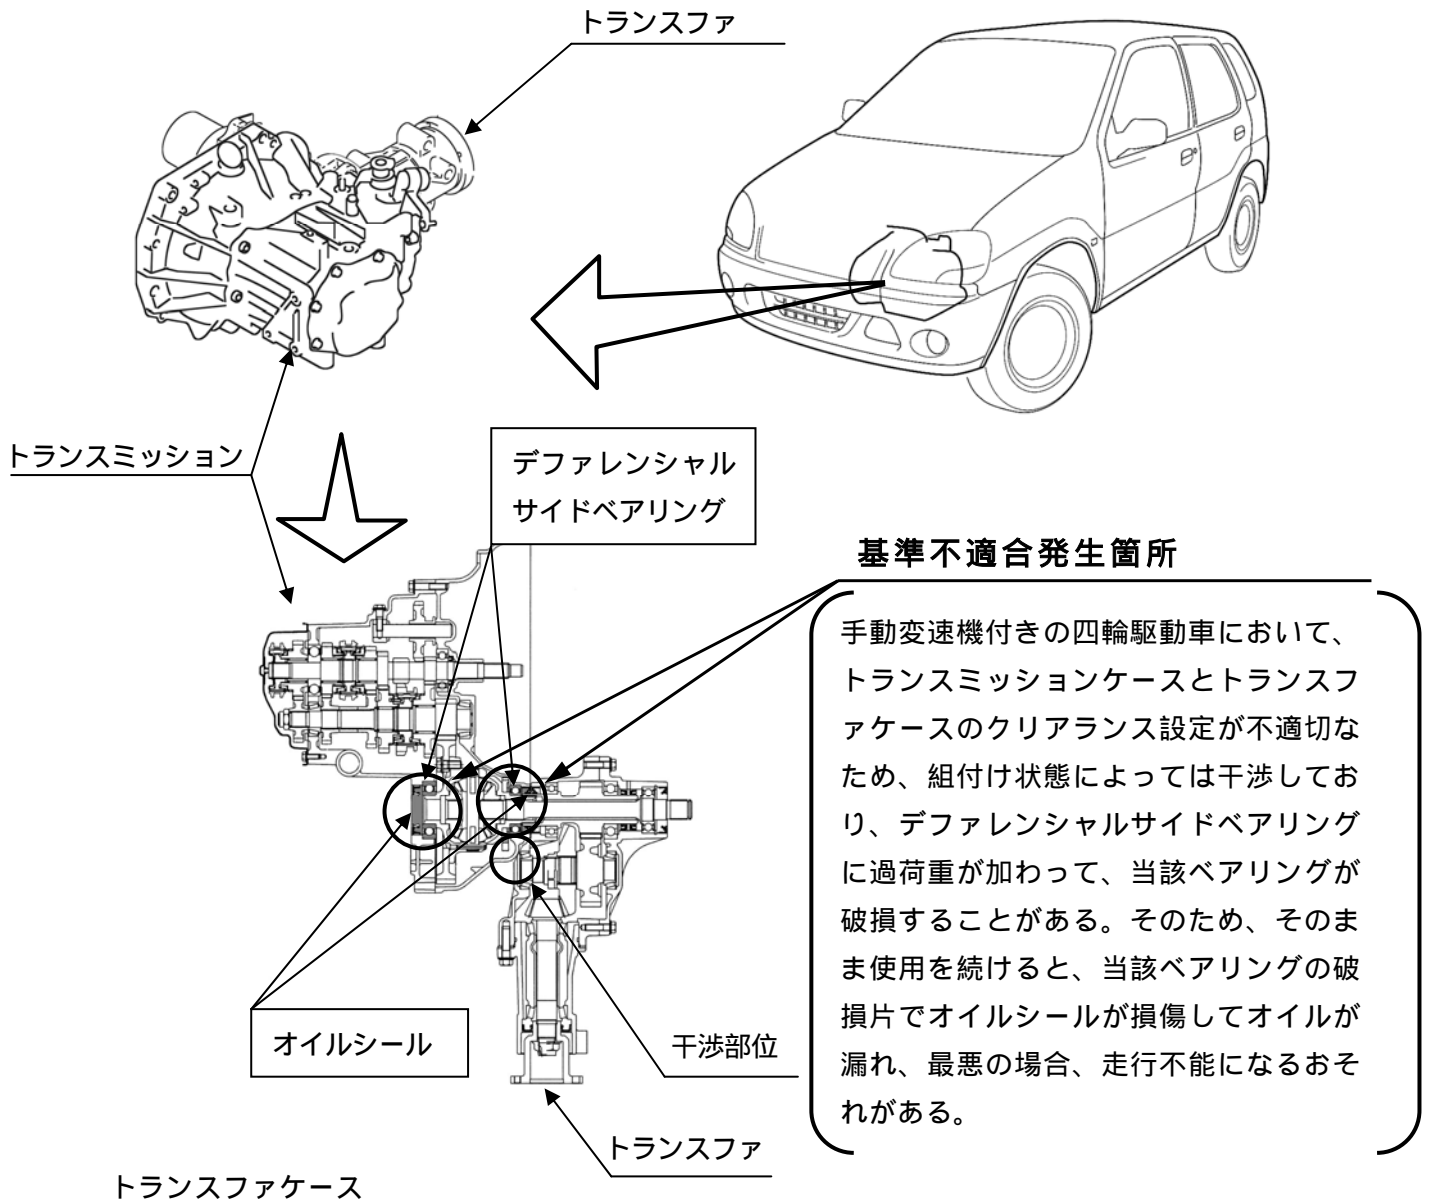

改善前

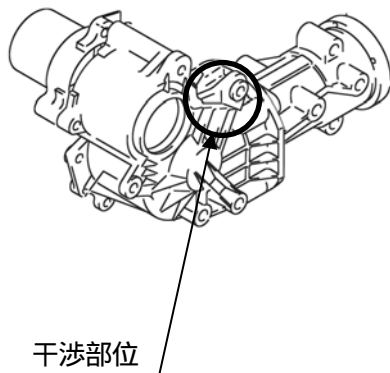

改善後

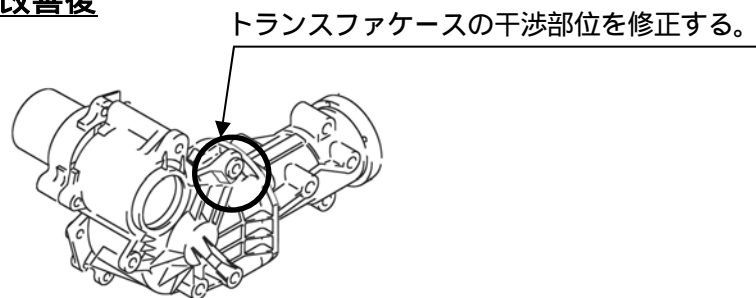

改善の内容

全車両、トランスミッションケースとトランスファケースの干渉の有無を点検し、干渉している場合は、トランスファケースの干渉部位を修正すると共に、デファレンシャルサイドベアリングとオイルシールを新品に交換し、さらに、トランスミッションの内部の部品を点検して、損傷が認められる場合は、当該部品を新品に交換する。また、干渉していない場合は、トランスファケースの干渉部位を修正する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：ID プレートの下部に赤色のシールを貼付する。