


改善箇所説明図

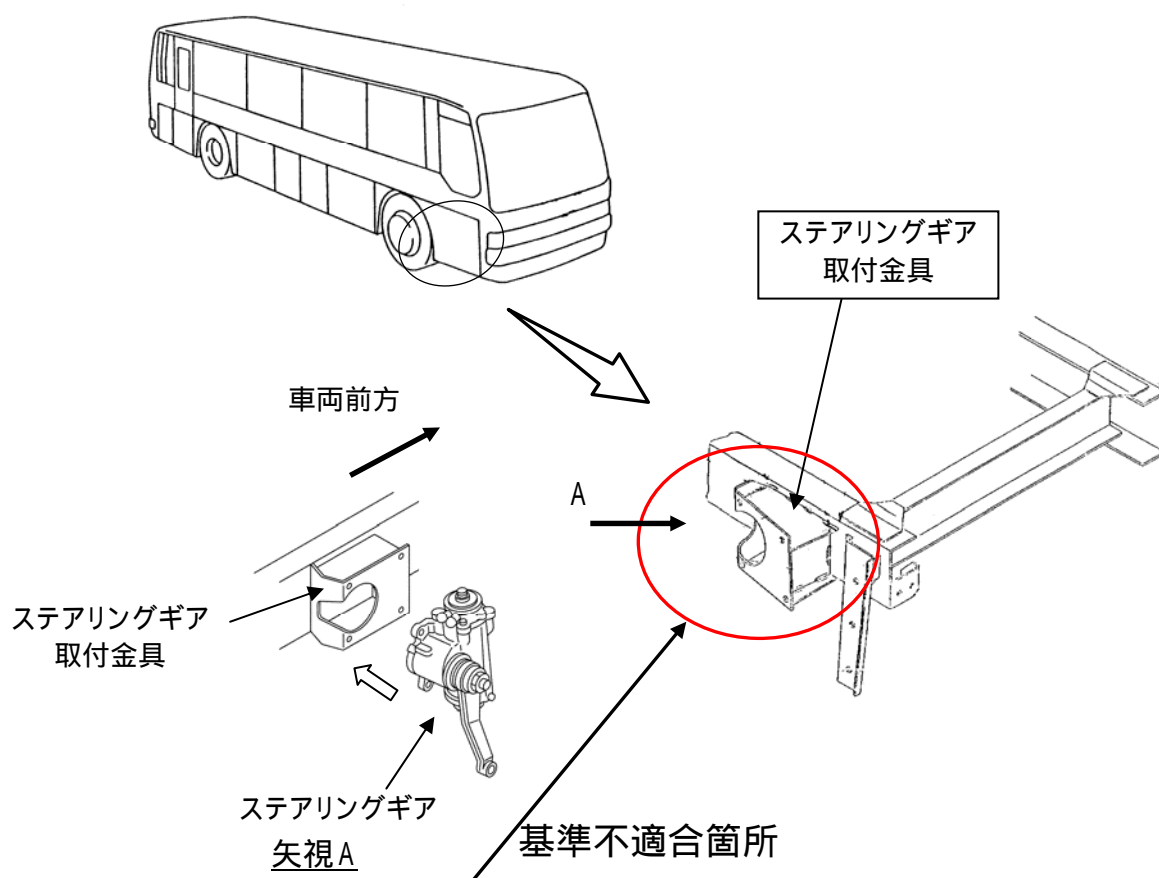


ステアリングギアボックスを車体に固定する取付金具の強度が不足しているため、据え切り操作を繰り返し行くと、当該取付金具の車体溶接部付近に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具が破損し、ステアリングギアボックスの固定がぐらつき、最悪の場合、操舵不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該取付金具を点検し、補強金具が未装着の車両については、取付金具に補強金具及び溶接を追加する。なお、溶接部を点検し、亀裂がある場合は溶接補修を実施する。

改善後

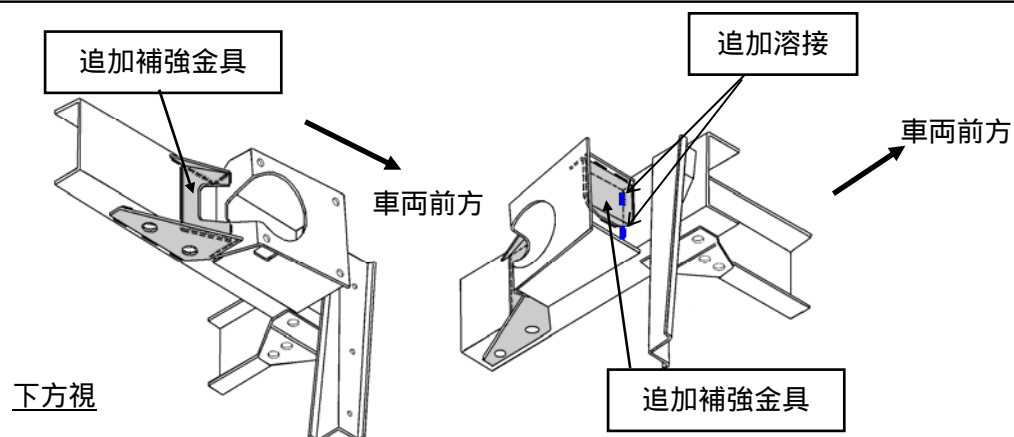

注：□ は追加部品及び溶接追加箇所を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-19」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。