


改善箇所説明図

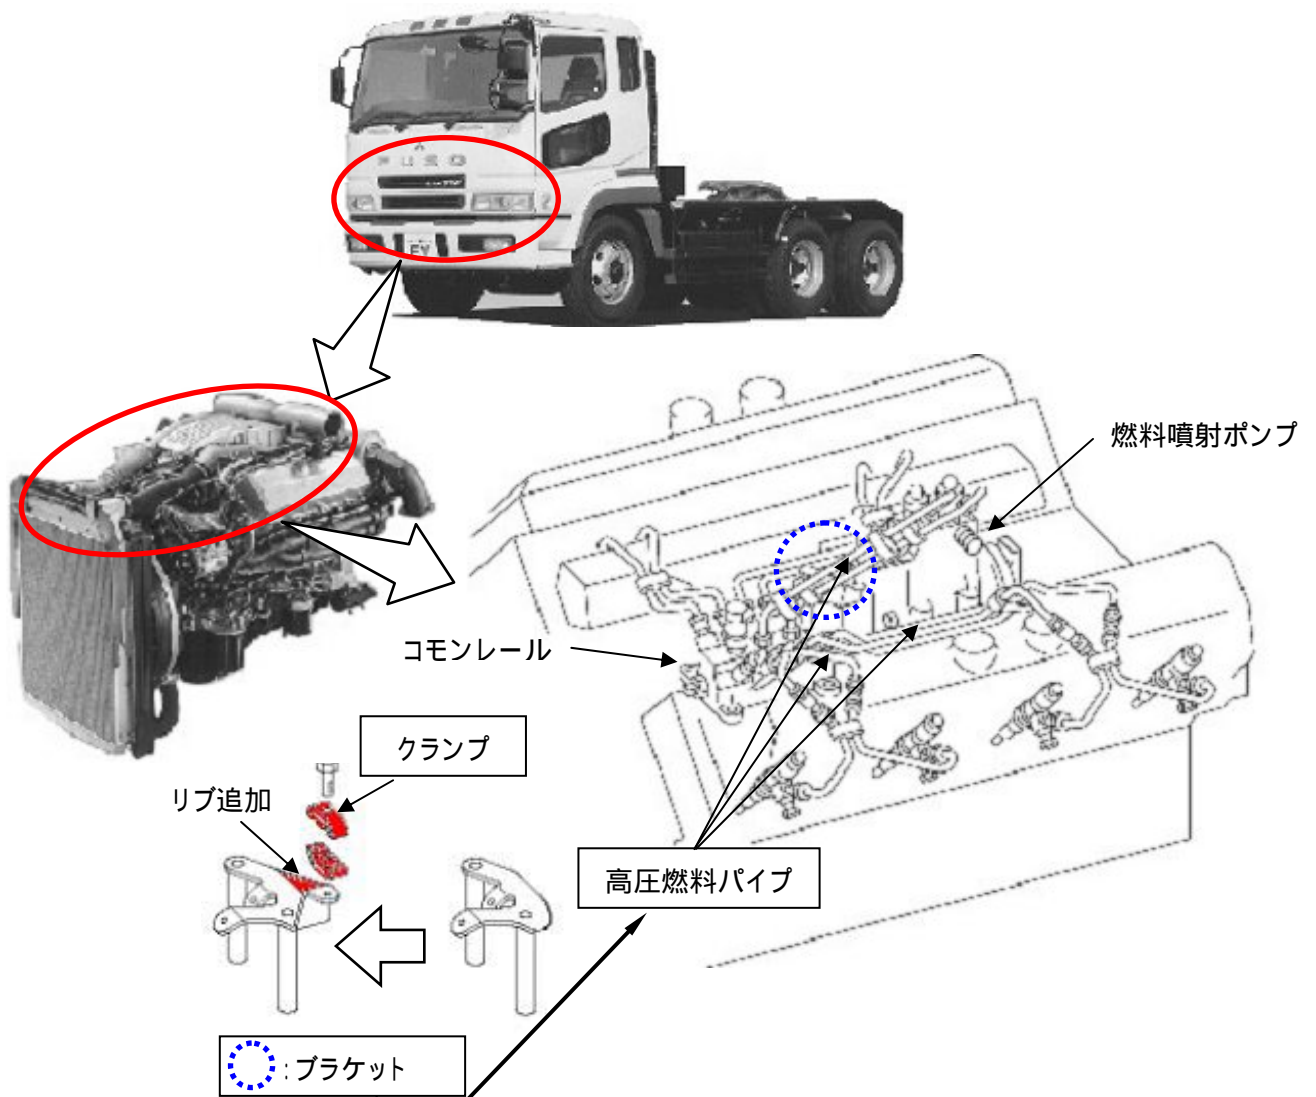

基準不適合箇所

燃料噴射装置の高圧燃料パイプを固定するクランプのブラケット強度が不足しているため、エンジン振動により当該ブラケットが折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、高圧燃料パイプに亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、エンジン停止、再始動不能に至るおそれがある。

改善の内容

高圧燃料パイプを固定するブラケットを対策品と交換する。

注 : は、交換部品を示します。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD-26」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。