


改善箇所説明図

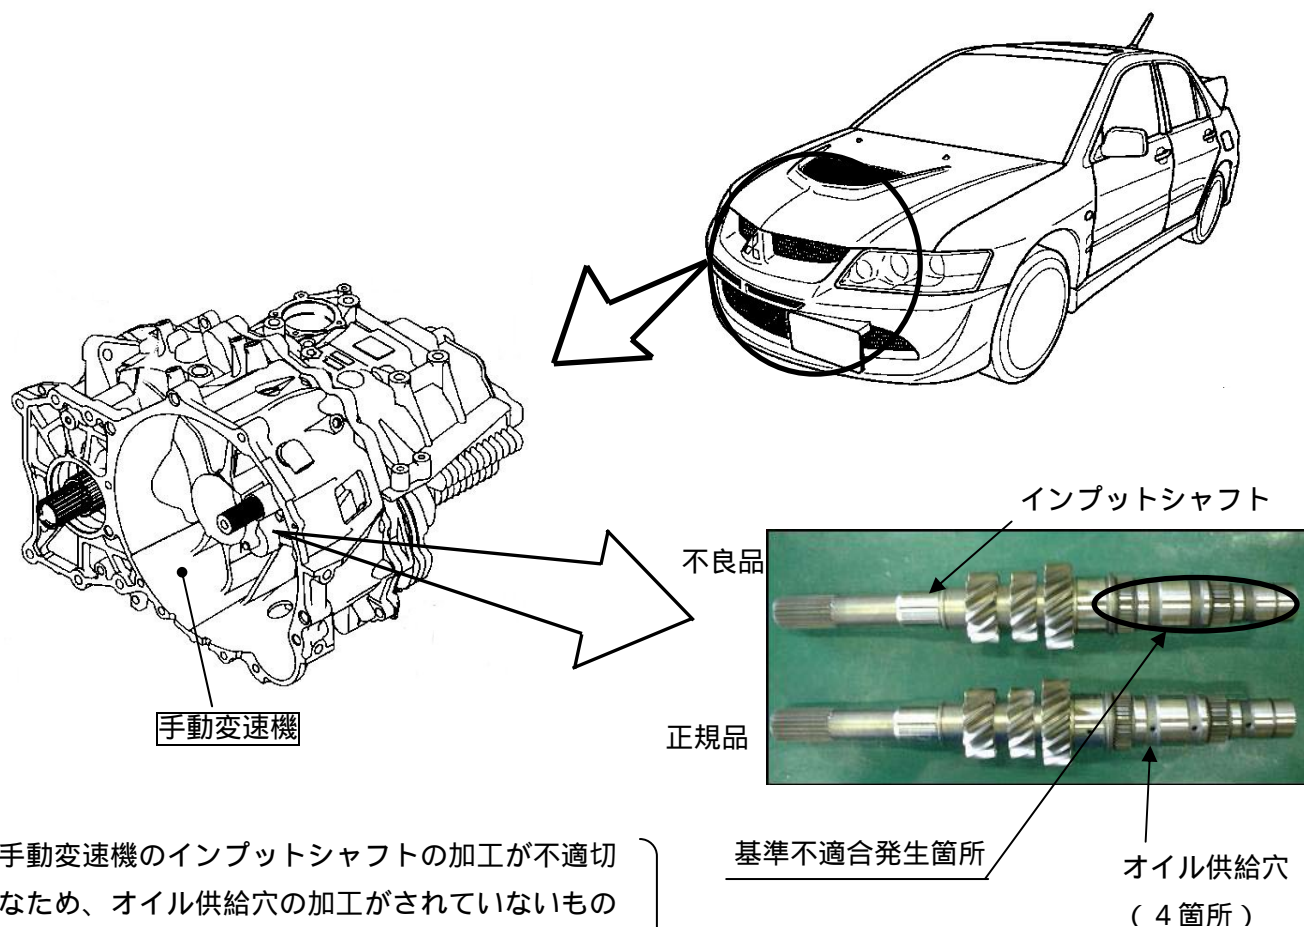

手動変速機のインプットシャフトの加工が不適切なため、オイル供給穴の加工がされていないものがある。そのため、インプットシャフトに装着しているギヤのベアリングにオイルが供給されず、そのまま使用を続けると潤滑不良による異音が発生し、最悪の場合、ベアリングが焼付き、走行できなくなるおそれがある。

注) □ は交換部品を示す

改善の内容

全車両、インプットシャフトオイル供給穴の有無を確認し、供給穴のないものは手動変速機を良品と交換する。

識別：助手席側フロントドアのロアヒンジの下側取付けボルト頭部に白色又は黄色のペイントを塗布する。