


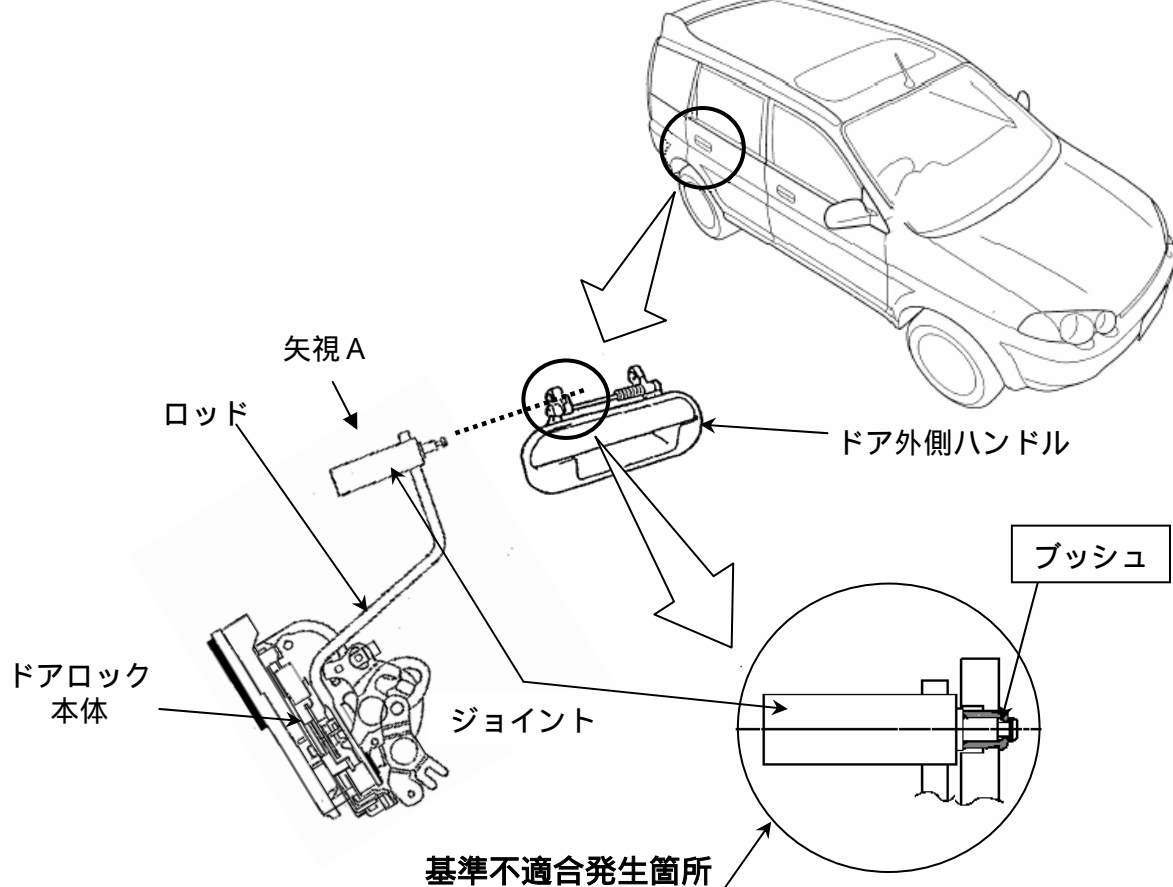


後部左右ドアの開き具合の調整作業要領指示が不適切なため、販売店などにおいて当該ドアの開き具合の調整を行った際、ドア外側ハンドルに組み付けてあるブッシュを再使用したものがあつた。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブッシュが破損してドア外側ハンドルとドアロック本体とを結合するロッドが抜け、走行中に窓ガラスを下げると抜けたロッドがガラスに押されてドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、後部ドア外側ハンドルのブッシュを新品に交換するとともに、外側ハンドルのジョイント部にブッシュ交換のコーションラベルを追加で貼り付ける。また、整備事業者用サービスマニュアルを修正する。

改善前

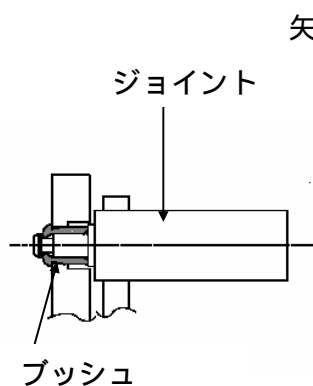

改善後

コーションラベル貼付け
(追加)

