




改善箇所説明図

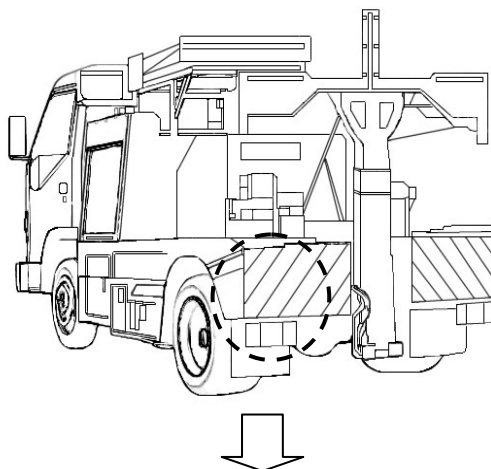


右後軸ブレーキホース部を左方から見る

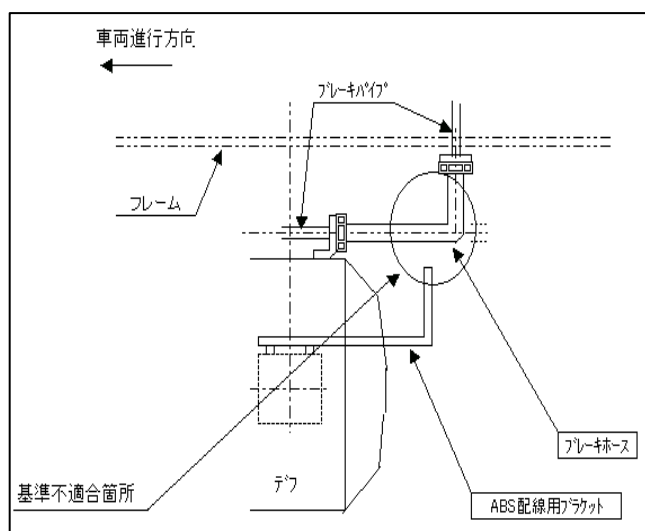

対策前

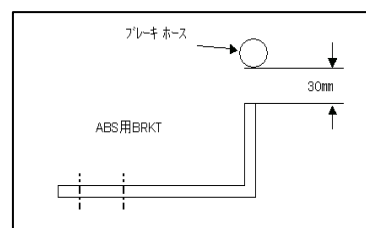

対策後

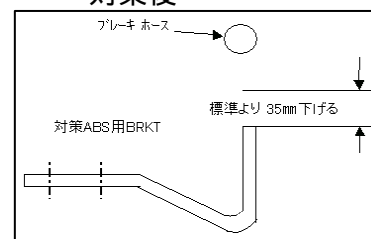

後輪右側のブレーキホース経路を改造にて変更したレッカー車において、ブレーキホースの取り回しが不適切なため、リヤアクセルが上下動した際に、リヤアクセル左側上部に取りつけてあるABS配線用ブラケットと当該ブレーキホースが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が洩れて、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ABS用配線ブラケットを対策品に交換するとともに、ブレーキホースを新品に交換する。

注： は、交換部品を示します。