


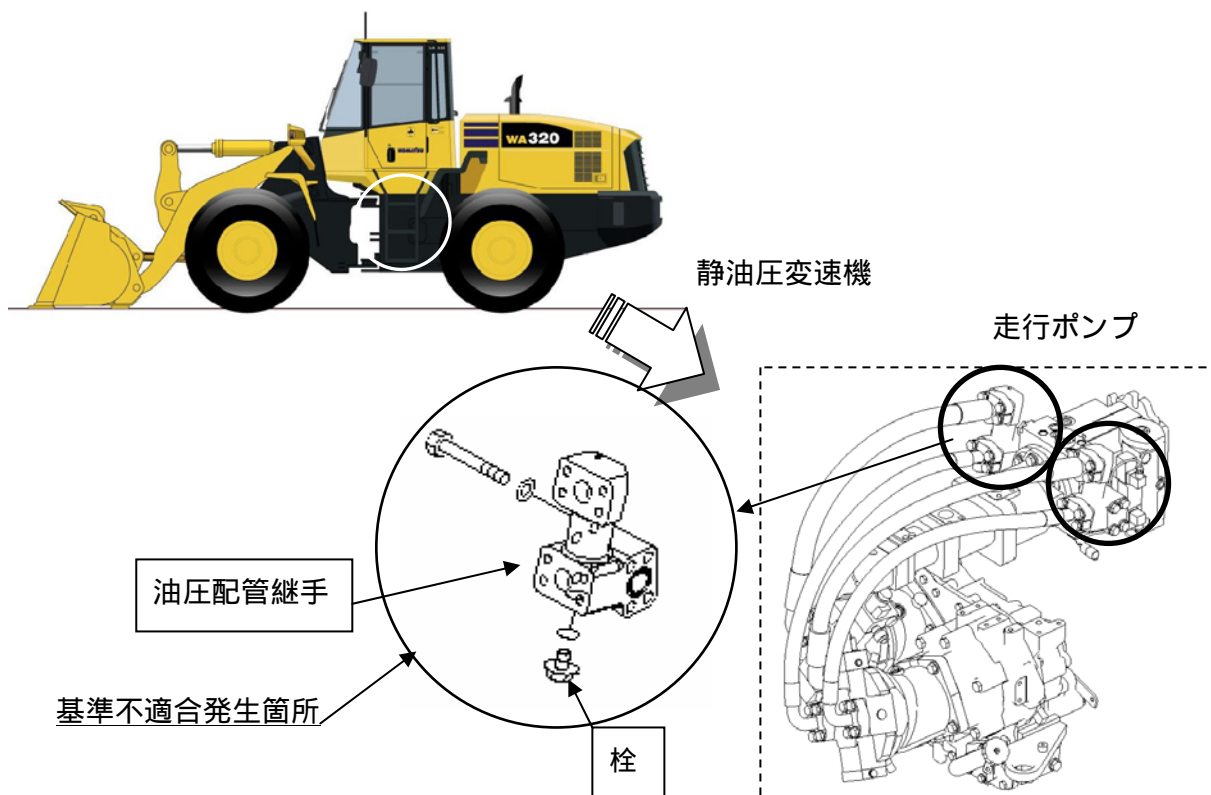

注： は交換部品を示す。

静油圧変速機の走行ポンプに装着されている油圧配管の継手部の加工穴を塞ぐ栓を取り付けるネジ部に塗料を付着させたため、当該栓が走行中に緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該栓が外れて作動油が大量に漏れ、走行ポンプからの油圧が走行モータに伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、油圧配管の継手部を対策品に交換する。

識別： 油圧配管の継手を2分割した外観形状で識別する。

(油圧配管断面図)

