


改善箇所説明図

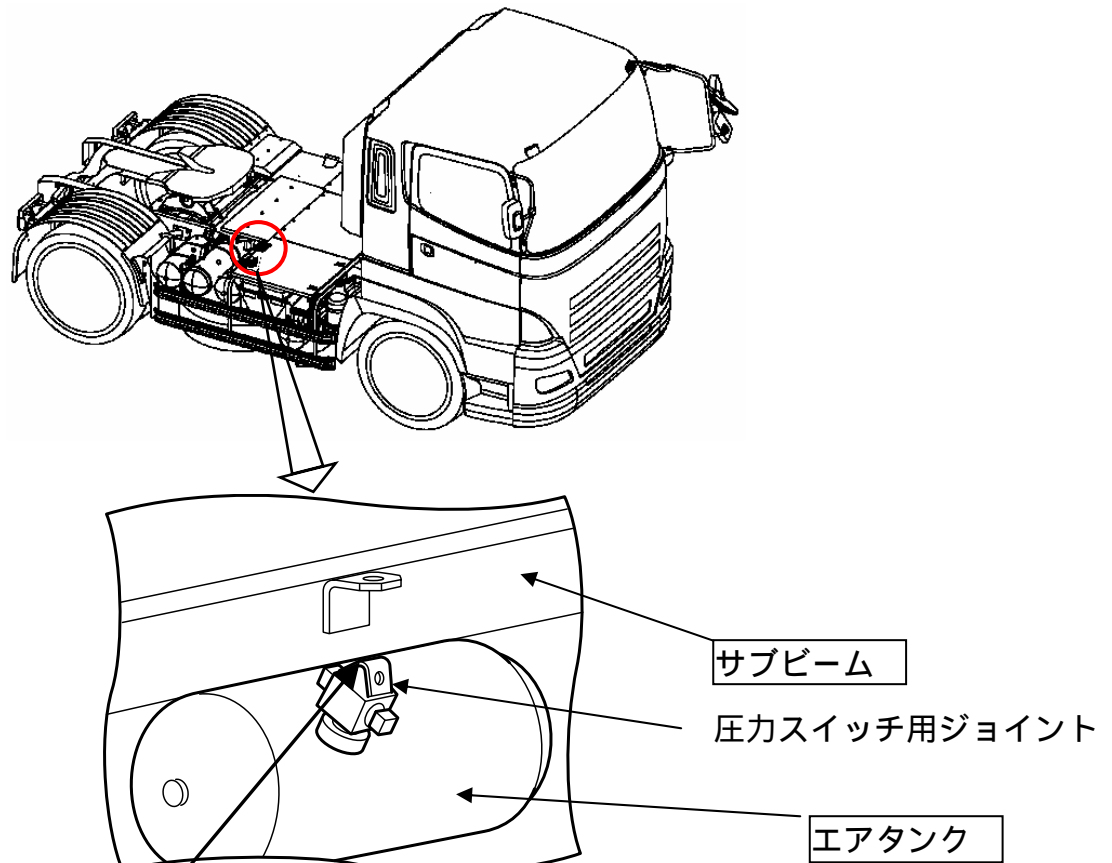


基準不適合発生箇所


注；□ は交換部品を示す。

制動装置のリアブレーキ用エアタンクに装着されている圧力スイッチの配管用ジョイントと左右のフレーム間のサブビームの間隙が不適切なため、当該部位が干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動により、エアタンクの圧力スイッチ取り付け部に亀裂が発生し、エアが漏れて、最悪の場合、制動能力が下がるおそれがある。

改善前

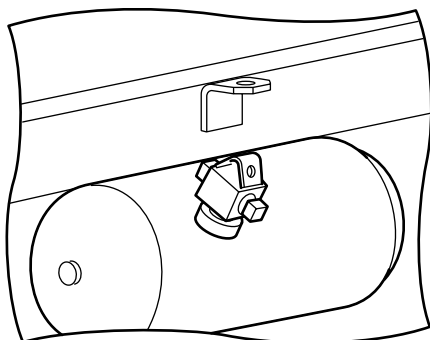

改善後

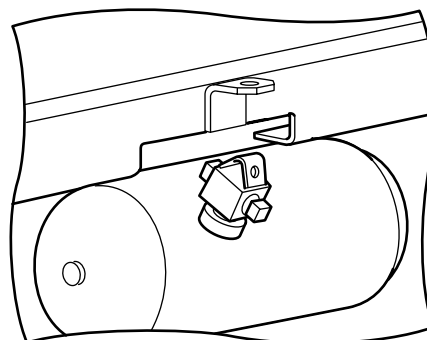

改善内容

全車両、サブビームを対策品に、エアタンクを新品に交換する。

識別；改善済み車両には、車台番号打刻位置の前側に黄色ペイントを塗布する。