


改善箇所説明図

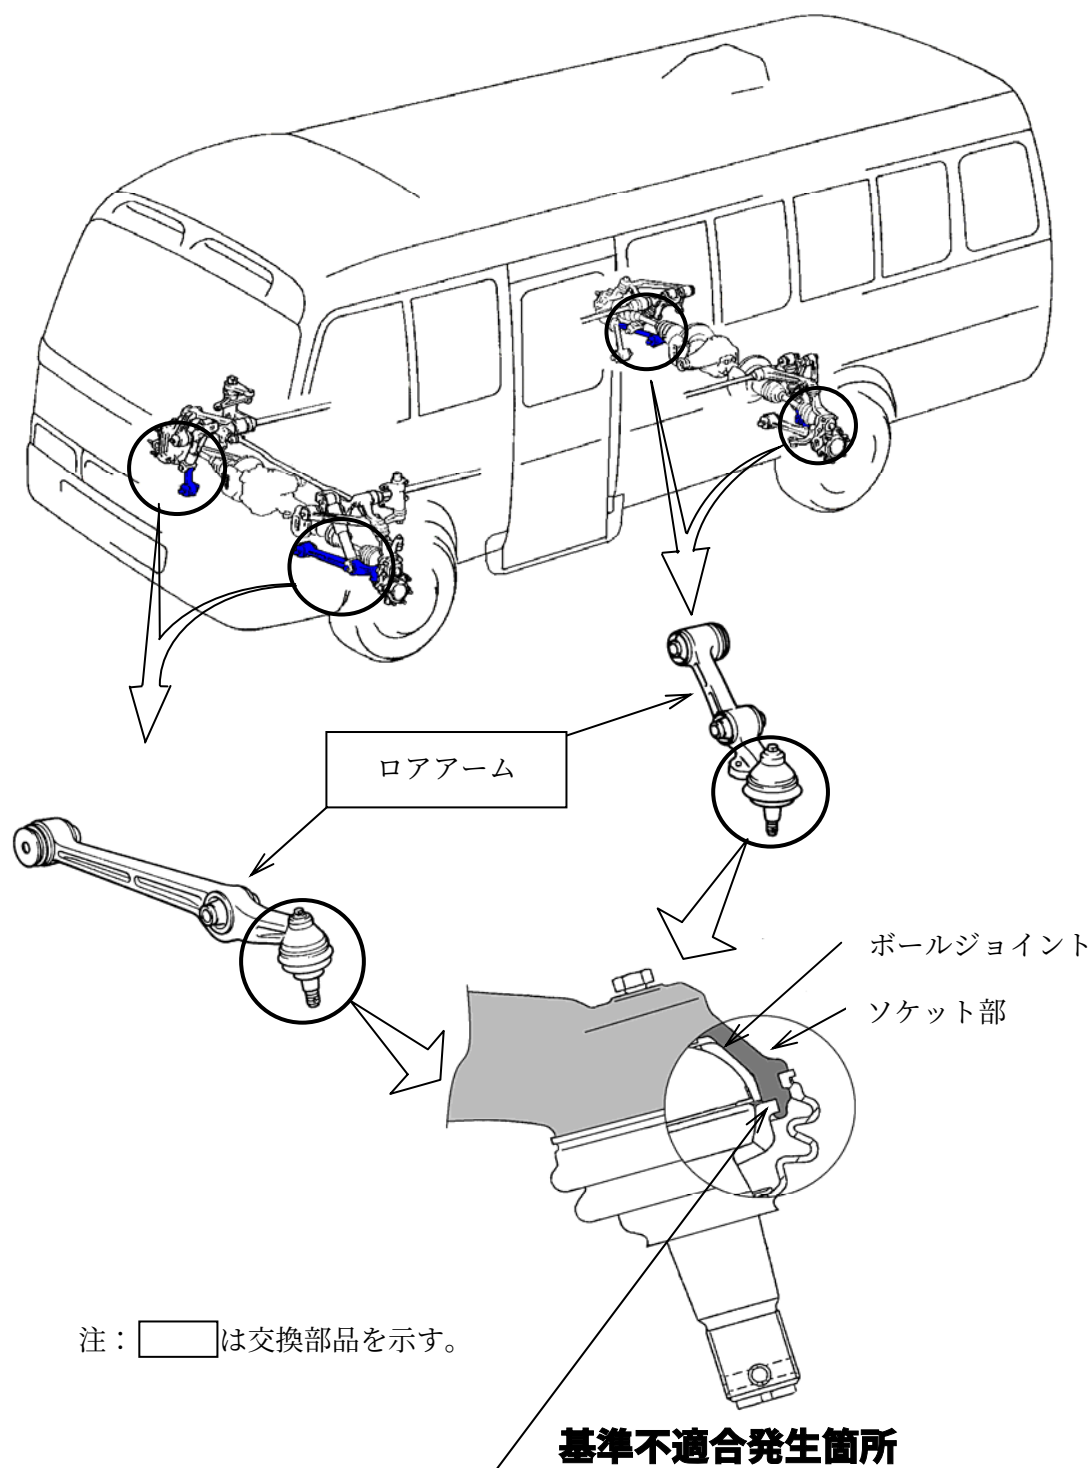

改善の内容

全車両、ロアアームを対策品と交換する。

サスペンションロアアームのボールジョイントソケット部の強度が不足しているため、積雪や凍結等による凹凸路面を繰り返し走行すると、当該ソケット部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、ロアアームからボールジョイントが外れて走行不能に至るおそれがある。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の下側に黄色ペイントを塗布する。