



改善箇所説明図

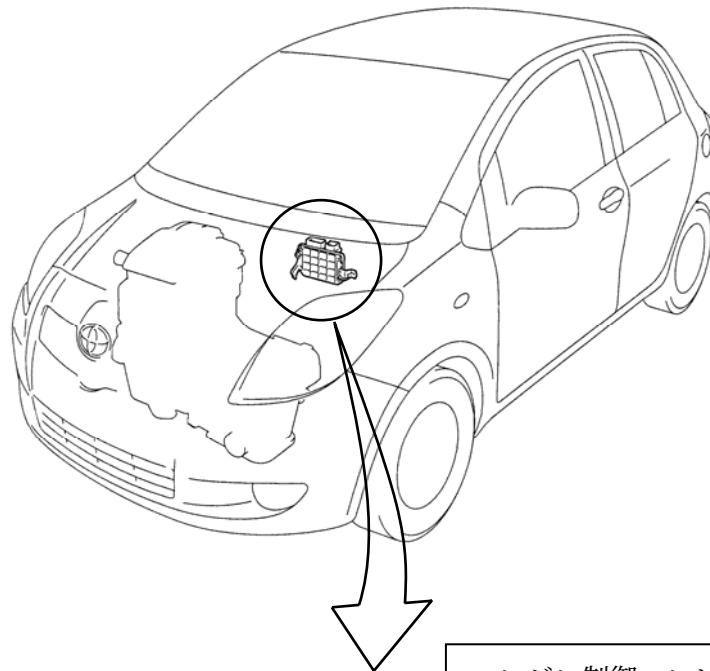

エンジン制御コンピュータ

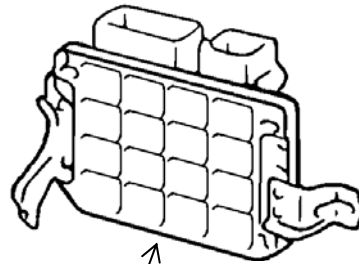

注：□ は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

エンジン制御コンピュータ内部の I C (集積回路) 保護が不適切なため、ワイパ操作時に発生する電気ノイズの影響により I C が損傷することがある。
そのため、始動システムの制御が不十分となり、スタータが回転し続けたりエンストし再始動できなくなる。又は、制動灯が点灯したままになるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータ内部の I C の保護回路を追加した対策品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム左側のボデーパネル上面（サスペンション取付部車両前側）に黄色ペイントを塗布する。