


改善箇所説明図

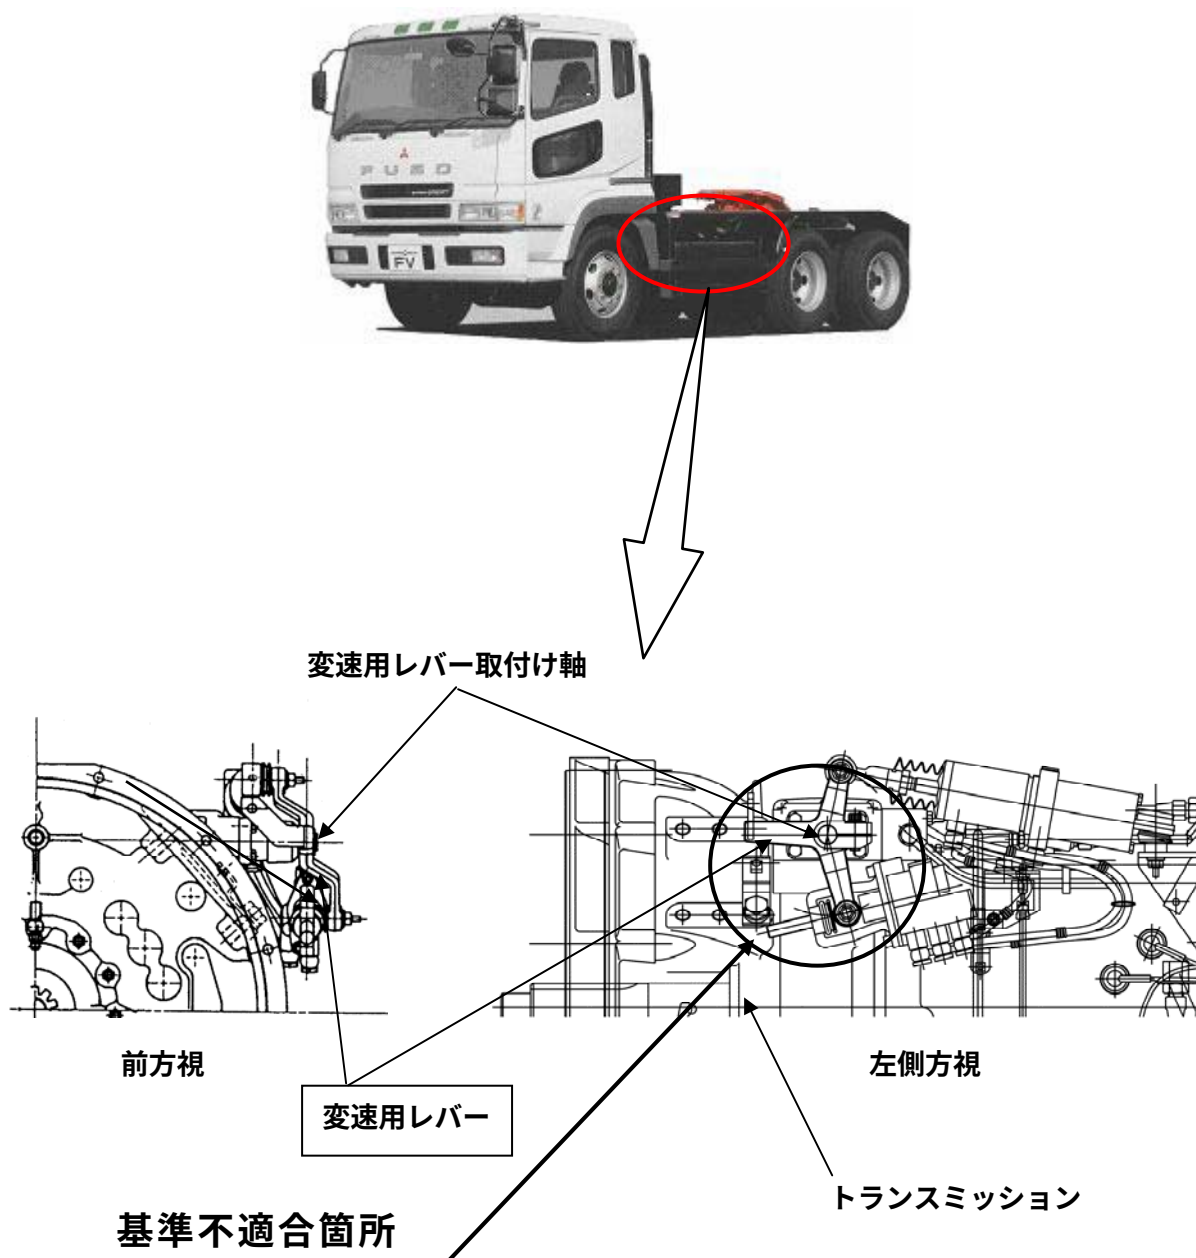

ミッションに装着された変速用レバーの取付け構造が不適切なため、変速操作の繰返しにより、当該レバーの取付け部に緩みが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、変速操作がしにくくなり、最悪の場合、レバーが外れ、変速操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、変速用レバー一式を対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカ付近に「HD-21」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。