


改善箇所説明図

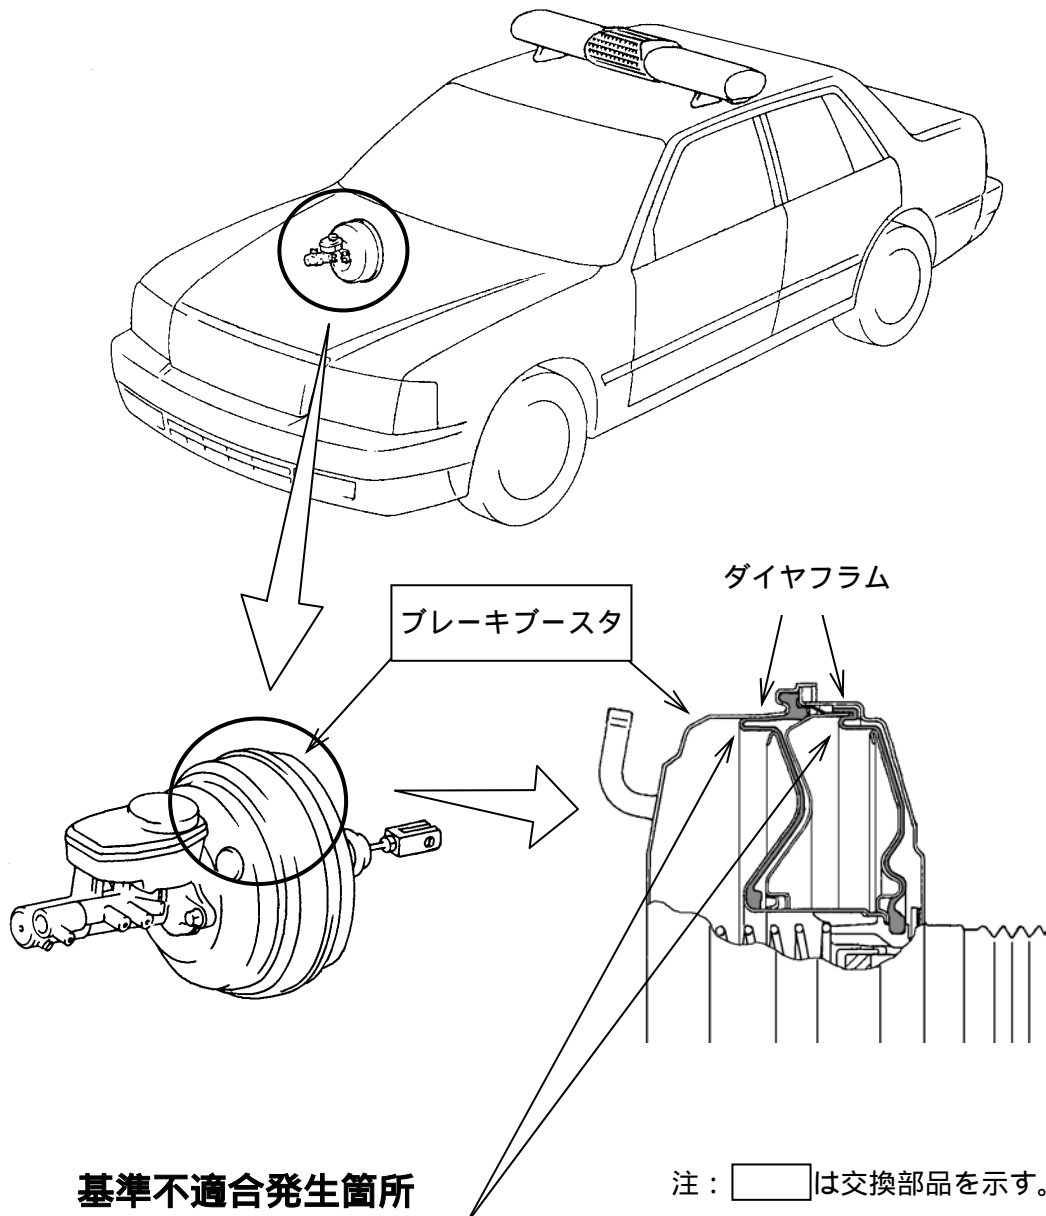

基準不適合発生箇所

警察車において、制動倍力装置（ブレーキブースタ）内にあるゴム製ダイヤフラムの耐熱性が不足しているため、原動機室内の熱影響により、当該ダイヤフラムが熱劣化して亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態を続けると、亀裂が進行し、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキブースタを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。