


① 改善箇所説明図

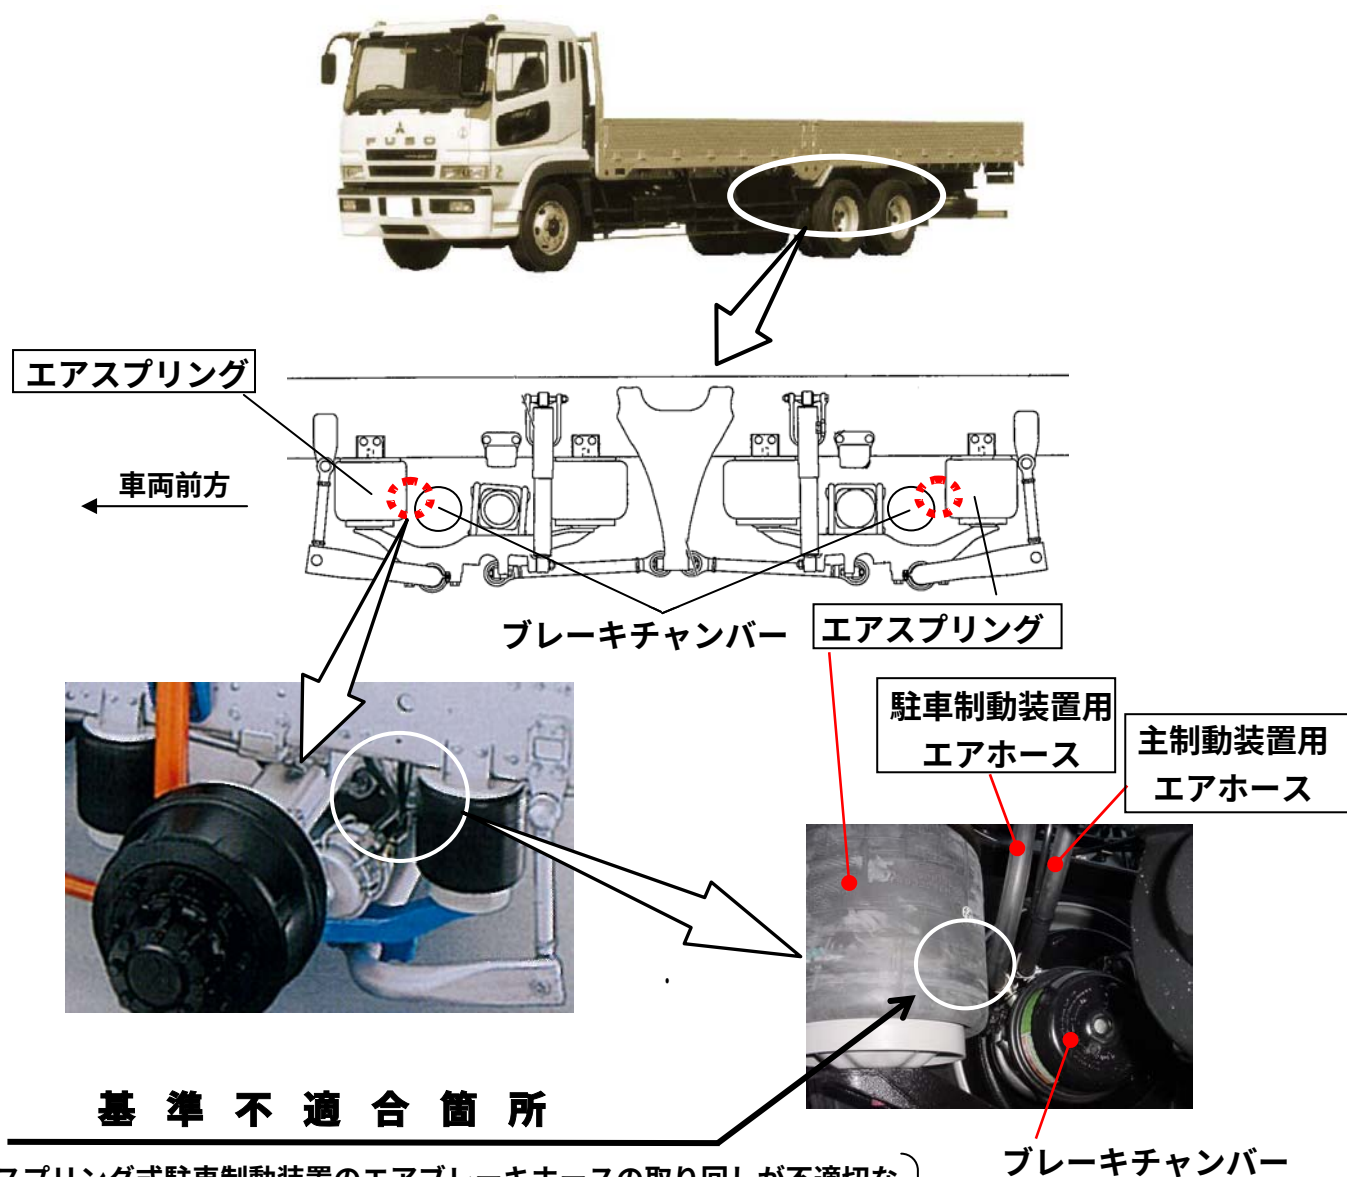

基準不適合箇所

スプリング式駐車制動装置のエアブレーキホースの取り回しが不適切なため、当該ホースが空気ばねと干渉するものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷し、最悪の場合、エアが漏れ、駐車ブレーキが作動するおそれがある。

改善内容

全車両、当該ホースを対策品と交換するとともにホースの取り回しを変更する。又、一部機種は、ホースの取り回し変更に伴い、主制動装置用エアホースを長さ変更品と交換する。又、整備解説書に当該ホースの取り回しについての注意事項を追記する。
なお、空気ばねに損傷がある場合には、新品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカ付近に「HD-38」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。