


改善箇所説明図

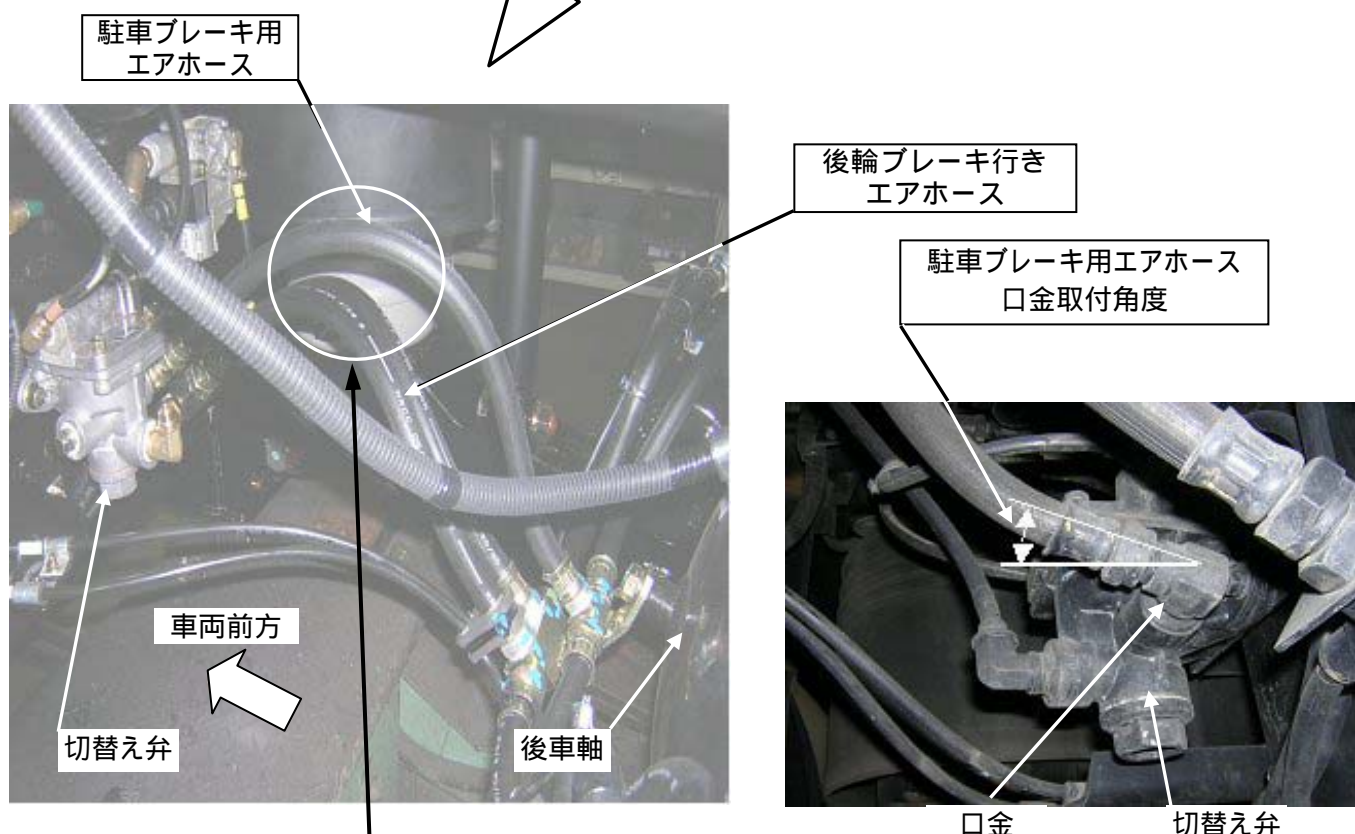

基準不適合箇所

駐車ブレーキ用エアホースの切替え弁取付部の口金の角度が不適切なため、車体のバウンド時に後輪ブレーキ用エアホースと駐車ブレーキ用エアホースが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等で当該ホース同士がこすれて摩耗し、最悪の場合、ホースに穴が開いてエアが洩れ、制動力が不足する、又は駐車ブレーキが解除できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該口金の角度を修正し、両ホースの隙間を確保する。

なお、エアホースに損傷があるものは新品と交換する。

注：□ は点検修正部、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-28」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。