


改善箇所説明図

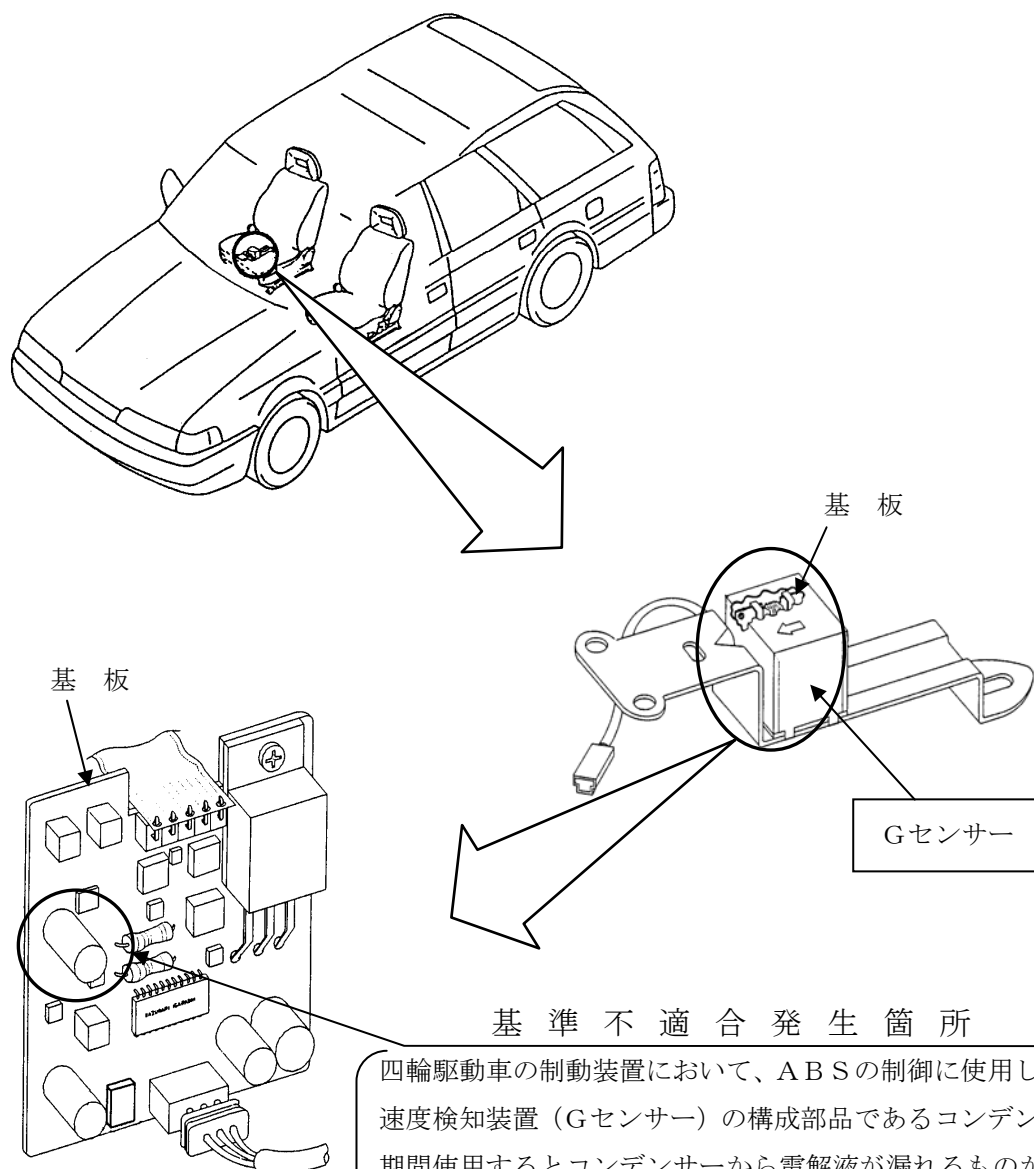

基準不適合発生箇所

四輪駆動車の制動装置において、ABSの制御に使用している減速度検知装置（Gセンサー）の構成部品であるコンデンサーを長期間使用するとコンデンサーから電解液が漏れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電解液が同一基板上に設置されているICの端子に付着し、端子間で短絡してGセンサーが適正に機能しなくなり、ABSが正常に作動しないため制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該Gセンサーを対策品と交換する。尚、対策品の供給に時間を要すことから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合を通知してGセンサーを取り外し、ABSが作動しないようにする。



識別：Gセンサー本体に黄色ペイントを塗布する。

注) は交換部品を示す。