



改善箇所説明図

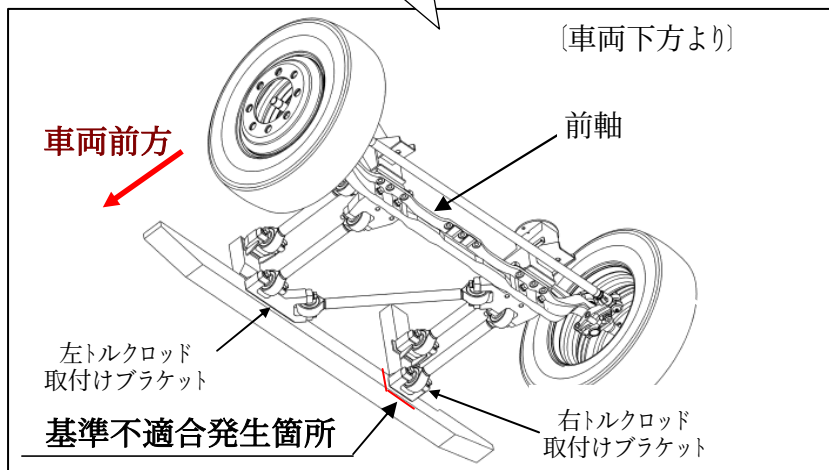

前軸緩衝装置のトルクロッド取付けブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットにおいて、制動時の繰返し荷重により取付け部材に亀裂の発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、亀裂が進行し当該ブラケットが外れ、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、前軸トルクロッドブラケット取付け部に補強材を溶接で追加する。

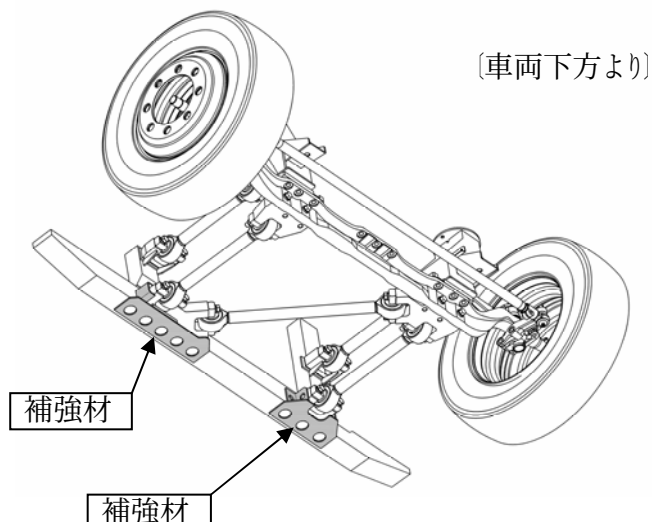

注： 内は対策部品を示す。