


改善箇所説明図

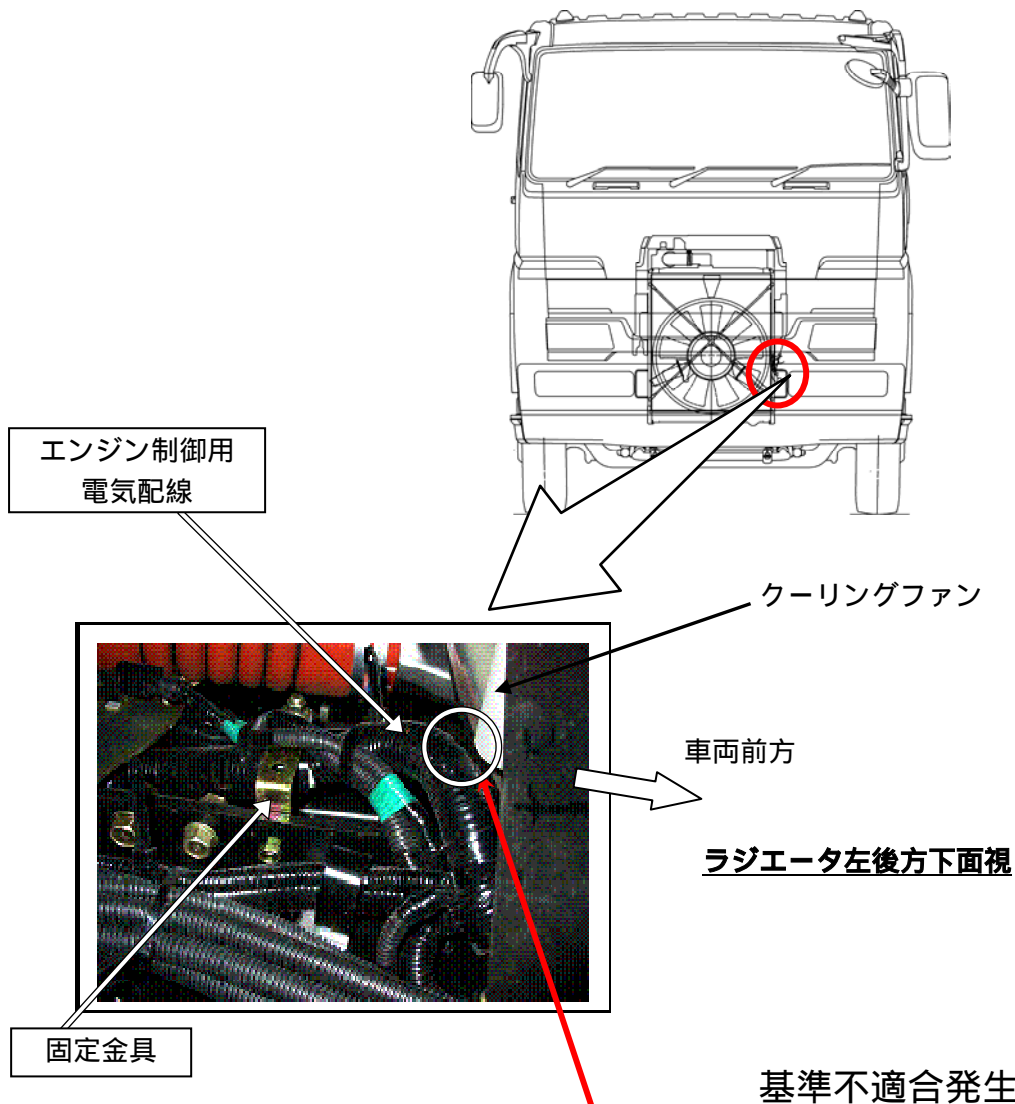

エンジン制御用電気配線の取り回しが不適切なため、クーリングファンと干渉するものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両走行時の振動等により電気配線が損傷し、エンジン制御ランプが点灯して回転が上がらなくなる、又は、回転が不安定となり、最悪の場合、原動機が停止（再始動不可）するおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線の固定金具を対策品と交換すると共に、取り回しを変更する。
なお、電気配線が損傷している場合には、補修する。

注：□ は、交換または補修部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーस्टライカ付近に「HD-43」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。