


改善箇所説明図

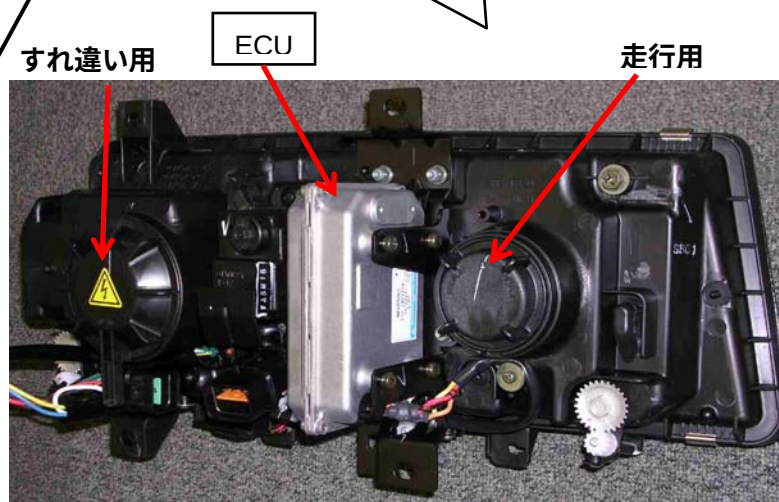

前照灯背面視

基準不適合発生箇所

放電式すれ違い用前照灯の電子制御ユニット（E C U）内部のプログラムが不適切なため、低温時に点灯直後の電圧低下を前照灯回路のショートと誤判定するものがある、また、当該E C U内部のインバータ回路のトランスに不良品が混入したため、ショートが発生し、コイルが損傷してE C Uが電力供給を停止するものがある。そのため、すれ違い用前照灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該E C Uの製造番号を点検し、対象となるE C Uが装着されているものは、対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「MT-11」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。