

改善箇所説明図

株式会社パプコ



不具合発生箇所

リヤボデーを架装した車両において、リヤブレーキパイプのクランプを取付忘れたため、ブレーキパイプが振動した際、ストッパーリヤボデーの取付ボルトとブレーキパイプが干渉する車両がある。そのため、このまま使用を続けると、ブレーキパイプに穴が明き、ブレーキ液が漏れ、ブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

改善の内容

ストッパーリヤボデーの取付位置を後方に移設し、ブレーキパイプにクランプを取付ける。
尚、ブレーキパイプが損傷しているものは、新品と交換する。