


改善箇所説明図

株式会社パプコ



ストッパーリヤボデー取付ボルト

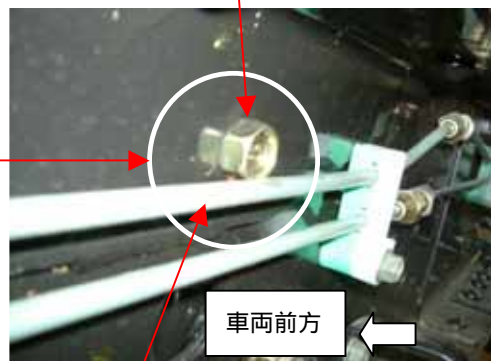

車両前方

ブレーキパイプ

ストッパーリヤボデー

内 側



ストッパーリヤボデー取付ボルト



不具合発生箇所

リヤボデーを架装した車両において、ストッパーリヤボデーの取付位置が不適切なため、ストッパーリヤリヤボデーの取付ボルトとリヤブレーキパイプの隙間が少ない車両がある。そのため、このまま使用を続けると走行中の振動により、当該取付ボルトとブレーキパイプが干渉し、ブレーキパイプに穴が明き、ブレーキ液が漏れ、ブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

改善の内容

ストッパーリヤボデーの取付位置を前方に移設する。
尚、ブレーキパイプが損傷しているものは、新品と交換する。