


改善箇所説明図

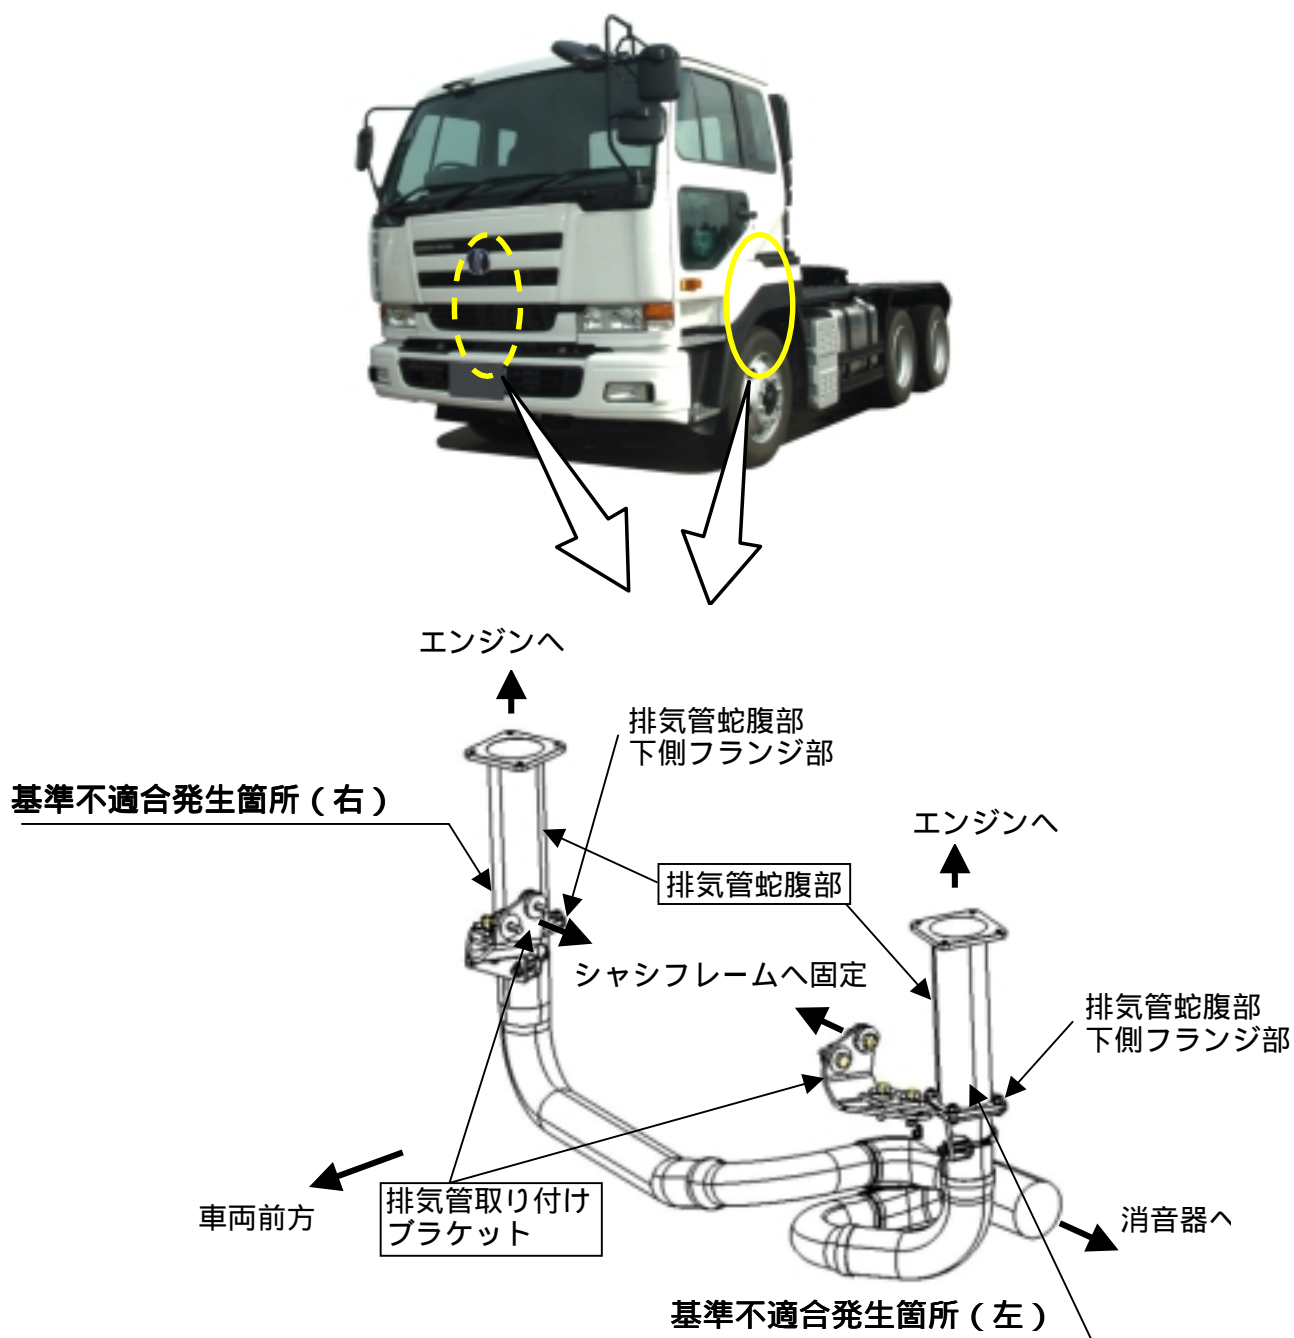

排気管蛇腹部の固定方法が不適切なため、エンジン振動により当該蛇腹部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが漏れ、騒音が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、排気管取り付けブラケットを対策品と交換するとともに、排気管蛇腹部を新品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：左右の排気管取り付けブラケットに、白色または黄色ペイントを塗布する。