


改善箇所説明図

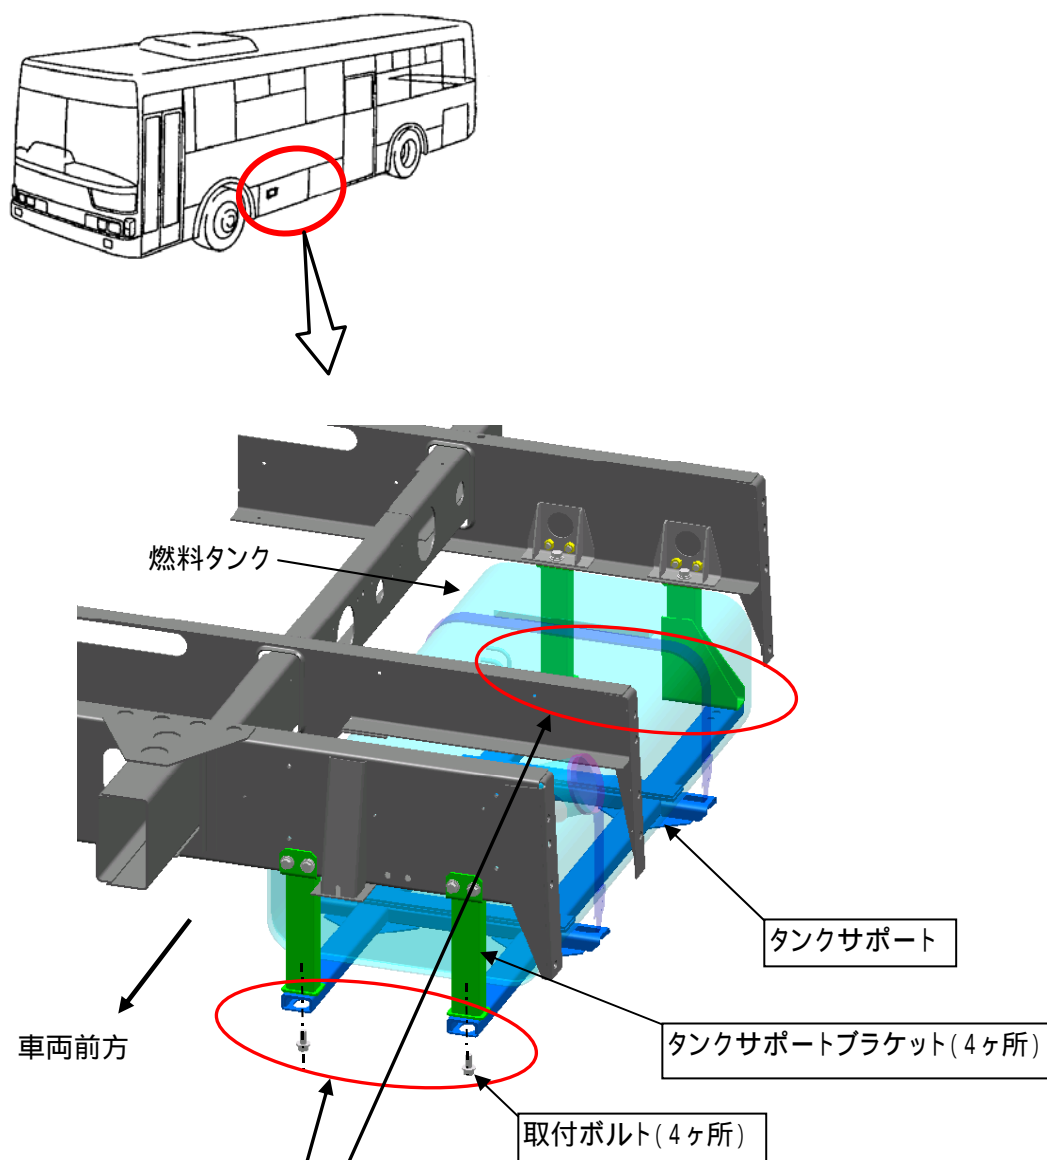

基準不適合発生箇所

燃料タンクを横置き式から縦置き式に変更した車両において、燃料タンクを車体に固定する金具（タンクサポート、タンクサポートブラケット）の取付ボルトの強度が不足しているため、走行時の振動等により当該ボルトが折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具が外れ、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、タンクサポート、タンクサポートブラケット及び取付ボルトを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-25」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。