


改善箇所説明図

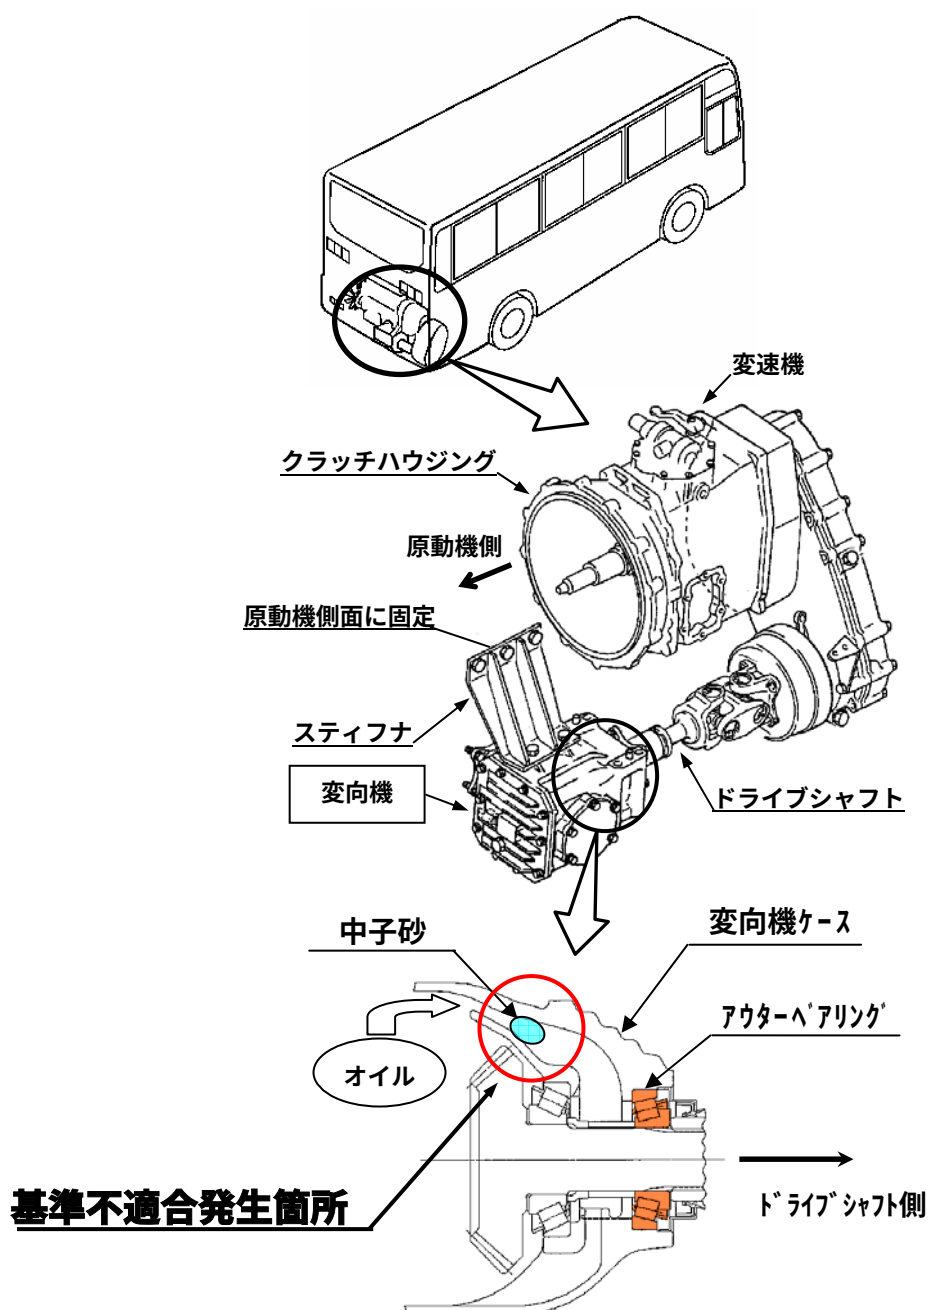

リコール対策品である変向機の鋳造工程が不適切なため、変向機ケース内の油穴に中子砂が残り、一部が未貫通のもの、又は油穴が小さいものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、変向機内部のオイル潤滑不良によりアウターベアリングが焼き付き、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、変向機一式を良品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド裏上方の見やすい位置に「MB-04」の文字が記載されたシールを貼付ける。