


改善箇所説明図

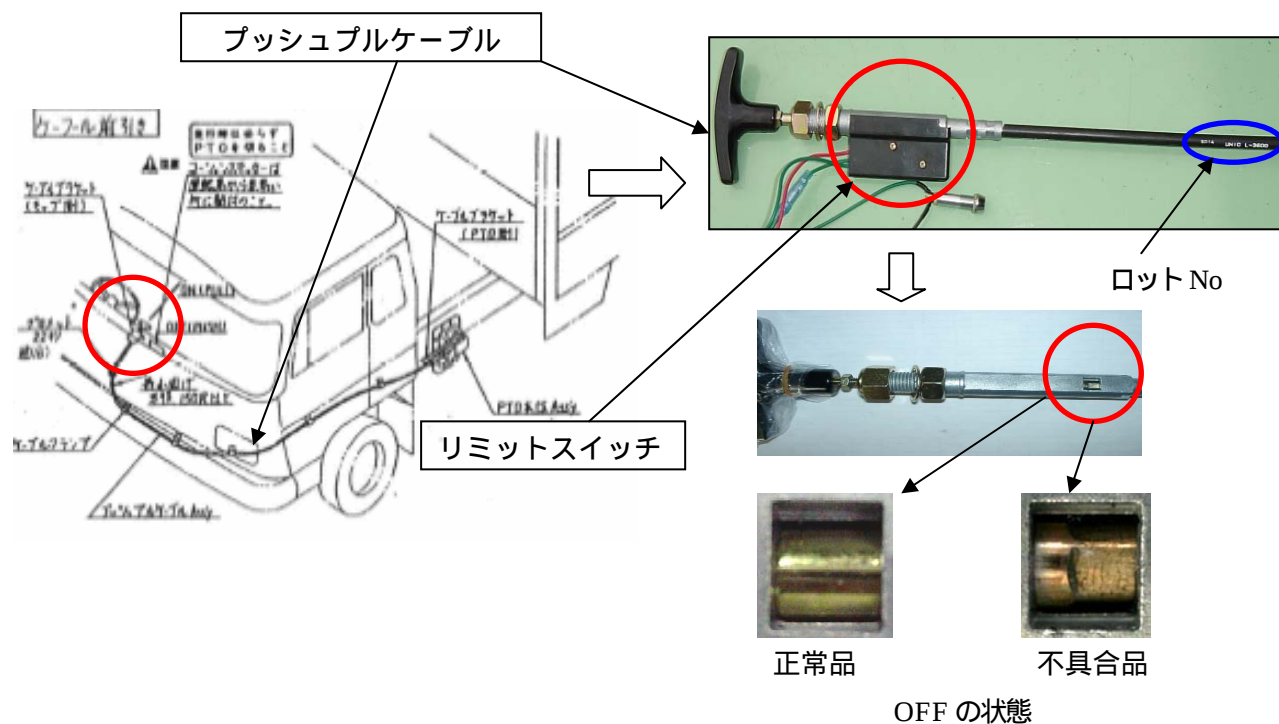

車載簡易型クレーンにおいて、クレーン作業状態と走行状態を確実に判断するための安全装置であるリミットスイッチの位置検出を行うプッシュプルケーブルのかしめ位置が不適切なため、電源をOFF状態にしても、その状態の検出が出来ないものがある。そのため、当該ケーブルをOFFにして走行している際に、突然リミットスイッチが入り、原動機の動力をクレーン作動状態に切り替えてしまうため、原動機の動力がタイヤに伝達されず、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ケーブルを点検し、かしめ部が不良のものは対策品に交換する。

 は、交換部品を示す。

識別：ロットNoで識別する（ロットNo 5C09、5C15、5C31、5D14 以外）。