


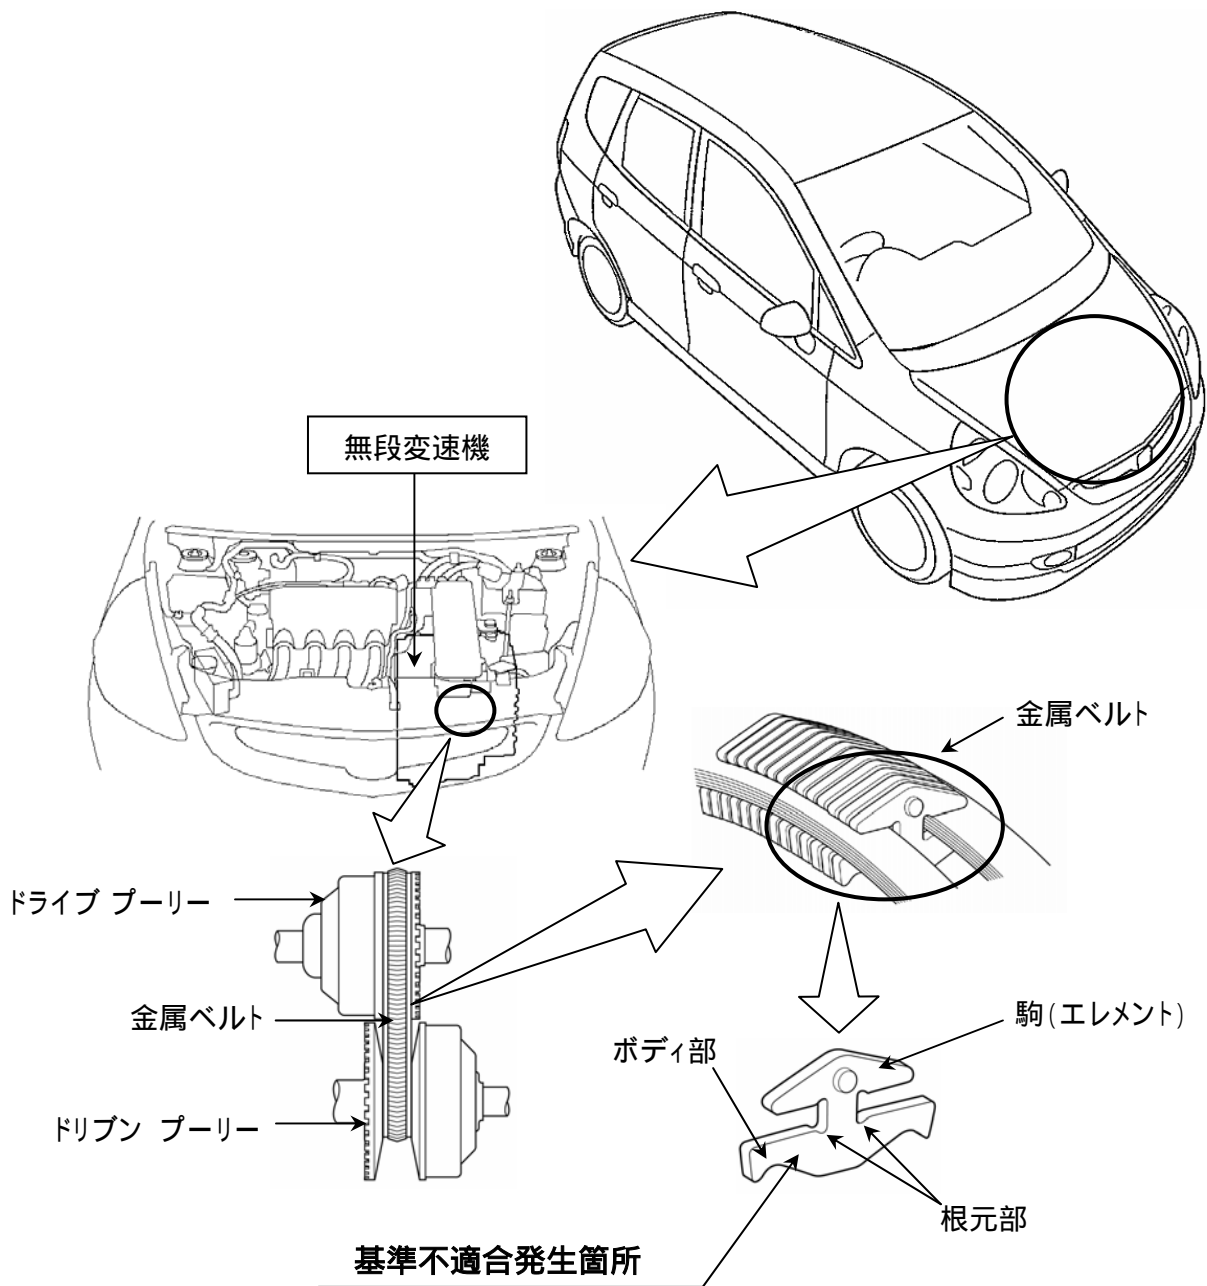

ベルト式無段変速機（CVT）の金属ベルトを構成している駒（エレメント）のプレス加工後の切り離しが不適切なため、エレメントのボディ部を変形させたものがある。そのため、走行時の負荷がエレメント根元部に集中し亀裂を生じ、最悪の場合、破断して破断片が金属ベルトとプーリーの間に噛み込み、金属ベルトが破断して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、無段変速機を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。