


改善箇所説明図

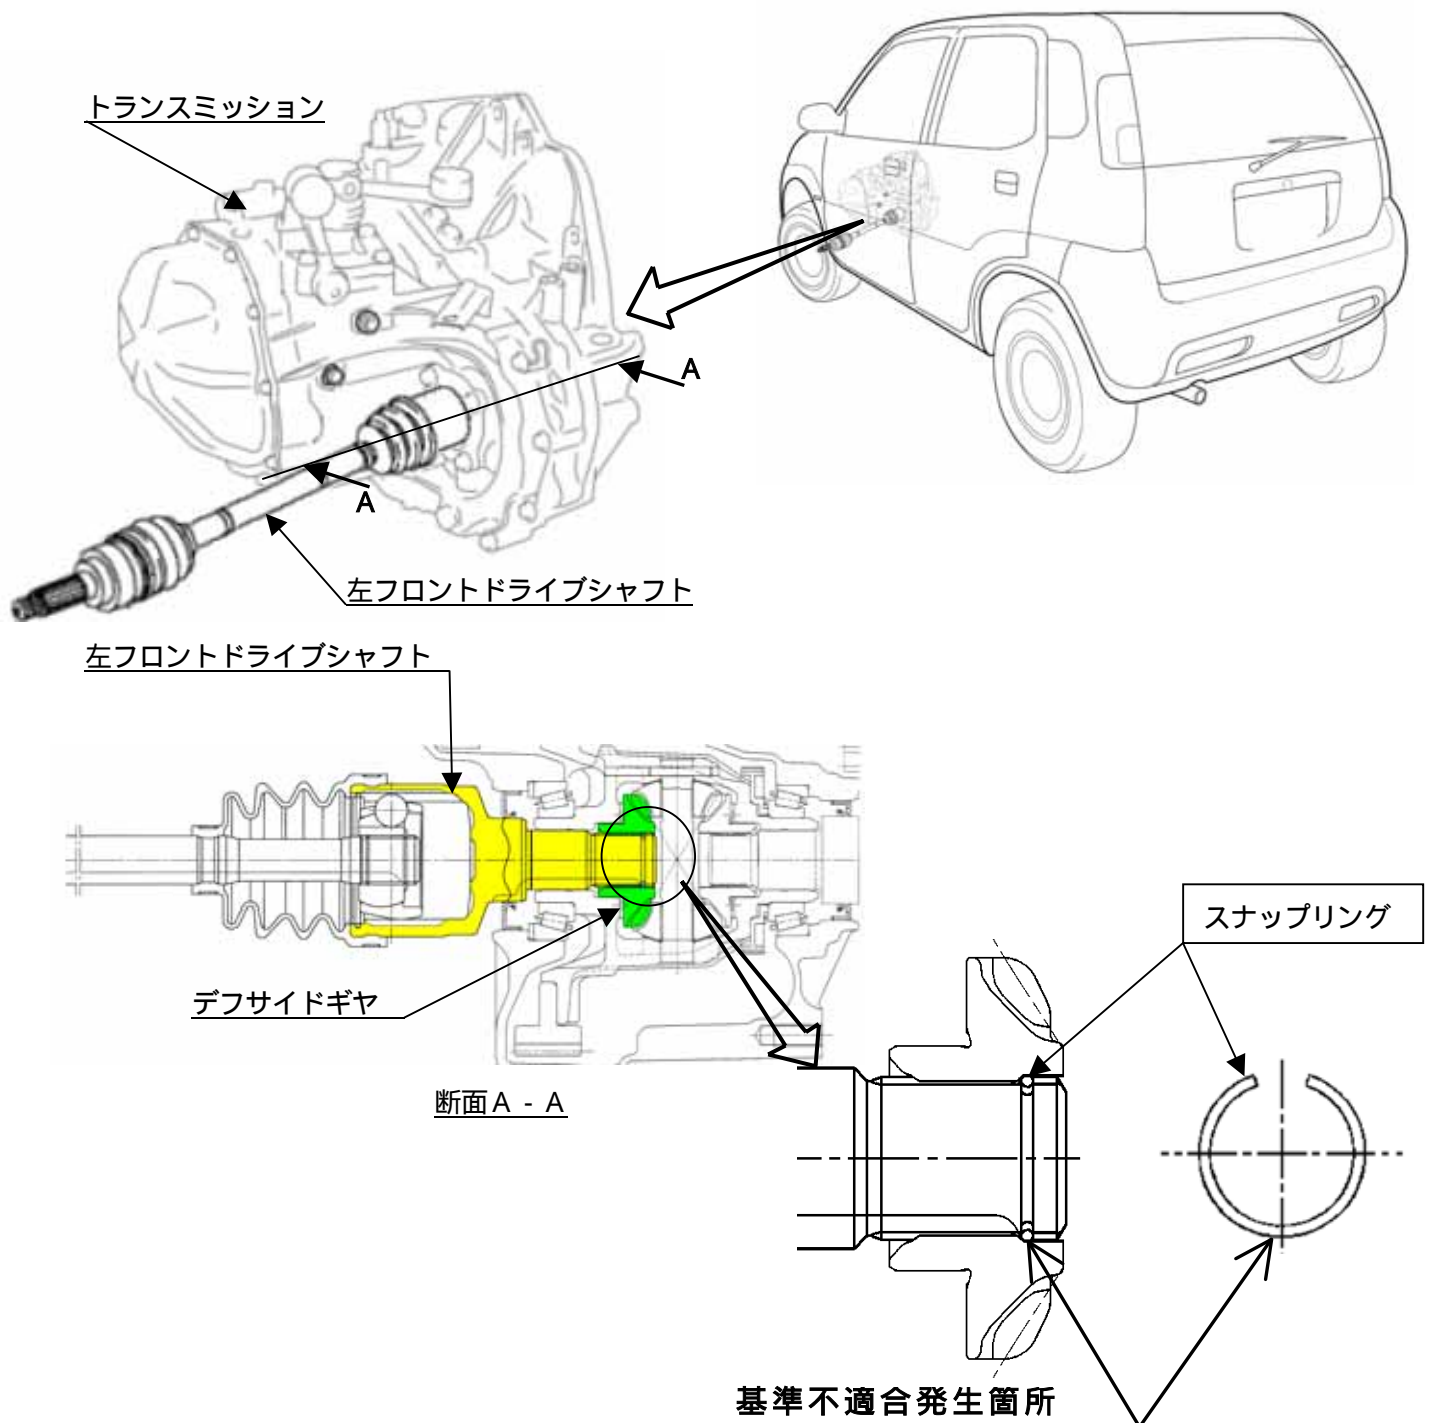

トランスミッション内デフサイドギヤと左フロントドライブシャフトの嵌合部の抜け防止のために設けられているスナップリングの形状が不適切なため、デフサイドギヤへの掛かり代が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、高速走行時にスナップリングがドライブシャフトの中心方向に動き、当該嵌合が外れ、最悪の場合、タイヤに駆動力が伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、左フロントドライブシャフトのスナップリングを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートの下部に桃色のシールを貼付する。