


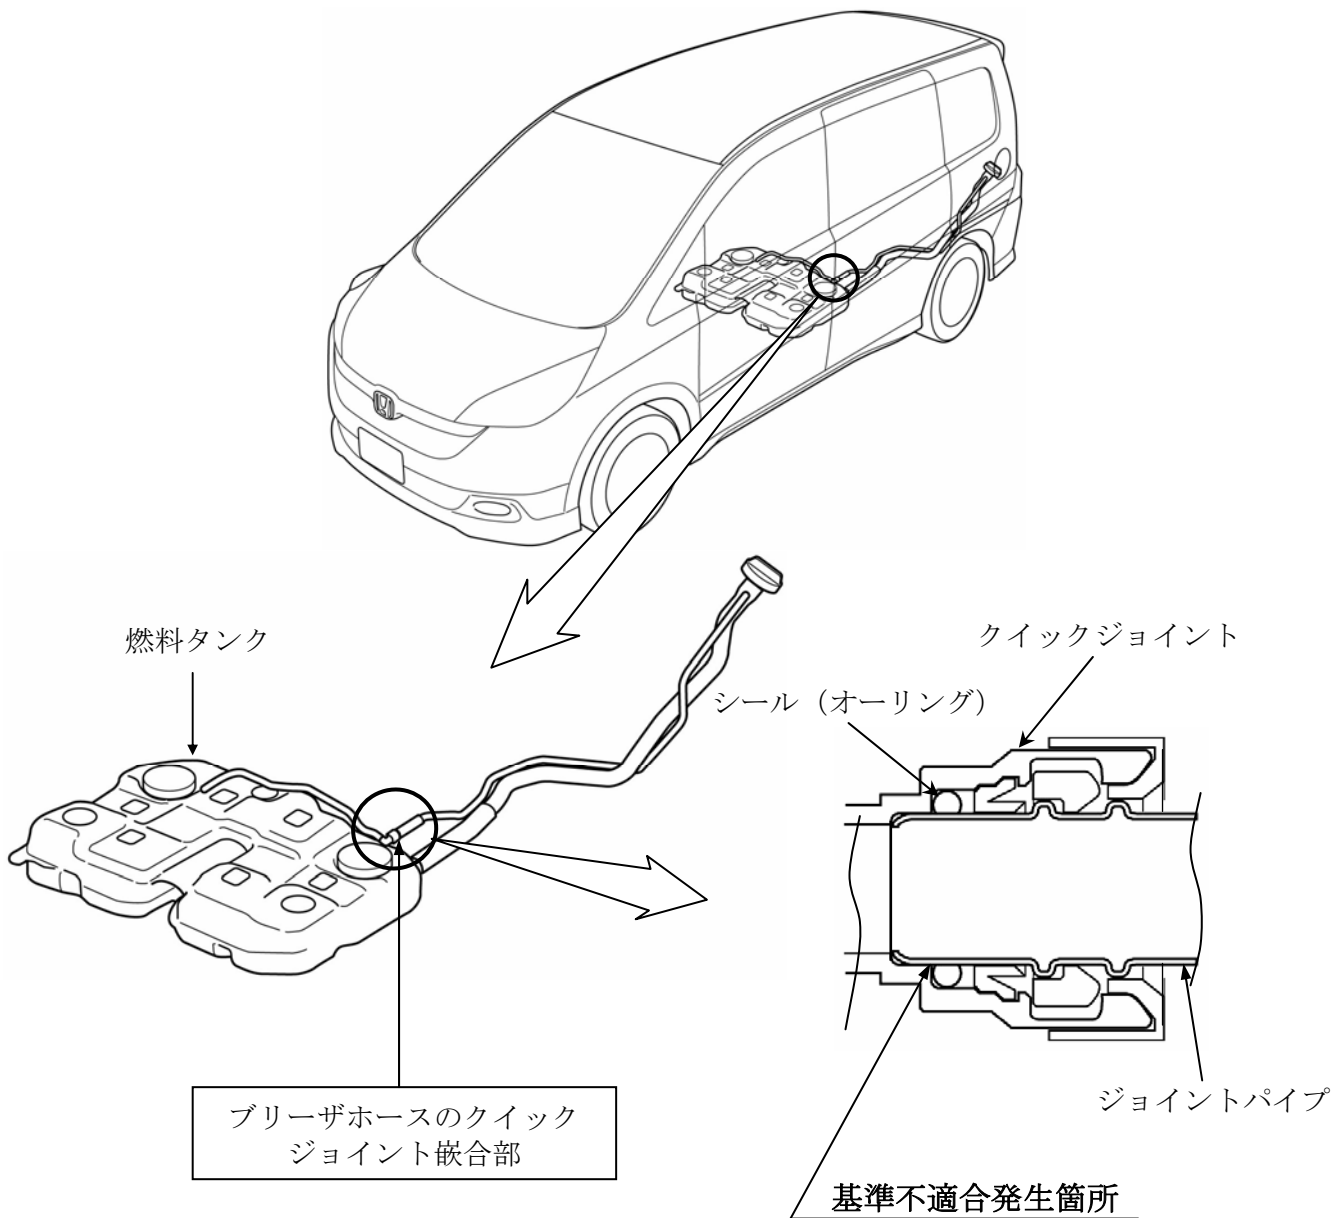

燃料タンクのブリーザホース継ぎ手部（クイックジョイント）の嵌合が不十分なため、クイックジョイントのシール（オーリング）がジョイントパイプと密着していないものがある。そのため、ジョイント嵌合部のシール性が損なわれて燃料満タン時にジョイント嵌合部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブリーザホースのクイックジョイント嵌合部を点検し、嵌合が不十分なものは正規嵌合状態にする。

注： は点検箇所を示す。