
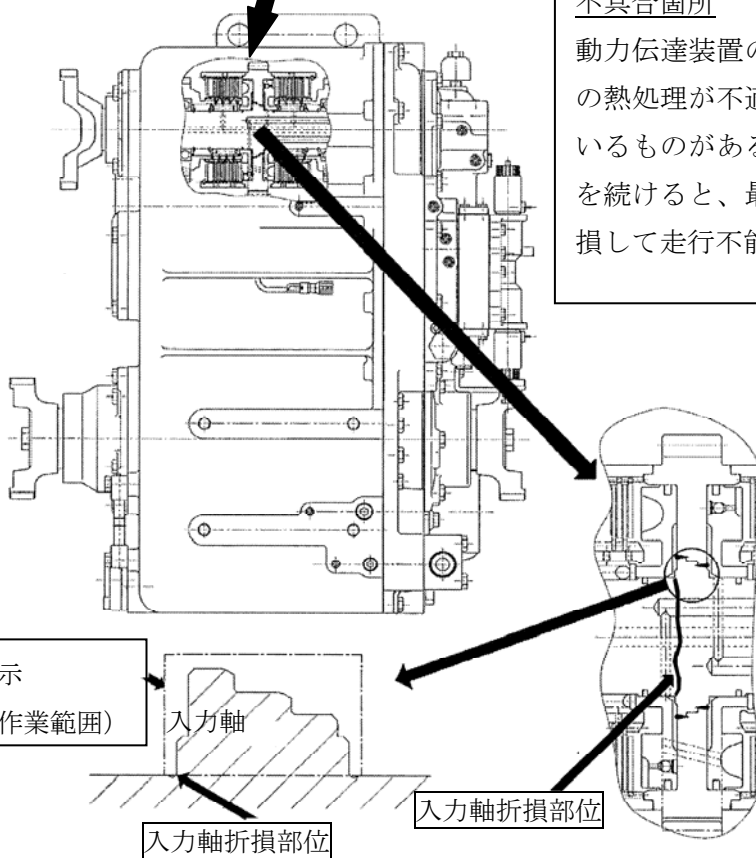


改善箇所説明図

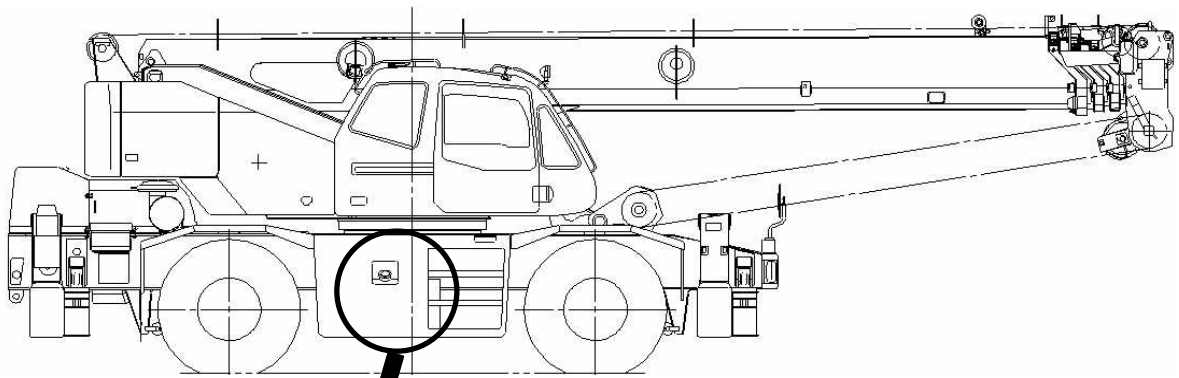

不具合箇所

動力伝達装置のミッション入力軸の熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該入力軸が折損して走行不能にいたるおそれがある。

不適切な熱処理指示
(浸炭防止剤塗布作業範囲)


入力軸

入力軸折損部位

入力軸折損部位

改善内容

全車両、ミッション一式を良品と交換する。

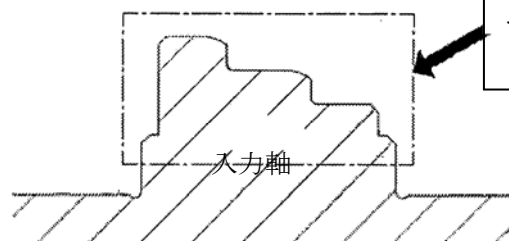

良品の熱処理指示
(浸炭防止剤塗布作業範囲)

入力軸

識別：ミッションハウジング底面に白色ペイントを塗布する