


改善箇所説明図 (G40A3 の例)

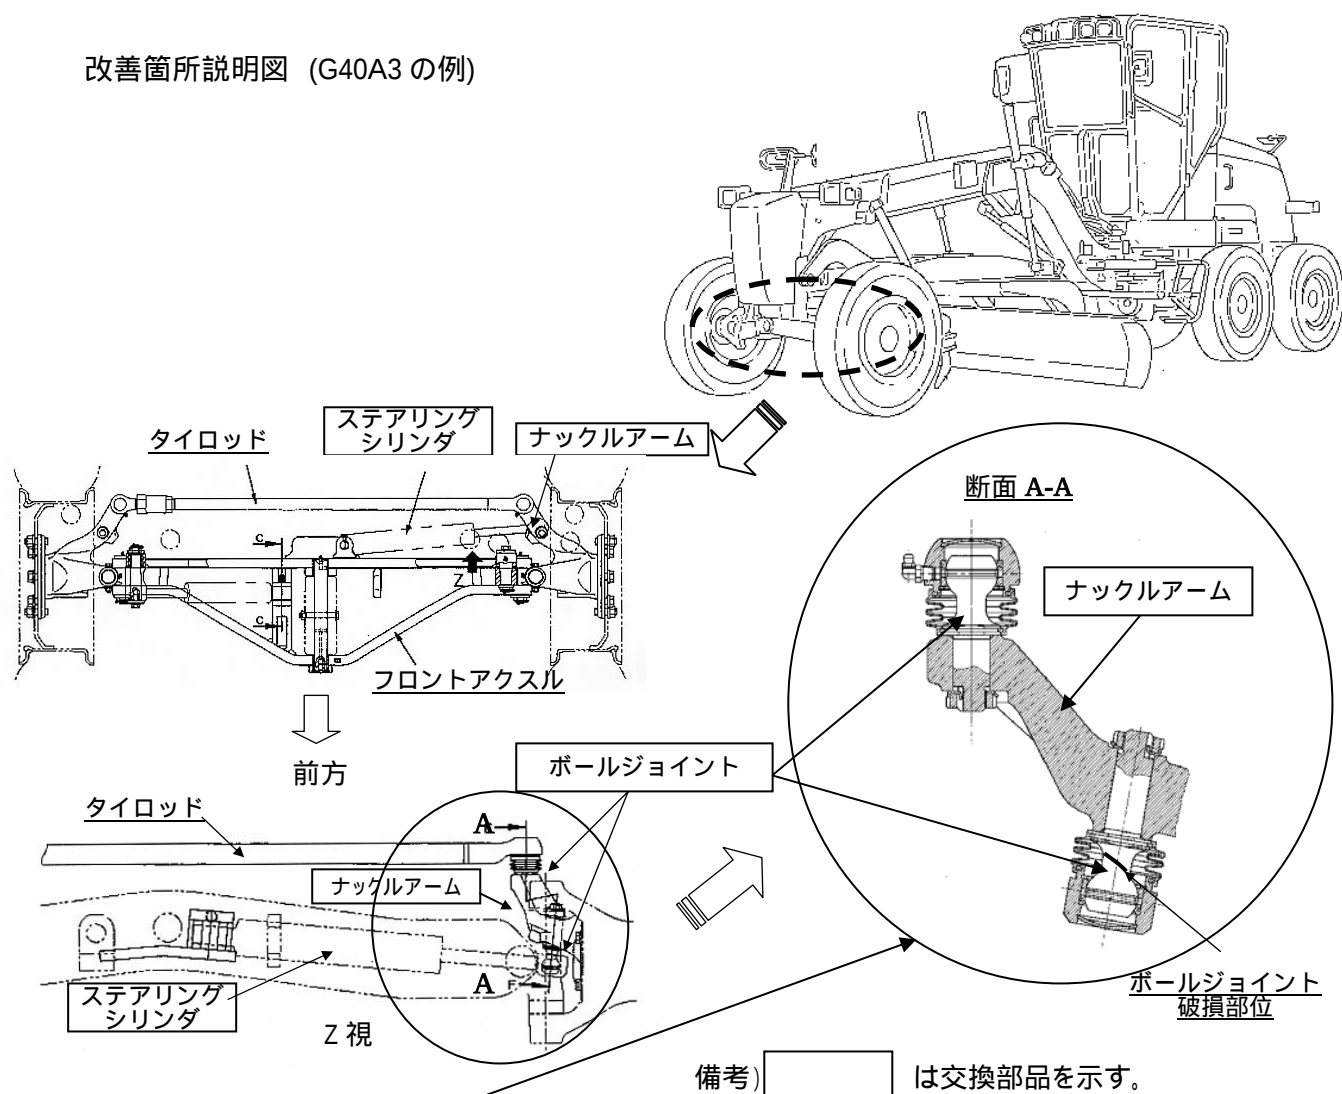

基準不適合箇所

かじ取り装置において、ナックルアームとステアリングシリンダ又はタイロッドを連結するボールジョイントの取付け部の強度が不足しているため、作業中の衝撃等の過大な負荷が繰返し作用することにより、当該ボールジョイントを取付けるナットまたはボルトがゆるむものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボールジョイントが脱落し操舵ができなくなるおそれがある。

かじ取り装置において、ナックルアームとステアリングシリンダを連結するボールジョイントの強度が不足しているため、最大操舵等の負荷の高い操舵を頻繁に繰返すと、当該ボールジョイントに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ボールジョイントの付け根部が破損し、操舵ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボールジョイント、ナックルアーム及びステアリングシリンダを交換する。

なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定処置として全ての使用者に不具合の内容を通知して、長期間使用している車両よりナックルアームの摩耗及びボールジョイントの亀裂を点検し、異常が認められる車両は対策品と交換し、異常のない車両は後日対策品と交換する。

識別

ボールジョイントの取付けナット部に白色ペイントを塗布する。