



[改善箇所説明図]

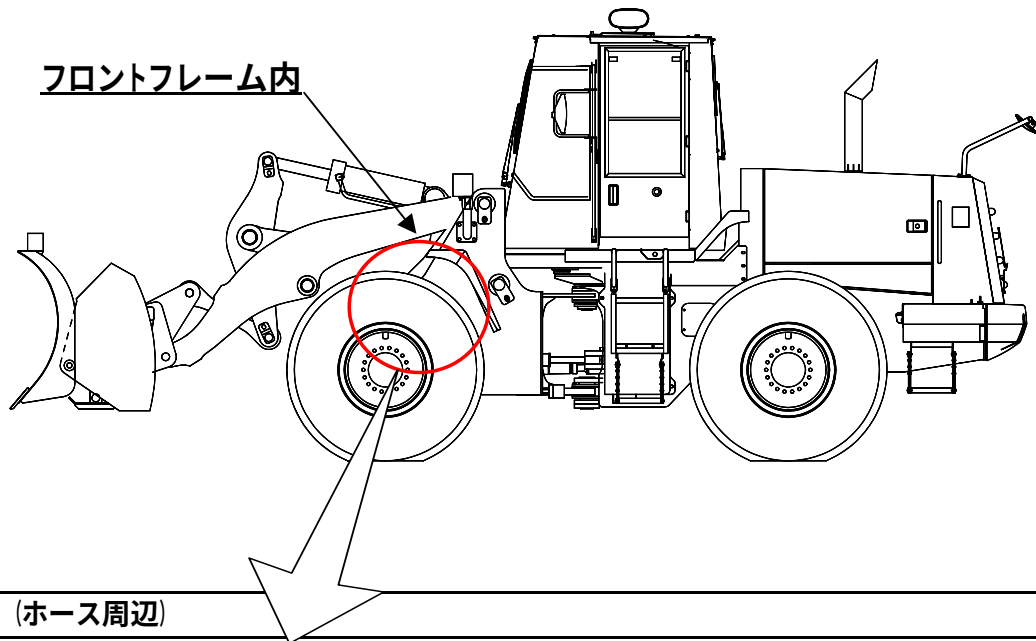

対策前 (ホース周辺)

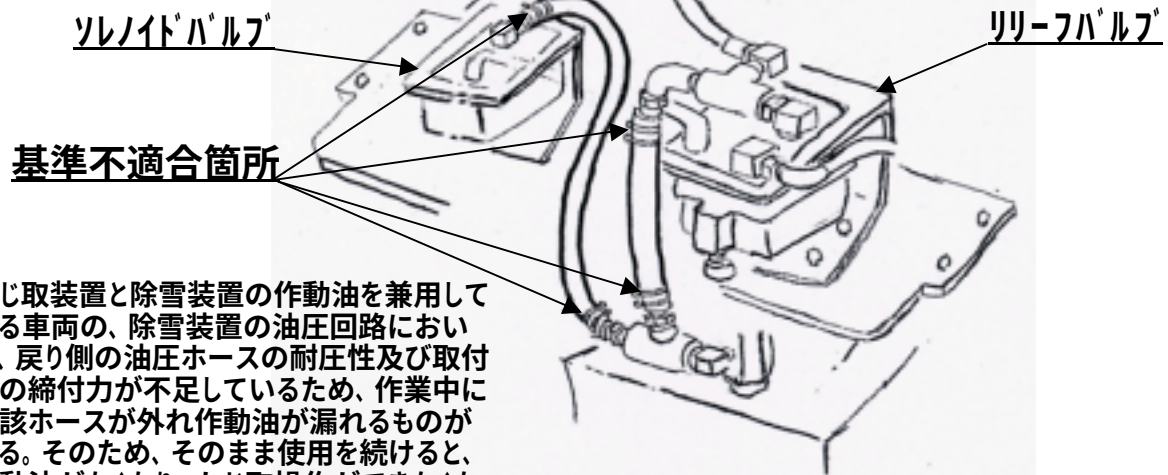


かじ取装置と除雪装置の作動油を兼用している車両の、除雪装置の油圧回路において、戻り側の油圧ホースの耐圧性及び取付部の締付力が不足しているため、作業中に当該ホースが外れ作動油が漏れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、作動油がなくなり、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

ホース耐圧10kg/cm²、クリップ式

改善措置の内容

全車両、ホースの耐圧を変更した対策品に交換するとともに、ホースの取付方法をクリップ式から口金式に変更する。

対策後 (ホース周辺)

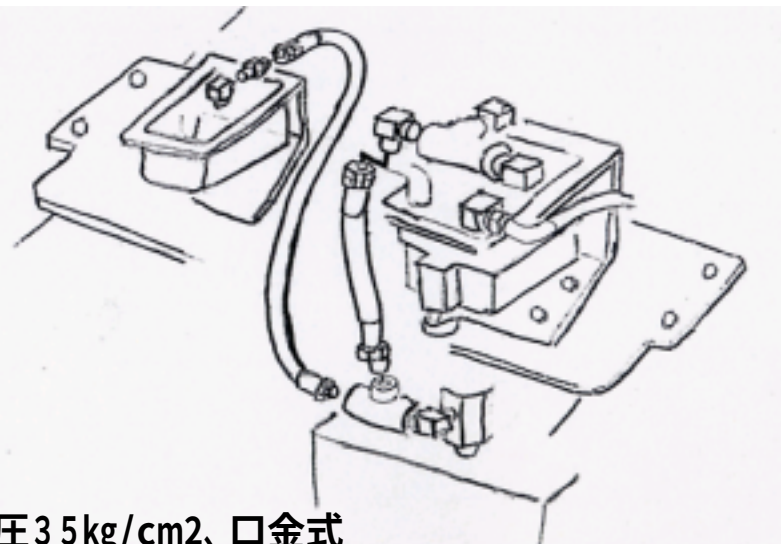

ホース耐圧35kg/cm²、口金式