



改善箇所説明図

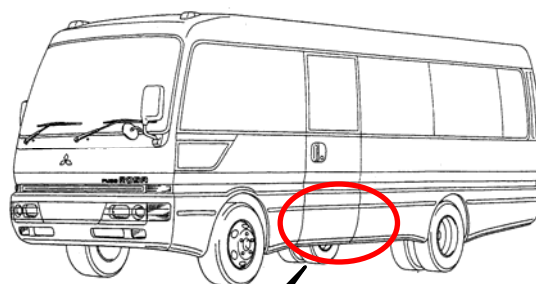

電気配線

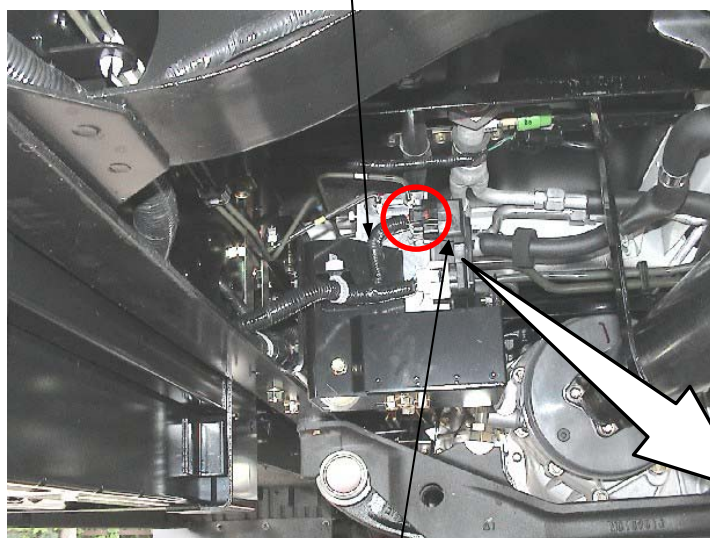

ハイドロリックユニット

車両後方視



電気配線（拡大）

基準不適合発生箇所

ハイドロリックユニットに接続する電気配線のコネクタ部に誤品が組付けられたため、当該コネクタ部からハイドロリックユニットに水が浸入するものがある。

そのため、そのまま使用を続けると、当該ユニット内部が腐食して導通不良となり、最悪の場合、当該ユニットが誤作動し、ブレーキペダルを戻しても制動力が解除されないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線を対策品に交換するとともに、ハイドロリックユニットを新品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、アクセル右部壁面（車両銘板下部）に「LB-06」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。