


改善箇所説明図

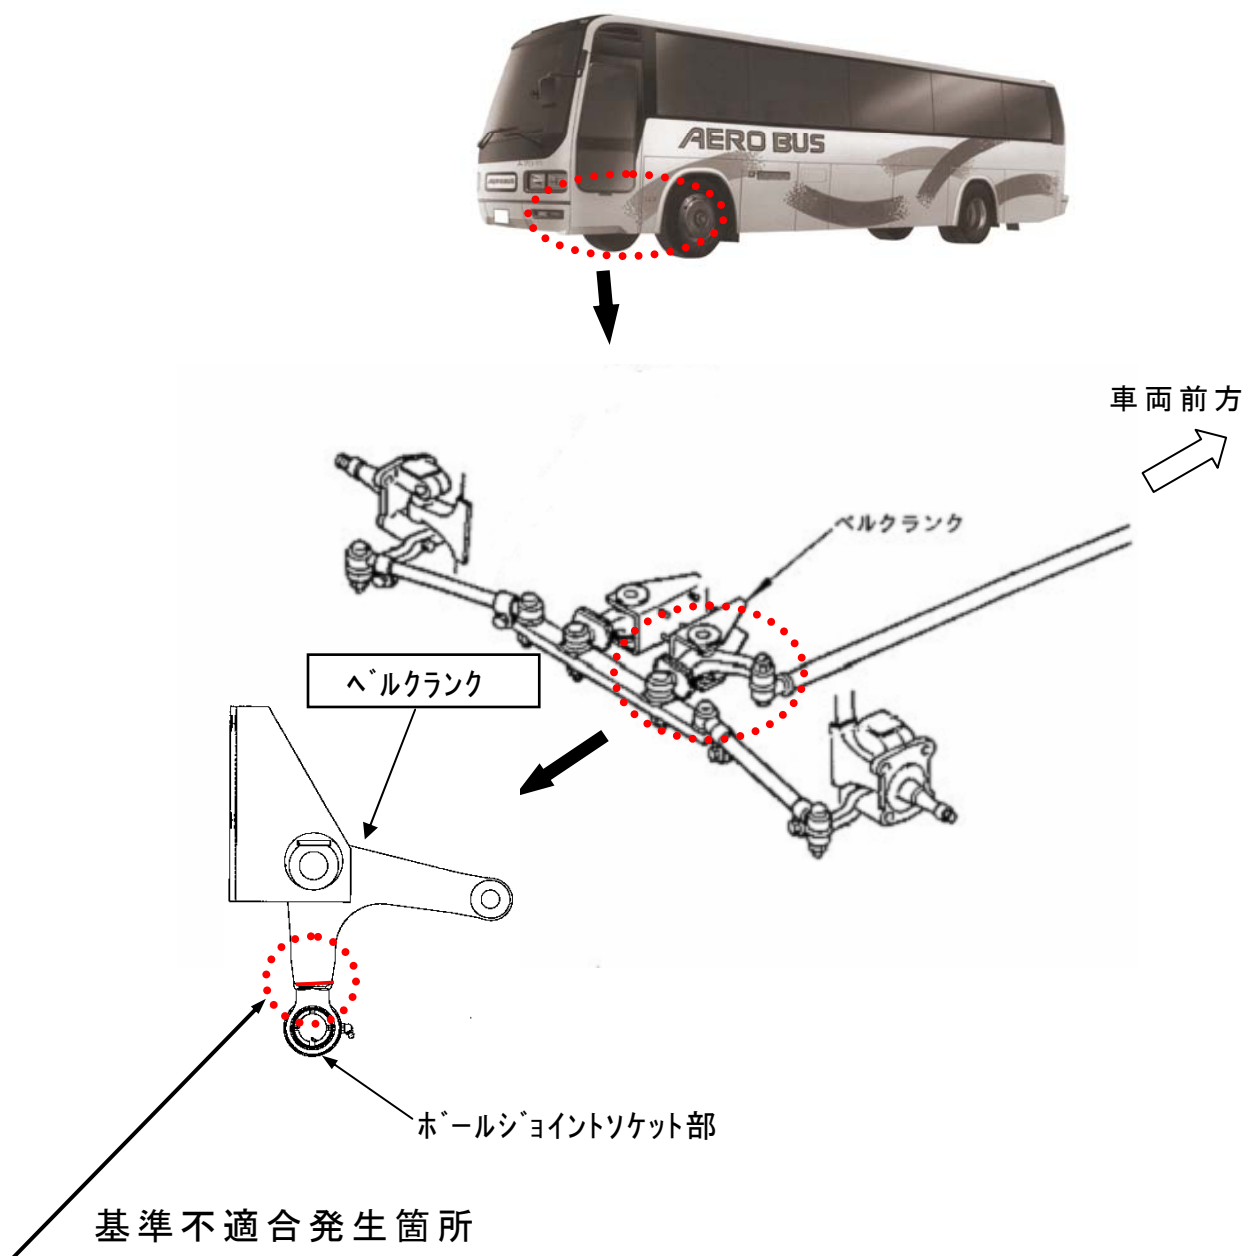

ベルクランクのボールジョイントソケット溶接部に溶接不良のものがあつたため、据え切り等の繰り返し操作により、当該溶接部に亀裂が発生するものがある。

そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該部が破損してボールジョイントソケット部が抜け出し、操舵不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ベルクランクを対策品と交換する。なお、対策品の全数供給に時間を要するため、当面の暫定措置として当該ボールジョイントソケット部を点検し、亀裂のある場合は対策品と交換し、問題のない場合は後日対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド裏上隅部に「HB-40」の文字が記載されたシールを貼り付ける。

暫定点検：青色、恒久対策：白黄色