


改善箇所説明図

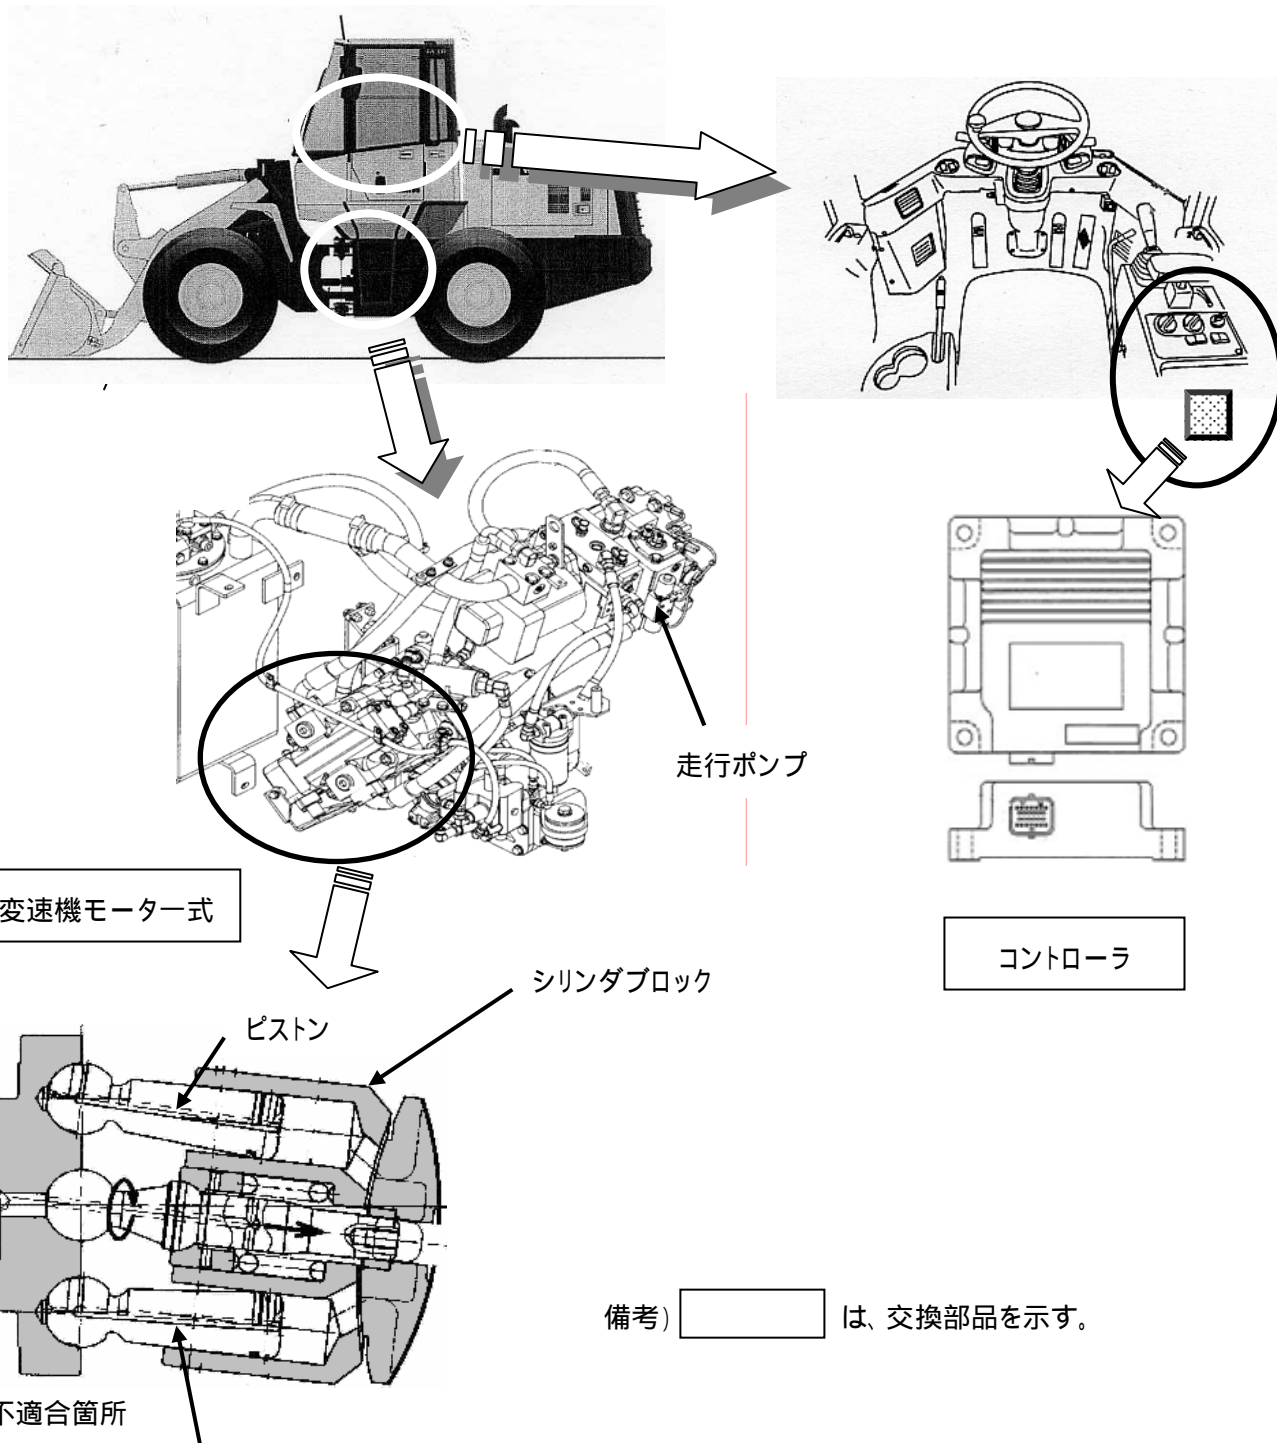

静油圧変速機モータのピストンの強度が不足しているため、急な前後進の切換え操作を行うような走行を繰り返すと、当該ピストンが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ピストンがシリンダブロックからはずれ、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、静油圧変速機モーター式及びコントローラを対策品に交換する。

識別: 静油圧変速機モータのカバー端部に白ペイントを塗布し、識別する。