


改善箇所説明図

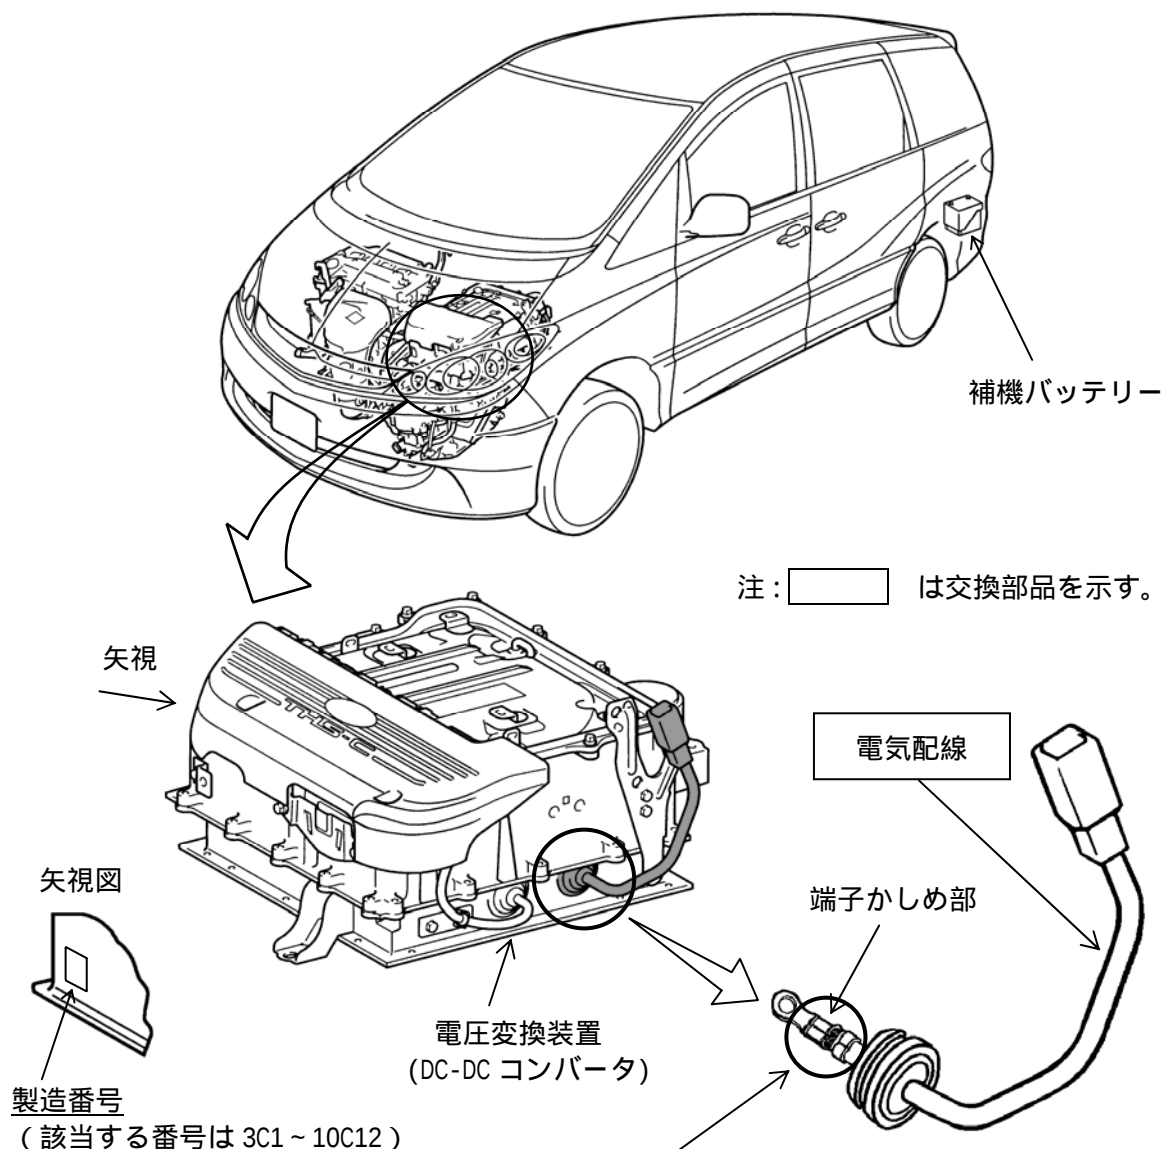

基準不適合発生箇所

補機バッテリーを充電する電圧変換装置(DC-DC コンバータ)の電気配線の端子が不適切なため、寒冷時等、電気負荷が増加するような使用を長期間行くと、当該かしめ部に酸化物が生成され、発熱し断線するものがある。そのため、補機バッテリーへの充電ができなくなり、最悪の場合、走行中に原動機や電動機(モーター)が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電圧変換装置の製造番号を確認し、該当するものは当該電気配線を対策品に交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内のネームプレート上側に黄色ペイントを塗布する。