


改善箇所説明図 (W109 の例)

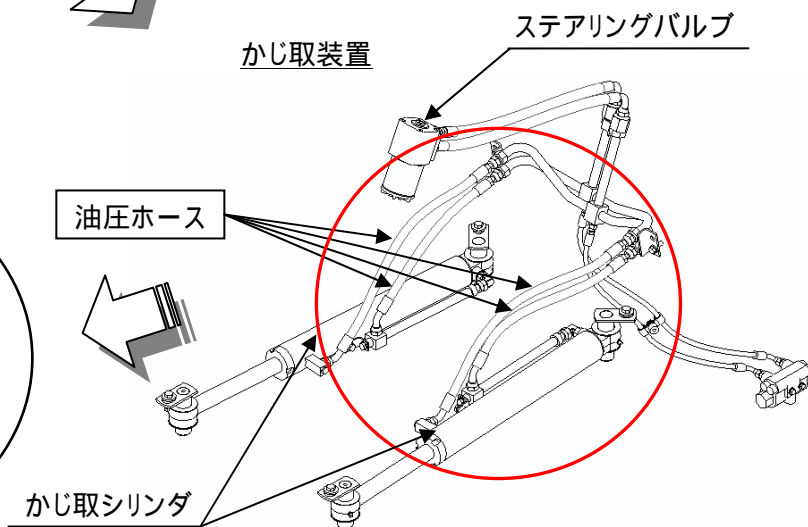

基準不適合箇所

注:   は交換部品を示す。

かじ取シリンダの油圧ホースにおいて、表面の保護材の低温時における耐久性が不足しているため、旋回によるホースの擦れの繰り返しの繰り返しにより表面に亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該油圧ホースから作動油が漏れ、最悪の場合、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、かじ取シリンダの油圧ホースを対策品に変更する。

識別: 対策品の外観形状で識別する。

