


改善箇所説明図

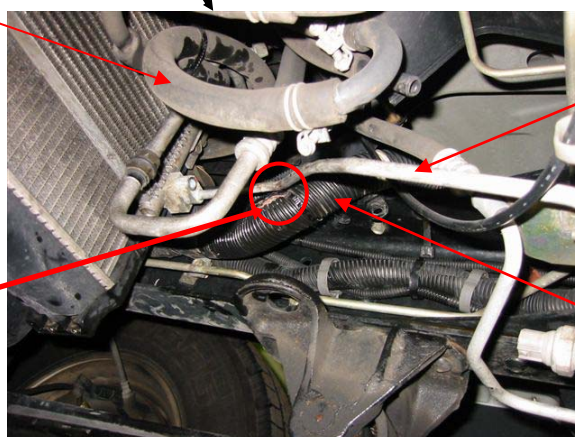

ヒーターホース



エアコン冷媒配管

基準不適合発生箇所

シャシ電気配線

車両下方視

エアコン用コンデンサ部のシャシ電気配線の取り回しが不適切なため、エアコン冷媒配管と当該配線が干渉しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該配線が断線し、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部位の干渉の有無を点検し、干渉している場合はエアコン冷媒配管を対策品と交換する。
なお、当該電気配線に損傷がある場合は補修を行なう。

注：□は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT-21」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。