


改善箇所説明図

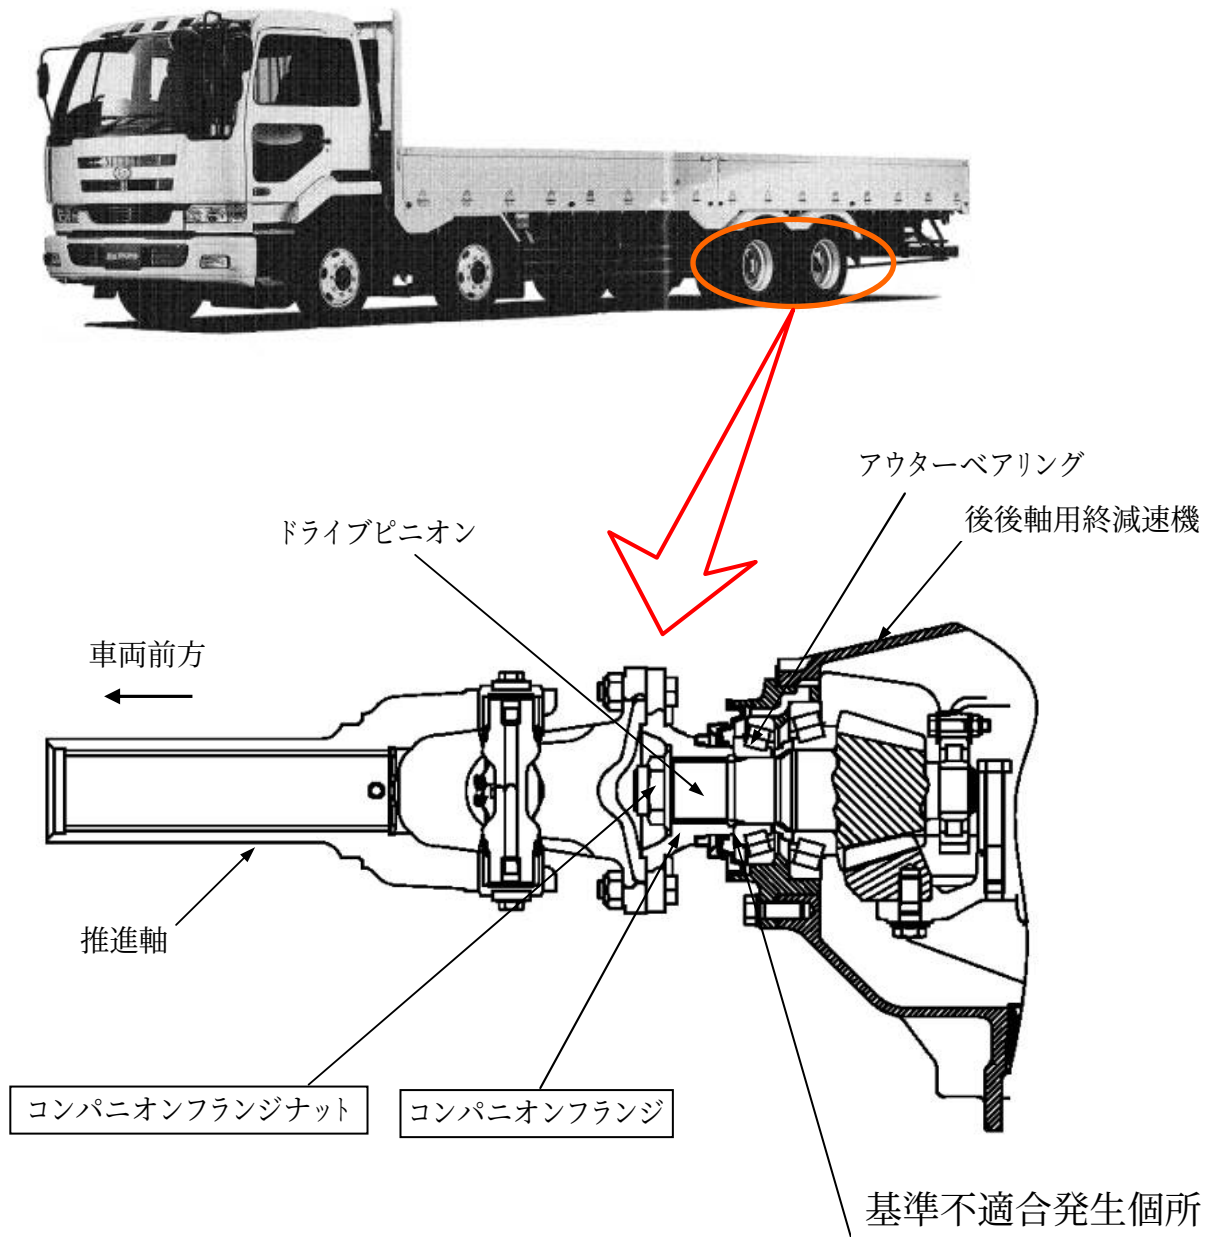

低床式後2軸駆動車の後後軸用終減速機において、ドライブピニオン部コンパニオンフランジの材質硬度が不足しているため、急発進等の負荷の繰り返しのより、コンパニオンフランジのアウターベアリングとの接触面が摩耗し、コンパニオンフランジナットの締付け力が低下するものがある。そのため、このまま使用を続けると当該ナットが緩み、最悪の場合、コンパニオンフランジが抜け出し、後前軸と後後軸間の推進軸が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、コンパニオンフランジおよびコンパニオンフランジナットを対策品と交換するとともに、当該ナットの締付けトルクを増大する。

注： 内は対策部品を示す。

識別： 終減速機のケース左側面に、白色又は黄色ペイントを塗布する。