



改善箇所説明図

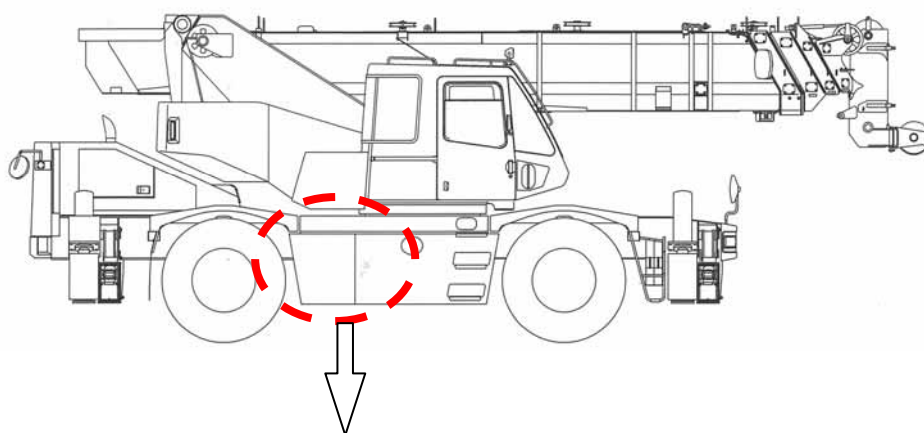

変 速 機

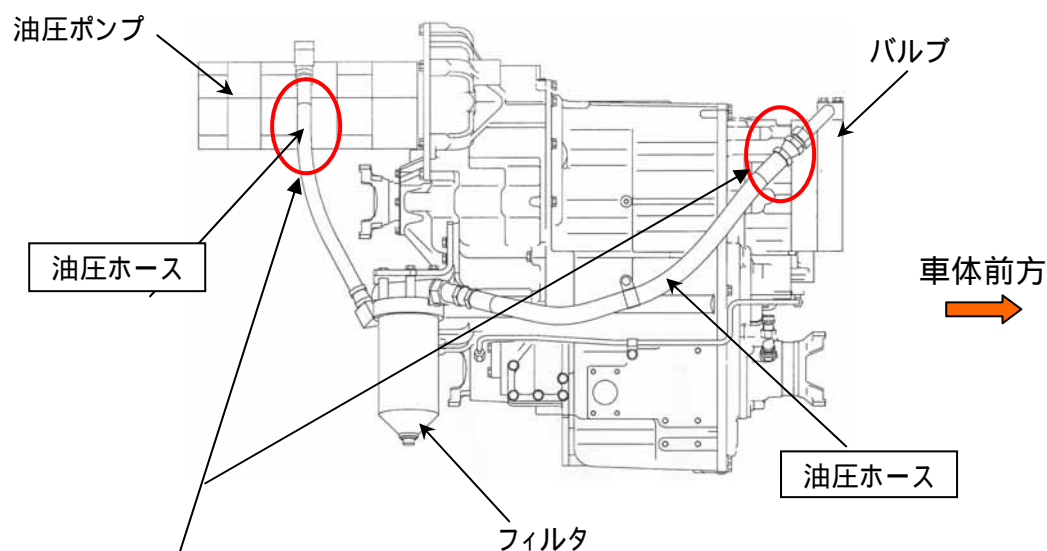

注) は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

変速機において、油圧ホースの取り回しが不適切なため、組立時にホースの口金部に過度な力がかかっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースに亀裂が入り、最悪の場合、作動油が漏れ、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、油圧ホースを対策品と交換し、関連部品も同時に交換する。

識別： 油圧ホース口金部に黄色ペイントを塗布し識別する。