


改善箇所説明図（型式 SD-GC001 の例）

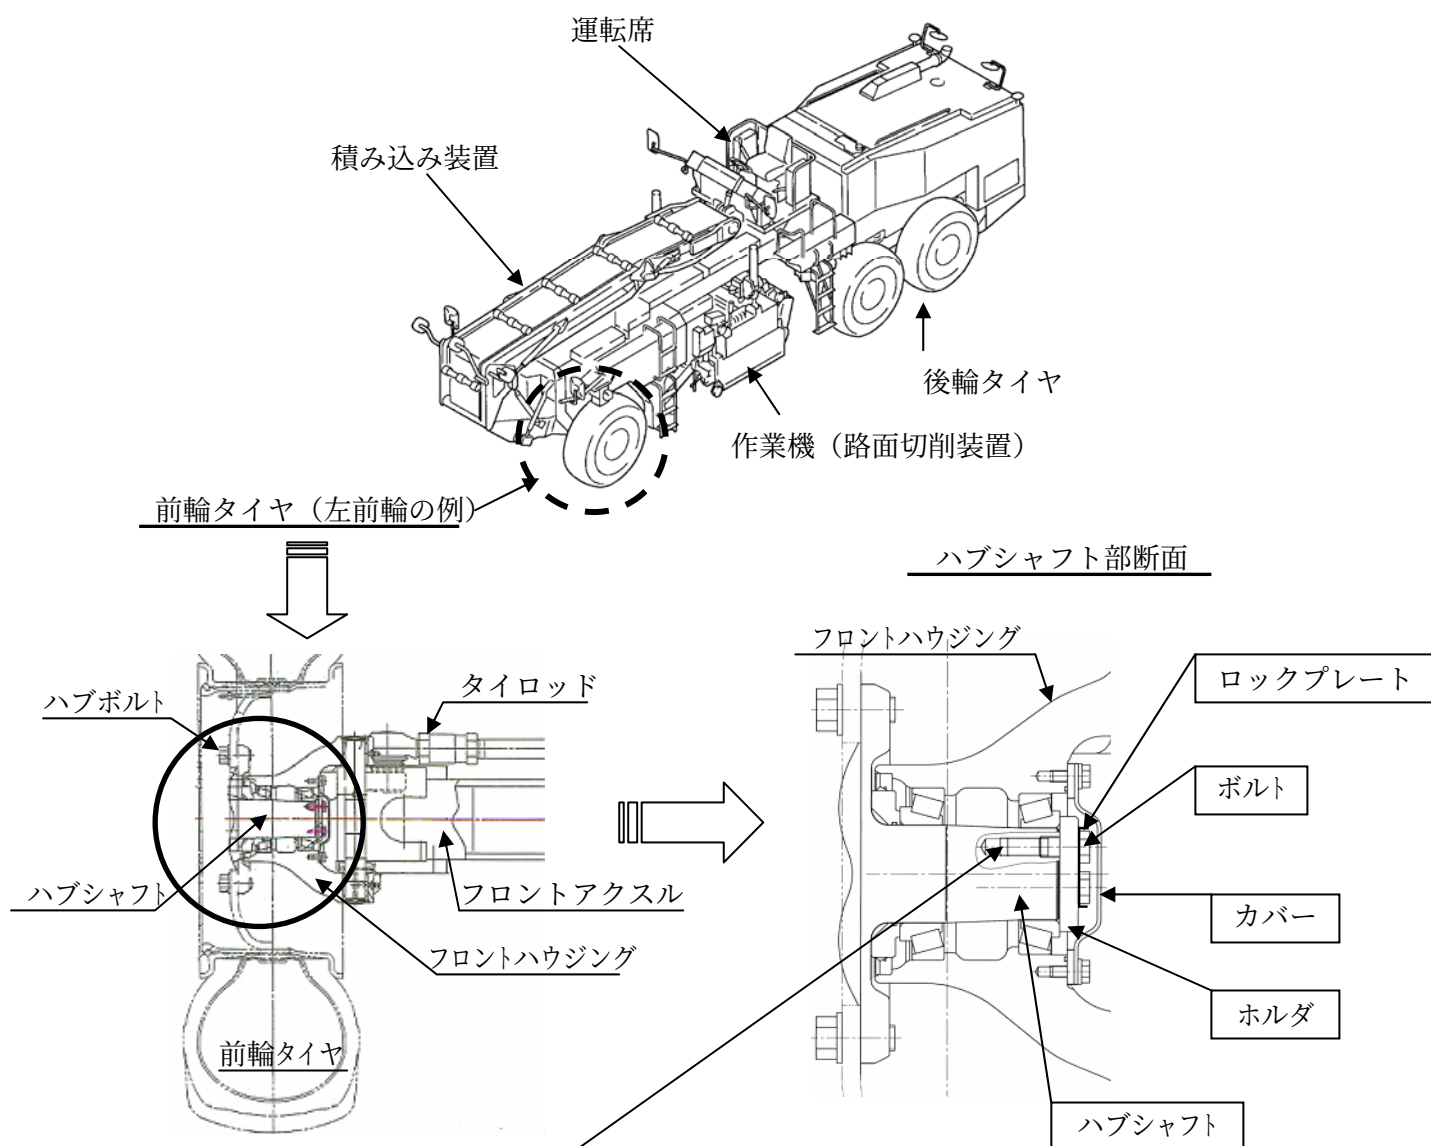

基準不適合箇所

フロントハウジングにおいて、ハブシャフトを固定するボルトの強度が不足しているため、ボルトに高い負荷がかかる回転半径が最小となる旋回を繰り返し行なった場合、当該ボルトが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボルトが折損し、タイヤが脱落して走行不能となるおそれがある。

改善処置の内容： 全車両、ハブシャフトを固定するための部品一式を対策品と交換する。

（ハブシャフトを固定するための部品一式： ボルト、ハブシャフト、ホルダ、ロックプレート及びカバー）

識別： カバー表面の中心部に白色ペイントを塗布する。