


改善箇所説明図（例:型式SC - GD013）

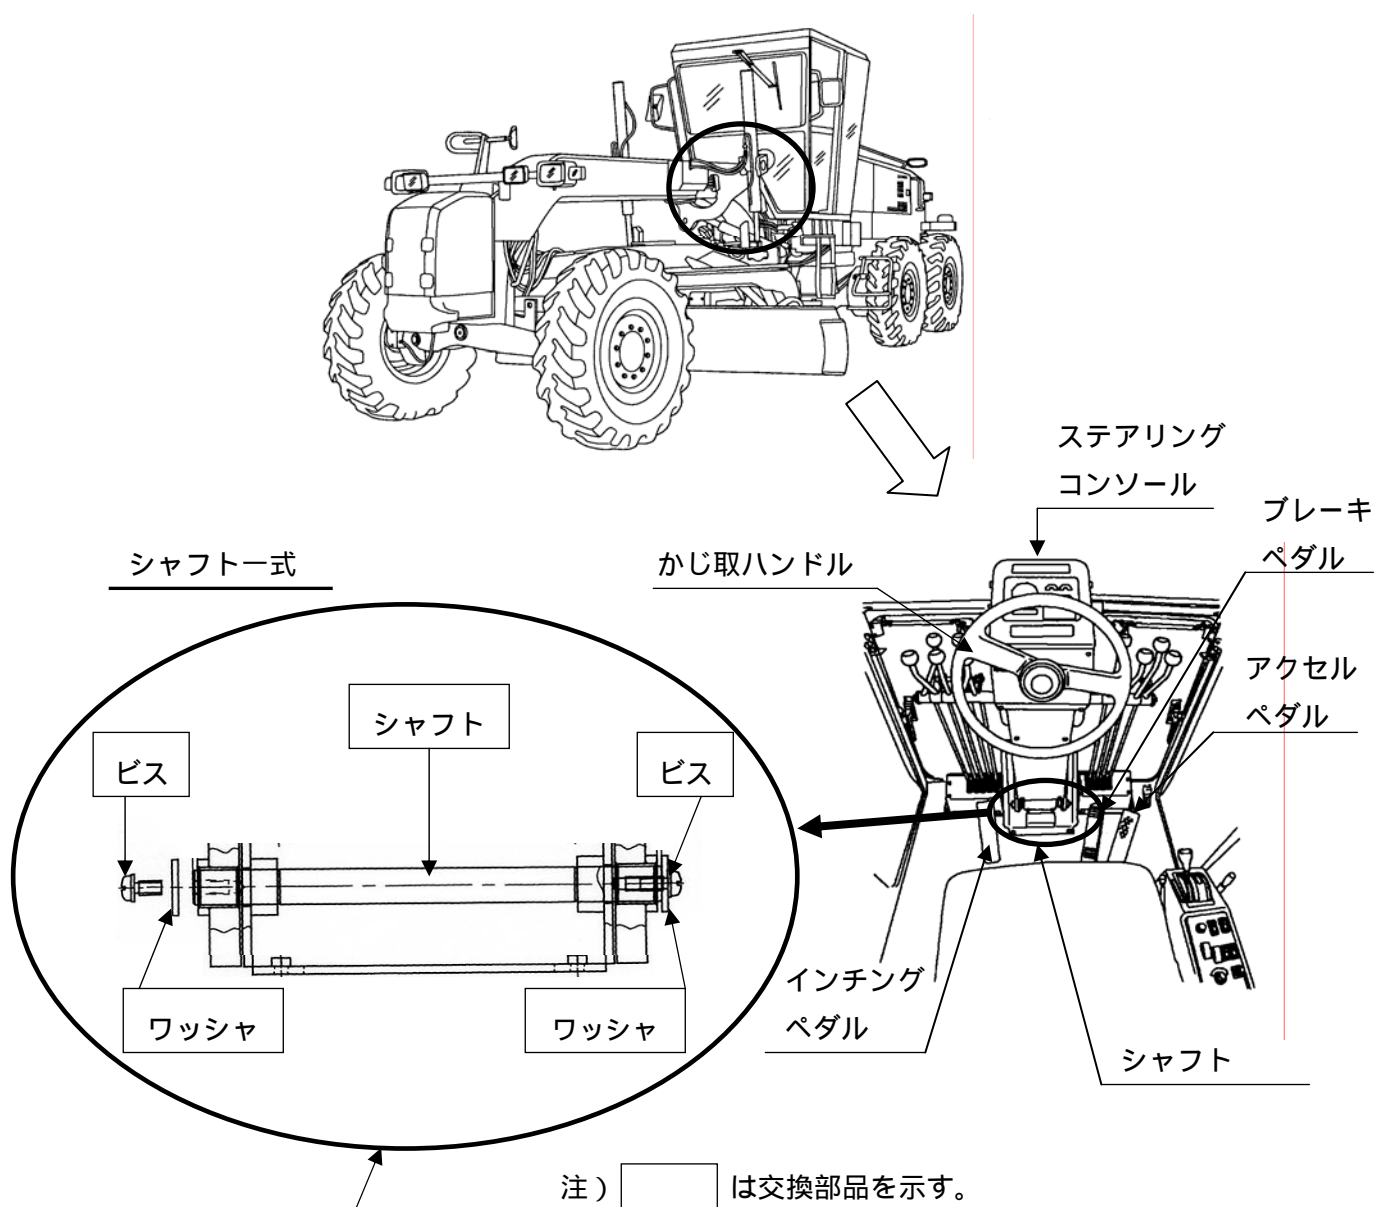

基準不適合箇所

かじ取ハンドルを固定するステアリングコンソールにおいて、運転姿勢等に合わせてかじ取ハンドルの角度を調節するための支点となるシャフトの固定方法が不適切なため、当該シャフトを固定しているビスが走行中の振動により緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ビスが脱落し、最悪の場合、当該シャフトが抜け出してブレーキペダルの操作を妨げるおそれがある。

改善処置の内容： 全車両、シャフト一式を対策品に交換する。

識別： シャフト一式の左側端部に白ペイントを塗布する。